 


RENNVOOI

- Inboetwerk
- Voegwerk vervangen
- Vervangen houtwerk
- Bordestrap verzaakt, nader onderzoek iom constructeur
- De kolommen vertonen zeer veel schade t.g.v. roestende wapeningstaven, advies constructeur
- Bij de latelen t.p.v. koekoeken is veel roestende wapening geconstateerd, advies constructeur
- Ventilatieoosters in de gevel, soms door de bestaande openingen heen, metselwerk aanhelen, inboeten
- De voegen aan de onderzijde van het gebouw zijn aan vervanging toe, voegwerkherstel
- De wanden laten op verschillende plaatsen vocht door, ter plaatse van vocht, de muren injecteren
- Aantasting door drooghoutboorders, inventarisatie en plan van aanpak door een gespecialiseerd bedrijf noodzakelijk
- Gording op de muurplaat is gekanteld of naar buiten geweken, advies constructeur
- Kolommen zijn in slechte staat, advies constructeur
- Kozijnen herstellen en vastzetten op kiepstand (vm waterkering icm vloermuizen toegang)
- Tufsteen waterslagen zijn op aangetast door vorst en in het verleden gerepareerd, oude reparaties en aantastingen repareren
- Tufsteen montants zijn op diverse plaatsen gescheurd, twee montants zijn niet goed verankerd, de geweken montants terugzetten en verankeren, gescheurde montants herstellen met Jahn
- Onderdorpel erg slecht en onderkant deur weggerot. Nieuwe dorpel plaatsen, onderdorpel kozijn vernieuwen. Deur herstellen
- Dakkapel is verzaakt, herstellen
- Er zijn platen aan de buitenzijde gezet, platen verwijderen en ramen vanaf de buitenzijde opnemen/herstellen
- Houten kalf (plaat) is doorgezaakt, vernieuwen
- De voegen tussen het metselwerk en de natuurstenen afdekkers zijn te hard, opnieuw voegen
- Natuursteenprofiel is beschadigd, voorzijde latei vervangen en bevestigen dmv bronzen ankers
- Afdekkers liggen op één lijn met het metselwerk, in de voeg een koperen lekljst plaatsen
- De ventilatieoosters zitten door de bestaande ventilatieopeningen heen/ zijn verroest, verwijderen en metselwerk aanhelen/inboeten

Voor alle werkzaamheden, zie herstelplan 45-2810

Noordpijl



Project
GVL, Glize light
Bouwnummer 45

Opdrachtgever
COA

Fase
Definitief Ontwerp

Onderwerp
Herstelplan tekening
Gebouw 45: Plattegrond Kelder

Schaal
1 : 100

Formaat
A1 verlengd

Datum
27-09-2024

Gewijzigd

Tekening nr.

45-NT-3813

Toussaintkade 52
2513 CL Den Haag

070 - 361 53 63
www.braaksma-roos.nl



BRAAKSMA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU

1 HP_-1.3_Kelder (P=-2455)
1:100