



RENVOOI

- Inboetwerk
 - Voegwerk vervangen
 - Vervangen houtwerk
- 20.1 Bordestrap verzaakt, nader onderzoek iom constructeur
- 21.4 De kolommen vertonen zeer veel schade t.g.v. roestende wapeningstaven, advies constructeur
- 21.5 Bij de latelen t.p.v. koekoeken is veel roestende wapening geconstateerd, advies constructeur
- 22.4 Ventilatie-roosters in de gevel, soms door de bestaande openingen heen, metselwerk aanhelen, inboeten
- 22.7 De voegen aan de onderzijde van het gebouw zijn aan vervanging toe, voegwerkherstel
- 22.8 De wanden laten op verschillende plaatsen vocht door, ter plaatse van vocht, de muren injecteren
- 24.2 Aantasting door drooghoutboorders, inventarisatie en plan van aanpak door een gespecialiseerd bedrijf noodzakelijk
- 24.3 Gording op de muurplaat is gekanteld of naar buiten geweken, advies constructeur
- 25.1 Kolommen zijn in slechte staat, advies constructeur
- 30.1 Kozijnen herstellen en vastzetten op kiepstand (i.v.m. waterkering i.c.m. vleermuizen toegang)
- 30.2 Tufsteen waterslagen zijn op aangetast door vorst en in het verleden gerepareerd, oude reparaties en aantastingen repareren
- 30.3 Tufsteen montants zijn op diverse plaatsen gescheurd, twee montants zijn niet goed verankerd, de geweken montants terugzetten en verankeren, gescheurde montants herstellen met Jahn
- 30.6 Onderdorpel erg slecht en onderkant deur weggerot. Nieuwe dorpel plaatsen, onderdorpel kozijn vernieuwen. Deur herstellen
- 30.9 Dakkapel is verzaakt, herstellen
- 30.10 Er zijn platen aan de buitenzijde gezet, platen verwijderen en ramen vanaf de buitenzijde opnemen/herstellen
- 30.11 Houten kalf (plaat) is doorgezaakt, vernieuwen
- 35.1 De voegen tussen het metselwerk en de natuurstenen afdekkers zijn te hard, opnieuw voegen
- 35.2 Natuursteenprofiel is beschadigd, voorzijde latei vervangen en bevestigen dmv bronzen ankers
- 35.3 Afdekkers liggen op één lijn met het metselwerk, in de voeg een koperen lekljst plaatsen
- 43.2 De ventilatie-roosters zitten door de bestaande ventilatieopeningen heen/ zijn verroest, verwijderen en metselwerk aanhelen/inboeten

Voor alle werkzaamheden, zie herstelplan 45-2810

Noordpijl



Project
GVL, Glize light
Bouwnummer 45

Opdrachtgever
COA

Fase
Definitief Ontwerp

Onderwerp
Herstelplan tekening
Gebouw 45: Eerste verdieping

Schaal
1:100

Formaat
A1 verlengd

Datum
27-09-2024

Gewijzigd

Tekening nr.

45-NT-3814

Toussaintkade 52
2513 CL Den Haag

070 - 361 53 63
www.braaksma-roos.nl



BRAAKSMA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU