

O B S De Wensvogel

Geitenbergweg 3
6951 GZ DIEREN

Datum 26 november 2025

Uw kenmerk 2012-0092

Ons kenmerk Z2025-00004733

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Onderwerp: Bouwwerk - OBS De Wensvogel

Geachte heer

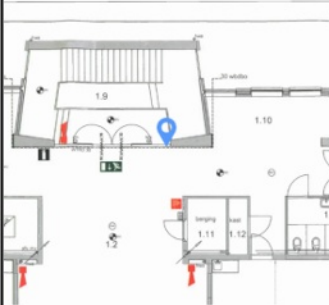
Op 24 november 2025 hebben van de afdeling Risicobeheersing een hercontrole uitgevoerd naar aanleiding van de tekortkomingen, vermeld in mijn brief van maandag 6 oktober 2025 met kenmerk Z2025-00004575.

Tijdens deze hercontrole is geconstateerd dat onderstaande tekortkomingen nog niet verholpen zijn.

Wij verzoeken u deze aangetroffen punten voor **maandag 5 januari 2026** te verhelpen.

Vervolg

Wanneer bij een volgende hercontrole blijkt dat de tekortkoming na bovengenoemde datum niet verholpen is, wil ik u erop wijzen dat daarna onze bevoegdheden het niet toelaten om nogmaals uitstel te verlenen. Wij zijn dan genoodzaakt de geconstateerde afwijking over te dragen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan dan bestuurlijke maatregelen nemen.

1	Checklist item:	
Onderwerp:	De kwaliteit van de doorvoeringen in de brandwerende scheidingsconstructies zijn niet in overeenstemming met gebruiksmelding uitgevoerd. Dit betreft het kozijn op de eerste verdieping in het trappenhuis. Artikel 6.4 Besluit bouwwerken leefomgeving	
Toelichting:	Het is noodzakelijk dat de doorvoeringen in de brandwerende scheidingsconstructies ten minste 30 minuten brandwerend worden afgewerkt. Geadviseerd wordt om alle doorvoeringen in brandwerende scheidingsconstructies in het bouwwerk op dit punt door een deskundige te (laten) controleren en zo nodig te herstellen.	
Foto afwijking en/of locatie:		
  		

Brandweer Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

2	Checklist item:	
Onderwerp:	De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie functioneert niet goed, omdat een plafondplaat is verwijderd. Dit betreft de berging op de 1^e verdieping (ruimte 1.15). Brandmeldinstallatie: Artikel 2.6, onder a en c, Besluit bouwwerken leefomgeving Artikel 6.32, tweede lid, Besluit bouwwerken leefomgeving Ontruimingsalarminstallatie: Artikel 2.6, onder a en c, Besluit bouwwerken leefomgeving Artikel 6.33, tweede lid, Besluit bouwwerken leefomgeving	
Toelichting:	Het is noodzakelijk dat de plafondplaat terug geplaatst wordt zodat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde regels.	
Foto afwijking en/of locatie:		
		

3	Checklist item:	
Onderwerp:	De deur gelegen in de rook- en of brandwerende mag niet in geopende stand worden vastgezet tenzij de deur bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten. Dit betreft de deur in het halletje naast het grote trappenhuis op de begane grond. Artikel 6.13, Besluit bouwwerken leefomgeving	
Toelichting:	Het is noodzakelijk dat de deurstoppers direct wordt verwijderd en dat deze niet meer mogen worden teruggeplaatst. <i>Met de eerste controle zijn deze direct verwijderd, echter zijn de deurstoppers nu weer terug geplaatst, deze moeten ten alle tijden verwijderd blijven.</i>	
Foto afwijking en/of locatie:		
 		

4	Checklist item:	
Onderwerp:	Een blusmiddel hangt niet op een vaste plaats zodat deze voor onmiddellijk gebruik beschikbaar is. Dit betreft de blusser in de hal op de begane grond. Artikel 6.4, Besluit bouwwerken leefomgeving	
Toelichting:	Het is noodzakelijk dat het blusmiddel opgehangen wordt zodat deze voor onmiddellijk gebruik beschikbaar is.	
Foto afwijking en/of locatie:		

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met [REDACTED] te bereiken op telefoonnummer 088 355 5284.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

Afdelingsmanager Risicobeheersing