


Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Ulmus hollandica 'Commelin'	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Hollandse iep (cultuurvariëteit)	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	197055 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd	Gazon	Jaar volgende inspectie	2025
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
Beheergebied	Noord-Oost	Stadsdeel	Noord
Openbare ruimte	Het Breed	Woonplaats	Amsterdam
Buurt	Plan van Gool	Gemeente	Amsterdam
Wijk	Buikslotermeer	Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	

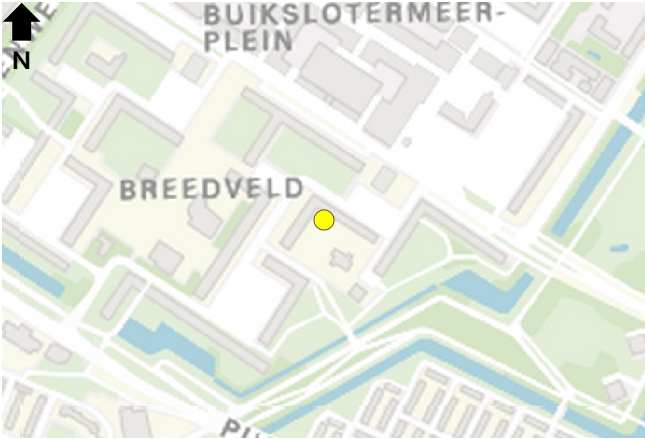

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	09-04-2025	Tree-O-Logic		Juist	105 cm	1,0 tot 1,5 m.	g. 24 m. en hoger	Onbereikbaar, snoei-ingreep onverantwoord		b. Voldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

09-04-2025	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
09-04-2025	



BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
9-4-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	En uittredend vocht	
9-4-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			
9-4-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
09-04-2025	Tree-O-Logic	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	29-4-2025	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	Dikrandtonderzwam stamvoet.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	26-05-2025	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	107 cm	1,0 tot 1,5 m.				b. Voldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

26-05-2025

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
26-5-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
26-5-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Zwam/schimmel overig	Stambreuk of instabiliteit		

26-5-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Houtscheur		
26-5-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Houtscheur		
26-5-2025	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	Takbreuk	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
26-5-2025	Onderzoek na vervolg afgerond	De aangetroffen aantasting zorgt voor een verhoogde kans op stambreuk. De boom kan alleen behouden worden door het verlagen van de boom. Hiermee is er minder windvang en kroonmassa. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom beheren als attentieboom. Over 1 jaar weer NTO uitvoeren om de aantasting te monitoren.	<<Niet ingevuld>>	Nvt	Boom kan na het verlagen van de kroon duurzaam behouden worden.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen


Datum	26-05-2025
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	10
Stamdiameter	107
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	De prikstok kan 30 cm worden ingebracht.
Omvang	
Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal en diagonaal
Indicatie restwanddikte	100
Overig	

Foto



Datum	26-05-2025
Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)
- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	30
Stamdiameter	107
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	10,7
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Het tomogram laat een decentrale omvangrijke rotting zien. Hier is goed zichtbaar dat de wortelaanzet bij MP1 geen connectie meer heeft met de rest van de boom. Dit is ter plaatse ook zichtbaar in de aangetroffen houtscheuren. De houtscheur tussen MP3 en MP4 beweegt ook tijdens windstoten op de kroon wat bevestigt dat deze wortelaanzet geen goede verbinding meet heeft met de rest van de boom.
Omvang	
Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

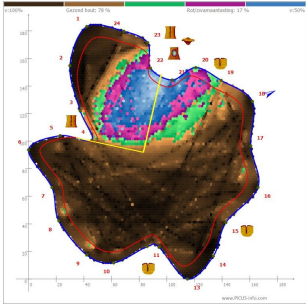

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
26-05-2025	Pius Floris Amsterdam	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar	4-6-2025	Jaarlijkse inspectie		

26-05-2025	Pius Floris Amsterdam	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)	< 1 jaar	4-6-2025	Geen maatregel	Zie jaarlijkse inspectie
------------	--------------------------	--	----------	----------	----------------	--------------------------

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------