



Asbest advies Oost

06 53947338

**Rapportage asbestinventarisatie
conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering**

Projectnummer: 26.068



Het schoolgebouw aan de Zonnebloemstraat 25 te Barneveld

Opdrachtgever : Checkpoint Milieu Consultancy BV / Gemeente Barneveld
/ Team Vastgoed
Jules Verneweg 13 / Raadhuisplein 2
7821AD Emmen / 3771 ER Barneveld

Versie : 1
Datum onderzoek : 4 februari 2026
Datum rapportage : 18 februari 2026
Rapportage geldig tot : 18 februari 2029

Paraaf technisch eindverantwoordelijke



Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport, behoudens voor opdrachtgever eigen intern gebruik, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

**I. TITELBLAD****Projectgegevens**

Adres : Zonnebloemstraat 25
Postcode en plaats : 3772GR Barneveld
Projectnummer : 26.068 Versie (1)

Opdrachtgever

Naam : Checkpoint Milieu Consultancy BV / Gemeente Barneveld
/ Team Vastgoed
Adres : Jules Verneweg 13 / Raadhuisplein 2
Postcode en plaats : 7821AD Emmen / 3771 ER Barneveld
Contactpersoon : .

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : Asbest advies Oost
Certificaatnummer Ascert : 07-D070183
Adres : Dijksweg 35 - 2
Postcode en plaats : 7556KA te Hengelo (ov)
Telefoonnummer : 06-53947338
Website : www.asbestadviesoost.nl
Email : info@asbestadviesoost.nl

Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam : [REDACTED]
DIA (SCA-code) : 51E-021023-513045

Technisch eindverantwoordelijke (DIA)

Naam : [REDACTED]
DIA (SCA-code) : DIA: 51E-240325-513220

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

- schoolgebouw

Doel van het onderzoek

- de voorgenomen sloopwerkzaamheden

Destructief onderzoek uitgevoerd

- Ja

Zie hoofdstuk 1 samenvatting voor nadere specificatie geschiktheid van de rapportage



Inhoudsopgave

1	Samenvatting	4
2	Omschrijving van de opdracht	6
2.1	Aanleiding onderzoek	6
2.1.1	Algemene beperking	6
2.1.2	Beperkingen specifiek geldend voor dit project	7
2.1.3	Niet onderzochte ruimten	7
2.2	Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies	7
3	Methoden	8
4	Resultaten	9
4.1	Bevindingen vooronderzoek	9
4.2	Bevindingen visuele inspectie	10
4.3	Indeling in risicoklassen	25
5	Bijlagen	26
5.1	Beknopt verslag vooronderzoek	27
5.2	Integrale opname analysecertificaten	28
5.3	De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling	31
5.4	Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen	36
5.5	Procescertificaat asbestinventarisatie	39
5.6	Overige projectfoto's	40



1 Samenvatting

Indirect opdracht van de Gemeente Barneveld, Team Vastgoed, [REDACTED] via Checkpoint Milieu Consultancy BV is door de medewerkers van Asbest advies Oost een asbestinventarisatie uitgevoerd in schoolgebouw aan de Zonnebloemstraat 25 te Barneveld. Het onderzoek is uitgevoerd op 4 februari 2026 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

De reikwijdte* van deze inventarisatie betreft: *(Het onderzoeksgebied betreft minimaal het gebied dat na de asbestverwijdering visueel geïnspecteerd wordt.) het schoolgebouw

Bouwkundige eenheid omschrijving: Het schoolgebouw

Het schoolgebouw is door de jaren op verschillende plaatsen gerenoveerd. In 1993 is het voormalig speellokaal verbouwd tot een normaal leslokaal. De vlakke beplating/baord achter de gelaste radiators is van asbest. Deze asbesthoudende beplating is ook bij het grote leslokaal aan de rechterkant in het schoolgebouw aangetroffen. De gevelkozijnen zijn bijna allemaal gerenoveerd, echter het gevelkozijn naast de uitgang tegenover het voormalige speellokaal heeft nog een asbesthoudende beplating/board. Bij de uitbouw van de uitgang aan de linkerkant zijn asbesthoudende stelstroken in de spouw bevestigd. Bij de gerenoveerde, houten/trespa gevelkozijnen zijn geen stelstroken in de spouw aangetroffen. De toegangsdeur tot de CV ruimte van de rechterkant bevat asbest. De 6 flenspakkingen in de CV ruimte zijn nog aanwezig. De Remeha CV ketels zijn niet asbestverdacht. De radiatoren in het gebouw zijn gelast en de verwarmingselementen zijn niet verdacht. De tegellijmen, lijmlagen, bitumen slabbe, zeil en de beglazingskitten zijn asbestvrij geanalyseerd. De overige vloertegels en wandtegels zijn in specie gezet. Het plafond bestaat uit HWC en systeemplafond. In de kruipruimte zijn PVC buismateriaal aangetroffen. De bitumieuze dakbedekking is gerenoveerd en niet asbestverdacht.

Specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport: Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloopwerkzaamheden. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel. Indien het doel wijzigt dient de rapportage aangepast te worden naar het dan geldende doel.

Beperkingen: zie hoofdstuk 2.1.2

Geldigheid rapportage: 3 jaar na ondertekening, mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en geldende regelgeving.

Opdracht klant: Destructieve inspectie.

Pand in gebruik tijdens inspectie: Nee

Aanbeveling: Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte object de eventueel aangetroffen asbesthoudende toepassingen te saneren. Dit dient te gebeuren door een asbestverwijderingsbedrijf welke beschikt over een geldig certificaat. Deze bedrijven kunt U vinden op www.ascert.nl

Conclusie: Bij normaal gebruik is er geen gevaar voor emissie.

Extra info t.b.v. saneerder: NVT



Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen.

Nummer	Omschrijving	Ruimte	Risico-klasse	Afmeting	Aanbeveling
5	vlakke beplating in deur	CV ruimte	1 binnensanering	1 stuks	Zie H4.2
6	flenspakkingen	CV ruimte	2 binnensanering	6 stuks	Zie H4.2
7	stelstroken	uitgang linkerkant schoolgebouw	2 buitensanering	2 stuks	Zie H4.2
11	vlakke beplating/board panelen	divers	2A binnensanering	3 stuks	Zie H4.2
12	vlakke beplating/board gevelpaneel	divers	2A buitensanering	1 stuks	Zie H4.2

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.

- ☒ Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object
- ☐ Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, tabel 2).

2 Omschrijving van de opdracht

2.1 Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw. Dus destructief onderzoek uitvoeren van schoolgebouw aan de Zonnebloemstraat 25 te Barneveld. Indirect opdracht van de Gemeente Barneveld, Team Vastgoed [REDACTED] via Checkpoint Milieu Consultancy BV ontvingen wij op 13 januari 2026 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

2.1.1 Algemene beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Asbest advies Oost een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Asbest advies Oost is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt Asbest advies Oost hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij Asbest advies Oost. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.

Nuts voorzieningen vallen standaard buiten de reikwijdte van de onderzochte objecten. De inspecties worden uitgevoerd waarbij de aanwezige vaste vloerbedekking ter overname wordt aangeboden aan de toekomstige huurder. Hierdoor heeft er een beperkte inspectie onder de vloerbedekkingen (tapijt, vloerzeil) kunnen plaats vinden. De inspectie bestond voornamelijk uit het optillen ter plaatse van de dorpels. Ondanks dat er op deze locaties geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen kan niet gegarandeerd worden dat het overige vloeroppervlak volledig asbestvrij is. Mogelijk bevinden zich nog asbesthoudende materialen onder de vaste vloerafwerkingen. Onder vloertegels en verlijmd tapijt is zonder ernstige beschadigingen geen volledige inspectie mogelijk. Geadviseerd wordt om bij toekomstige verwijdering een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.



2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op het schoolgebouw. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

Constructiedeel	Toepassing	Asbest vermoeden	Reden vermoeden	Aanvullend onderzoek
n.v.t				

2.1.3 Niet onderzochte ruimten

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.

Tabel 3: niet onderzochte ruimten

Niet onderzochte ruimte(n)	Opmerkingen
n.v.t	

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. Asbest advies Oost is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec Certification. Asbest advies Oost en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

De asbestinventarisatie is op 4 februari 2026 uitgevoerd door [REDACTED] (51E-021023-513045). De rapportage is intern geautoriseerd op 18 februari 2026 door [REDACTED] (DIA: 51E-240325-513220).

Tabel 4: rapport revisie tabel

Versie	Omschrijving	Datum
V1	26.068	18 februari 2026
De laatste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot Asbest advies Oost. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@asbestadviesoost.nl onder vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag.		

3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek inventarisatieplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van Asbest advies Oost, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal het schoolgebouw op locatie inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Doordat kit / stopverf een inhomogene toepassing is, zullen er conform de norm, per opstal, meerdere monsters (min. 2) met unieke coderingen genomen dienen te worden. Eventuele monsternamenpunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monsternamen wordt de locatie van monsternamen gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM. VM staat voor: visueel monster van identiek materiaal en toepassingen. De T wordt gebruikt voor technische installatie.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monsternamen, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).



4 Resultaten

4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object	
Mogelijke toepassing	Aangetroffen tijdens onderzoek
asbesthoudende beplating in deur - asbesthoudende pakkingen	asbesthoudende beplating in deur - asbesthoudende pakkingen - asbesthoudende stelstroken linker uitgang - asbesthoudende beplating/board in 2 binnen- en 1 gevelkozijn


4.2 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.4). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.4. Alle asbesthoudende toepassingen worden met kleuren anders dan groen gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met groen gemarkeerd.


Toepassing 1: beglazingskit

Locatie	divers	Verdieping	begane grond
Monstercode	MM01, MM02, MM12	Soort materiaal	Beglazingskit
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a; N.a; N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%; <0,1%; <0,1%

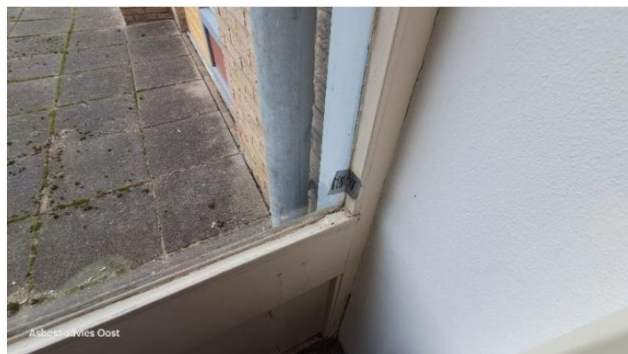

Toepassing 2: bitumenslabbe

Locatie	keuken	Verdieping	Begane grond
Monstercode	MM03	Soort materiaal	bitumenslabbe
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%





Toepassing 3: vinylzeil met lijmlaag

Locatie	kantoor	Verdieping	begane grond
Monstercode	MM04	Soort materiaal	zeil met lijmlaag
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%



**Toepassing 4: tegellijm wand**

Locatie	lokalen	Verdieping	begane grond
Monstercode	MM05, MM06	Soort materiaal	tegellijm wand
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a; N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%; <0,1%

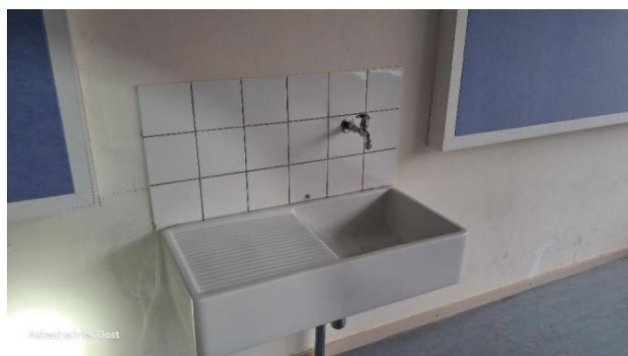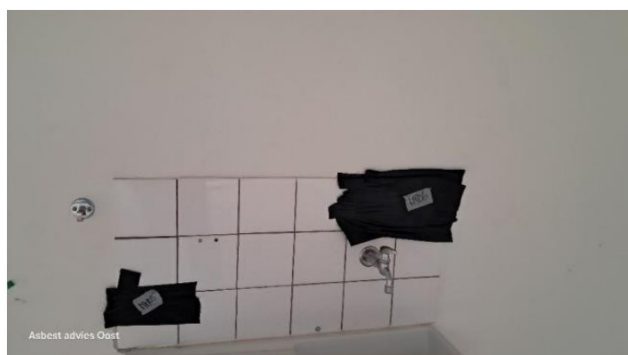


Toepassing 5: vlakke beplating in deur



Locatie	CV ruimte	Verdieping	begane grond
Monstercode	vm van MM1	Soort materiaal	Vlakke beplating
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	Chrysotiel
Analysecertificaat	14.003850.M	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	niet	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	verwerkt
Bereikbaarheid	goed	Risicoklasse	1 binnensanering



Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Materiaalmonster is overgenomen van CMC-1404-401 -> Detect 14.003850.M
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van het bepalen van de risicoklasse bij verwijdering. (SMART)


Toepassing 6: flenspakkingen

Locatie	CV ruimte	Verdieping	Begane grond
Monstercode	vm van MM2	Soort materiaal	flenspakkingen
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	Chrysotiel
Analysecertificaat	14.003850.M	Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	niet	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	6 stuks	Bevestiging	geklemd tussen flenzen
Bereikbaarheid	slecht	Risicoklasse	2 binnensanering

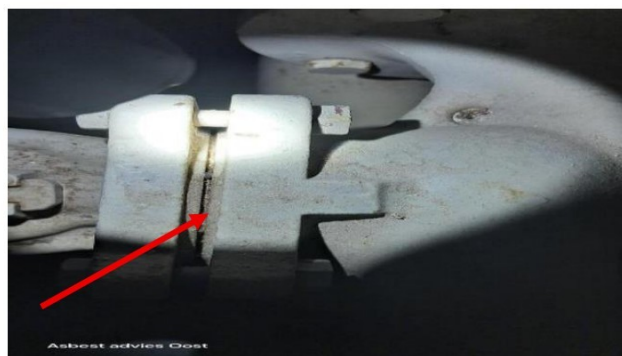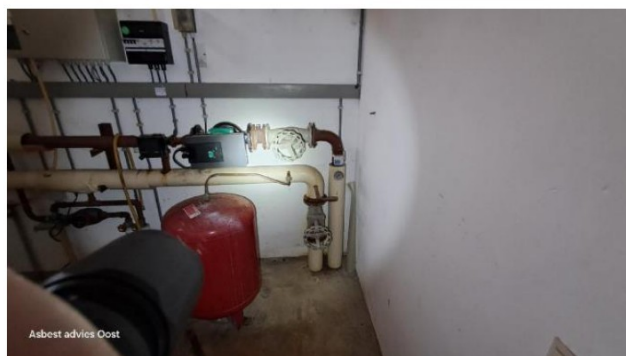

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Materiaalmonster is overgenomen van CMC-1404-401 -> Detect 14.003850.M
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van het bepalen van de risicoklasse bij verwijdering. (SMART)


Toepassing 7: stelstrook


Locatie	uitgang linkerkant gebouw	Verdieping	Begane grond
Monstercode	MM07	Soort materiaal	stelstrook
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	Chrysotiel
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	2-5%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	niet	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	2 stuks	Bevestiging	gespijkerd
Bereikbaarheid	slecht	Risicoklasse	2 buitensanering



Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	De stelstroken zijn alléén aangetroffen bij de uitbouw (uitgang) aan de linkerkant van het gebouw (zorg en welzijn)
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van het bepalen van de risicoklasse bij verwijdering. (SMART)





**Toepassing 8: tegellijm wand**

Locatie	toiletgroep 1a + keukentje	Verdieping	begane grond
Monstercode	MM08, MM09	Soort materiaal	tegellijm wand
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a; N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%; <0,1%

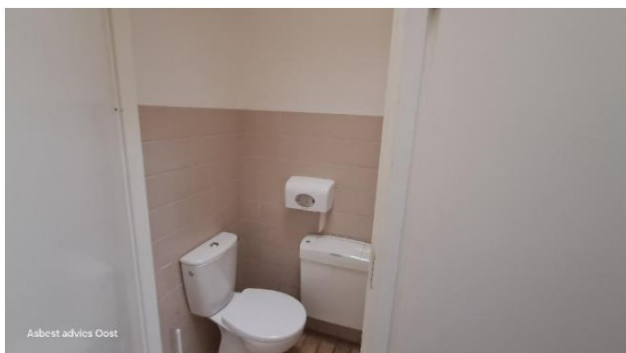


Toepassing 9: tegellijm vloer

Locatie	toiletgroep 1a	Verdieping	begane grond
Monstercode	MM10, MM11	Soort materiaal	tegellijm vloer
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a; N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%; <0,1%

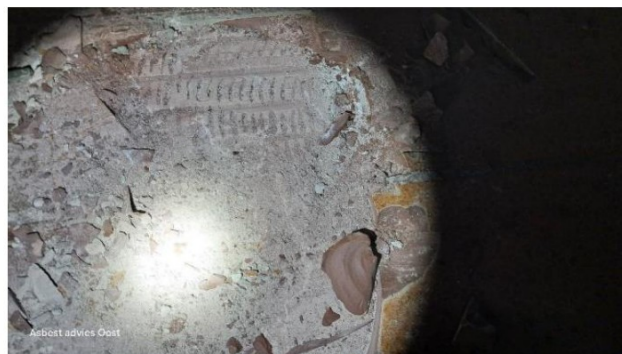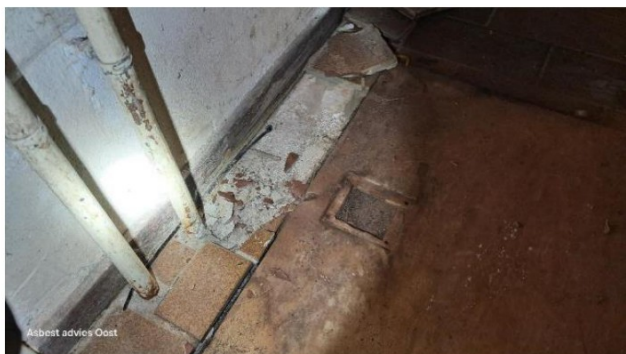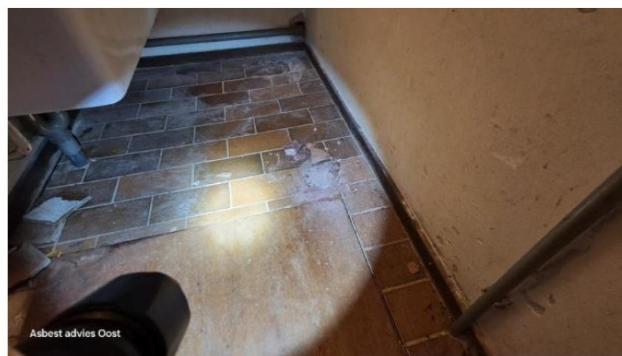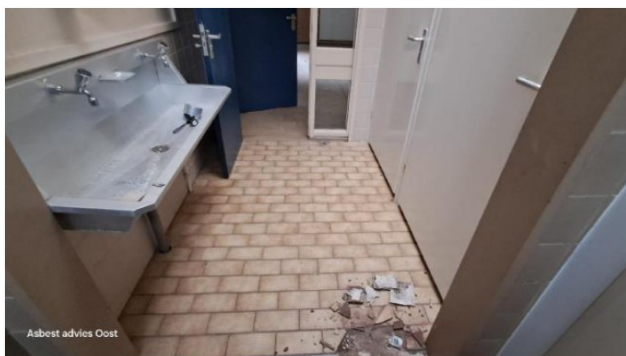

**Toepassing 10: lijmlaag vloer**


Locatie	lokaal 2 en gang	Verdieping	begane grond
Monstercode	MM13, MM14	Soort materiaal	lijmlaag vloer
Asbesthoudend	nee	Asbestsoort	N.a; N.a
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	<0,1%; <0,1%

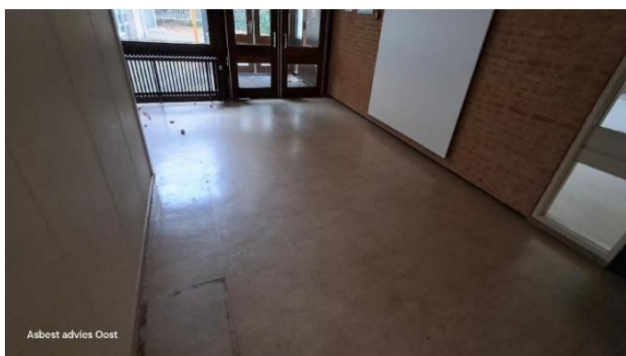


Toepassing 11: vlakke beplating/board panelen

Locatie	divers	Verdieping	Begane grond
Monstercode	MM15	Soort materiaal	vlakke beplating/board
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	Amosiet; Chrysotiel
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	15-30%; 2-5%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	niet	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	3 stuks	Bevestiging	geklemd en gekit met latten
Bereikbaarheid	goed	Risicoklasse	2A binnensanering
Overige vindplaatsen	binnen bij 1 lokaal rechterkant en bij 1 oud gevelkozijn linkerkant gebouw		




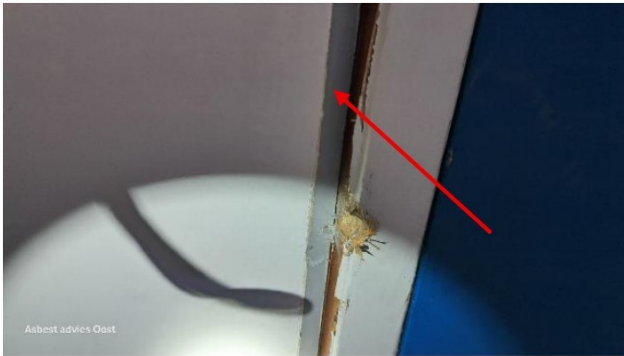

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Geen
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van het bepalen van de risicoklasse bij verwijdering. (SMART)


Toepassing 12: vlakke beplating/board gevelpaneel

Locatie	divers	Verdieping	Begane grond
Monstercode	vm van MM15	Soort materiaal	vlakke beplating
Asbesthoudend	ja	Asbestsoort	Amosiet; chrysotiel
Analysecertificaat	26.005874/0	Percentage	15-30%; 10-15%
Hechtgebondenheid	niet-hechtgebonden	Beschadiging	niet
Graad van verwerking	niet	Omgevingskenmerken	
Hoeveelheid	1 stuks	Bevestiging	geklemd en gekit met latten
Bereikbaarheid	goed	Risicoklasse	2A buitensanering
Overige vindplaatsen	binnen bij 2 lokalen rechterkant en linkerkant gebouw		

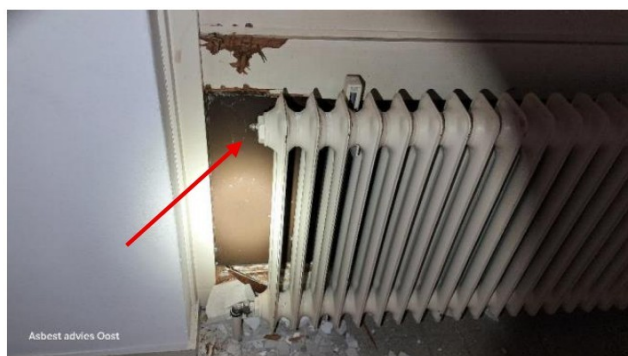

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Geen
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van het bepalen van de risicoklasse bij verwijdering. (SMART)

4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Tabel 5: risicoklasse

Type asbest	Risicoklasse 1	Risicoklasse 2	Risicoklasse 2A
Chrysotiel	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 vezels/m ³	-
Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	-	≥ 2.000 vezels/m ³
Chrysotiel + Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 (AMF < 2.000 vezels/m ³)	≥ 2.000 (AMF > 2.000 vezels/m ³)
Vrijgave conform NEN2990	Visuele inspectie	Visuele inspectie + luchtmeting (2 uren meting) <i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i>	Visuele inspectie + kleefmonsternamen (SEM) luchtmeting (4 uren meting SEM)* <i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i>

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-uren meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met Asbest advies Oost.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3.



5 Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.



5.1 Beknopt verslag vooronderzoek

Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek	
Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, historische (bouw) gegevens aangeleverd	Ja
Zijn er tekeningen beschikbaar	Ja
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald	asbesthoudende beplating in deur - asbesthoudende pakkingen
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd	1970
Interview	
Gesproken met	
Bevindingen	Onbekend is of er (nog) asbest aanwezig is
Overige verkregen informatie	
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd	Ja, CMC-1404-401
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald	asbesthoudende beplating in deur - asbesthoudende pakkingen
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd	ja
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden	ja
Overige geraadpleegde bronnen	BAG, rapportage asbest

Het onderzoek is uitgevoerd conform de geldende eisen zoals beschreven conform certificatieschema asbestinventarisatie. Wij adviseren U de eventueel aangetroffen bronnen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen.



5.2 Integrale opname analysecertificaten


 Blauw-roodlaan 154
 2718 SK Zoetermeer
 079 - 3600 600
 info@detectbv.nl
 www.detectbv.nl

Analyserapport asbestidentificatie materiaalmonster

Conform NEN 5896 m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscop

Opdrachtgever : Asbest advies Oost
 Dijksweg 35-2
 7556 KA Hengelo Nederland

Referentie opdrachtgever* : 26.068

Monster(s) aangeleverd? : Door opdrachtgever aangeleverd

Monsterneming door* : [REDACTED]

Locatie monsterneming* : [REDACTED]

Adres monsterneming* : Zonnebloemstraat 25 Barneveld

Datum monsterneming* : 11-Feb-2026

Totaal aantal monsters : 15

Onze referentie : 26.005874/0

Datum ontvangst : 11-Feb-2026

Datum analyse : 11-Feb-2026

Aantal pagina's : 2

Analyseresultaten				
M	ID*	Referentie / monsteromschrijving*	Soort asbest % (m/m)	HB?
01	MM01	- - beglazingskit	n.a.	n.v.t.
02	MM02	- - beglazingskit	n.a.	n.v.t.
03	MM12	- - beglazingskit	n.a.	n.v.t.
04	MM03	- - bitumenslabbe	n.a.	n.v.t.
05	MM04	- - vinylzeil met lijmlaag	n.a.	n.v.t.
06	MM05	- - tegellijm wand	n.a.	n.v.t.
07	MM06	- - tegellijm wand	n.a.	n.v.t.
08	MM07	- - stelstrook	2-5 Chrysotiel	ja
09	MM08	- - tegellijm wand	n.a.	n.v.t.
10	MM09	- - tegellijm wand	n.a.	n.v.t.
11	MM10	- - tegellijm vloer	n.a.	n.v.t.
12	MM11	- - tegellijm vloer	n.a.	n.v.t.
13	MM13	- - lijmlaag vloer	n.a.	n.v.t.
14	MM14	- - lijmlaag vloer	n.a.	n.v.t.
15	MM15	- - vlakke beplating panelen	15-30 Amosiet 2-5 Chrysotiel	nee

Toelichting

Gewichtspercentages ingedeeld conform cat. NEN 5896 (<0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60).

n.a.	Asbest niet aantoonbaar (<0,1% (m/m))	% (m/m)	Gewichtspercentage	M	Monsternummer Défect
n.v.t.	Niet van toepassing	HB	Hechtgebonden	ID	Monsternummer opdrachtgever
*	Door opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij de monsterneming door Défect Milieu Services B.V. is uitgevoerd.	Positief	Asbest aangetoond (indicatief)		

Opmerkingen

Datum : 11-Feb-2026

Autorisatie : [REDACTED]



Blaauw-roodlaan 154
2718 SK Zoetermeer
079 – 3600 600
info@detectbv.nl
www.detectbv.nl

De analyse is in het laboratorium van Détect Milieu Services B.V. uitgevoerd conform NEN 5896 (laatste versie), m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Testen L 548 (website www.rva.nl). Het analysesresultaat heeft alleen betrekking op het onderzochte monster. Détect Milieu Services B.V. draagt geen enkele verantwoording voor de herkomst en representativiteit van aangeleverde monsters, tenzij de monsterneming door Détect Milieu Services B.V. is uitgevoerd. Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.



Bezoekadres:
 Koperstraat 2 2718 RE Zoetermeer
 Postadres:
 Postbus 670 2700 AR Zoetermeer
 Tel: 079 - 3600 600 | Fax: 079 - 3600 372
 info@detectbv.nl | www.detectbv.nl

Analyserapport asbestidentificatie

conform NEN 5896 met Stereo- en Polarisatiemicroscop

Algemene gegevens

Opdrachtgever Checkpoint Milieu Consultancy BV
 Jules Verneweg 13/17
 7821 AD Emmen

Projectnummer opdrachtgever CMC-1404-401
 Projectnummer DMS 14.003850.M
 Monsternummer door Checkpoint Milieu Consultancy BV / [REDACTED]
 Totaal aantal monsters 2

Locatie monsternummer -
 Adres Zonnebloemstraat 25 te Barneveld
 Datum monsternummer 22-4-2014
 Datum ontvangst 23-4-2014
 Datum analyse 23-4-2014

Analyseresultaten

M	ID	Referentie	Materiaal	Resultaat (% m/m)	Hb
1	MM1	Cv-ruimte, platen in deur	Vlakke plaat	30-50 Chrysotiel	nee
2	MM2	Cv-ruimte, flens pakkingen	Pakkingen	30-50 Chrysotiel	nee

Amosiet = bruine asbest

Chrysotiel = witte asbest

Crocidoliet = blauwe asbest

Actinoliet = grijze asbest

Antophylliet = gele asbest

Tremoliet = groene asbest

M = monsternummer DMS

Hb = hechtgebonden

ID = identificatie opdrachtgever

n.a. = (asbest) niet aantoonbaar

n.v.t. = niet van toepassing

% (m/m) = gewichtspercentage

De door Detect Milieu Services bv uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd door de RVA onder nummer L-548

De analyse is uitgevoerd conform de NEN 5896, versie mei 2003.

Het resultaat heeft alleen betrekking op het onderzochte monster. Detect Milieu Services b.v. draagt geen enkele verantwoording voor de herkomst van aangeleverde monsters. Dit analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gewichtspercentages % (m/m) 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / > 60. De analyseresultaten zijn voldoende voor een eenduidige identificatie.

Opmerkingen

Detect Milieu Services b.v.

A

Datum 23-4-2014

Formulier 017

Versie 009 20-09-2011

Paraaf Kwaliteitsfunctionaris

Pagina 1 van 1



5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 18 februari 2026 om 14h46 (2919974)

info@asbestadviesoost.nl

SCA-code: 07-D070183.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070183.01-26.068].

Identificatie

Adres	Zonnebloemstraat 25, Barneveld
Projectcode	26.068
Projectnaam	Het schoolgebouw
Broncode	5
Bronnaam	vlakke beplating in deur

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	14.003850.M

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2919974)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 18 februari 2026 om 14h46 (2919995)

info@asbestadviesoost.nl

SCA-code: 07-D070183.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070183.01-26.068].

Identificatie

Adres	Zonnebloemstraat 25, Barneveld
Projectcode	26.068
Projectnaam	Het schoolgebouw
Broncode	6
Bronnaam	flenspakkingen

Feiten

Productspecificatie	Flenspakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	6 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	14.003850.M

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Nee

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen**Containment RK2**

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2919995)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 18 februari 2026 om 14h46 (2919975)

info@asbestadviesoost.nl

SCA-code: 07-D070183.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070183.01-26.068].



Identificatie

Adres	Zonnebloemstraat 25, Barneveld
Projectcode	26.068
Projectnaam	Het schoolgebouw
Broncode	7
Bronnaam	stelstrook

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement board
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	26.005874/0

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2919975)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 18 februari 2026 om 14h46 (2919976)

info@asbestadviesoost.nl

SCA-code: 07-D070183.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070183.01-26.068].



Identificatie

Adres	Zonnebloemstraat 25, Barneveld
Projectcode	26.068
Projectnaam	Het schoolgebouw
Broncode	11
Bronnaam	vlakke beplating/board panelen

Feiten

Productspecificatie	Board
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	3 stuks
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	15 - 30 %
Analysecertificaatnummer	26.005874/0

Situatie

Bevestiging	Gekit of gelijmd met latten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Containment RK2A - ex RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2919976)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 18 februari 2026 om 14h46 (2919977)

info@asbestadviesoost.nl

SCA-code: 07-D070183.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070183.01-26.068].

Identificatie

Adres	Zonnebloemstraat 25, Barneveld
Projectcode	26.068
Projectnaam	Het schoolgebouw
Broncode	12
Bronnaam	vlakke beplating/board gevelpaneel

Feiten

Productspecificatie	Board
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	15 - 30 %
Analysecertificaatnummer	26.005874/0

Situatie

Bevestiging	Gekit of gelijmd met latten
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A - ex RK3

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).


Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2919977)

5.4 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen

B1 / MM01 – MM02 – MM12: Beglazingskit gevelkozijnen
B2 / MM03: bitumenslabbe keuken (hoofdingang)
B3 / MM04: vinylzeil met lijmlaag kantoor
B4 / MM05 – MM06: Tegellijm wand 2 lokalen
B5 / vm van MM1: vlakke beplating in toegangsdeur CV ruimte
B6 / vm van MM2: flenspakkingen CV ruimte
B7 / MM07: stelstroken uitgang linkerkant gebouw
B8 / MM08 – MM09: tegellijm wand toiletgroep 1a & keukentje
B9 / MM10 – MM11: tegellijm vloer toiletgroep 1a
B10 / MM13 – MM14: lijmlaag vloer lokaal 2 & gang
B11 / MM15: vlakke beplating paneel 2 lokalen
B12 / vm van MM15: vlakke beplating gevelpaneel

Rechterkant schoolgebouw

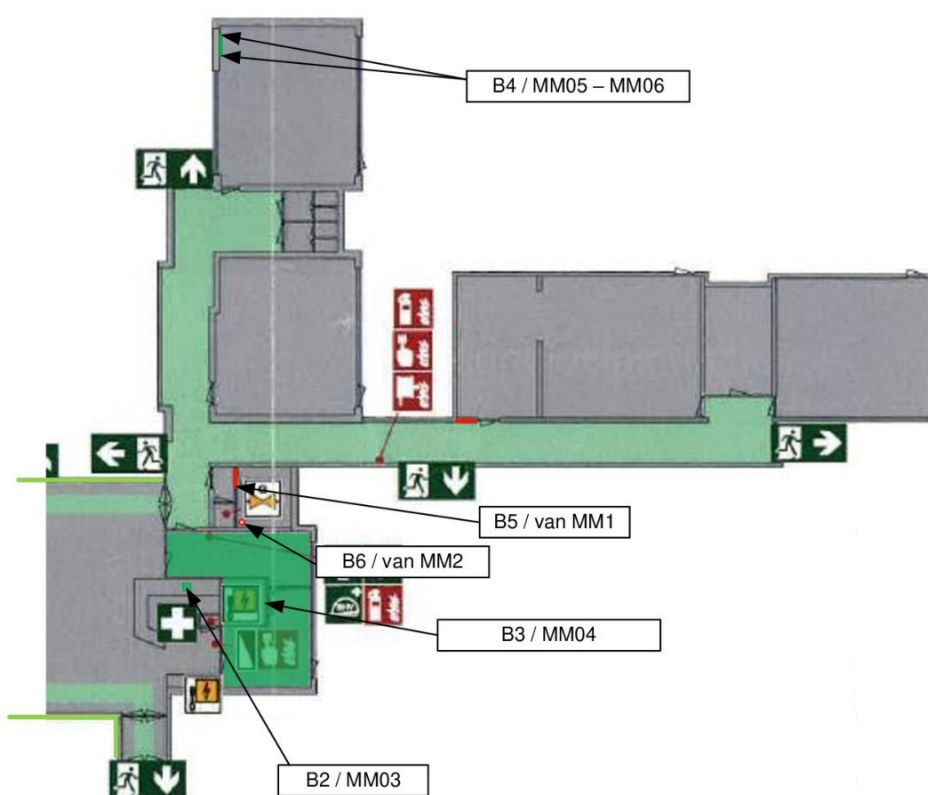

Schaalverdeling:

0 2 4 6 8 10 12m

(indien van toepassing)

Adres: Zonnebloemstraat 25 te Barneveld

Projectnummer: 26.068

Tekeningnummer: 01



Asbest advies Oost
 06 53947338

 Dijksweg 35-2
 7556KA, Hengelo (ov)



B1 / MM01 – MM02 – MM12: Beglazingskit gevelkozijnen
B2 / MM03: bitumenslabbe keuken (hoofdingang)
B3 / MM04: vinylzeil met lijmlaag kantoor
B4 / MM05 – MM06: Tegellijm wand 2 lokalen
B5 / vm van MM1: vlakke beplating in toegangsdeur CV ruimte
B6 / vm van MM2: flenspakkingen CV ruimte
B7 / MM07: stelstroken uitgang linkerkant gebouw
B8 / MM08 – MM09: tegellijm wand toiletgroep 1a & keukentje
B9 / MM10 – MM11: tegellijm vloer toiletgroep 1a
B10 / MM13 – MM14: lijmlaag vloer lokaal 2 & gang
B11 / MM15: vlakke beplating paneel 2 lokalen
B12 / vm van MM15: vlakke beplating gevelpaneel

Linkerkant schoolgebouw

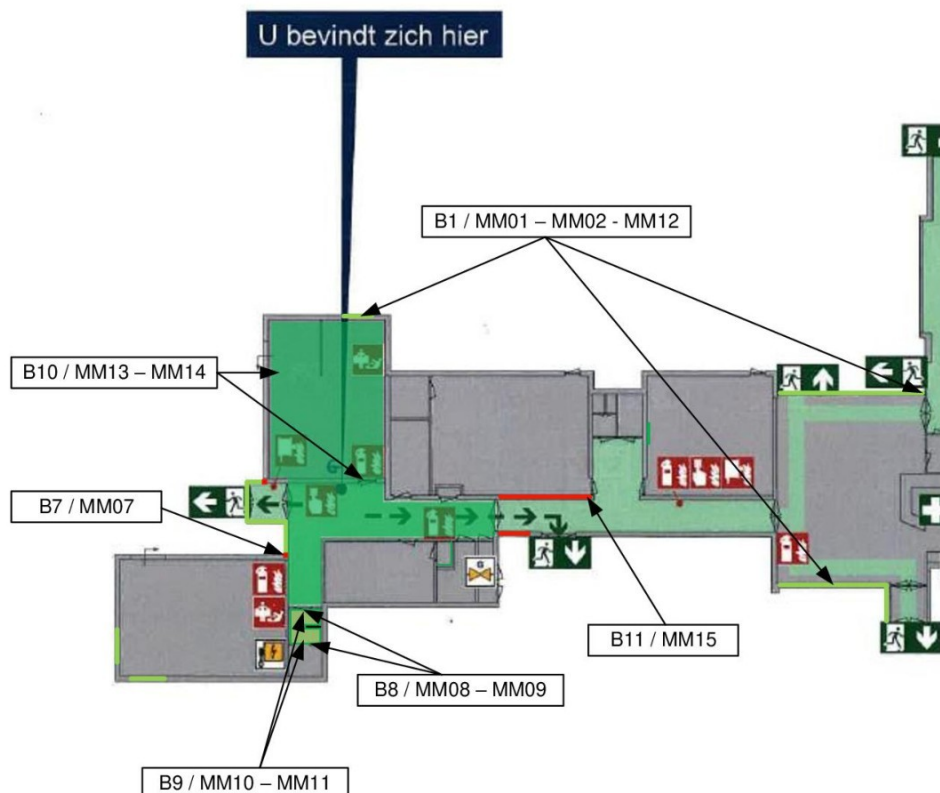

Schaalverdeling:

0 2 4 6 8 10 12m

(indien van toepassing)


Adres: Zonnebloemstraat 25 te Barneveld

Projectnummer: 26.068

Tekeningnummer: 01


Asbest advies Oost
 06 53947338

 Dijksweg 35-2
 7556KA, Hengelo (ov)

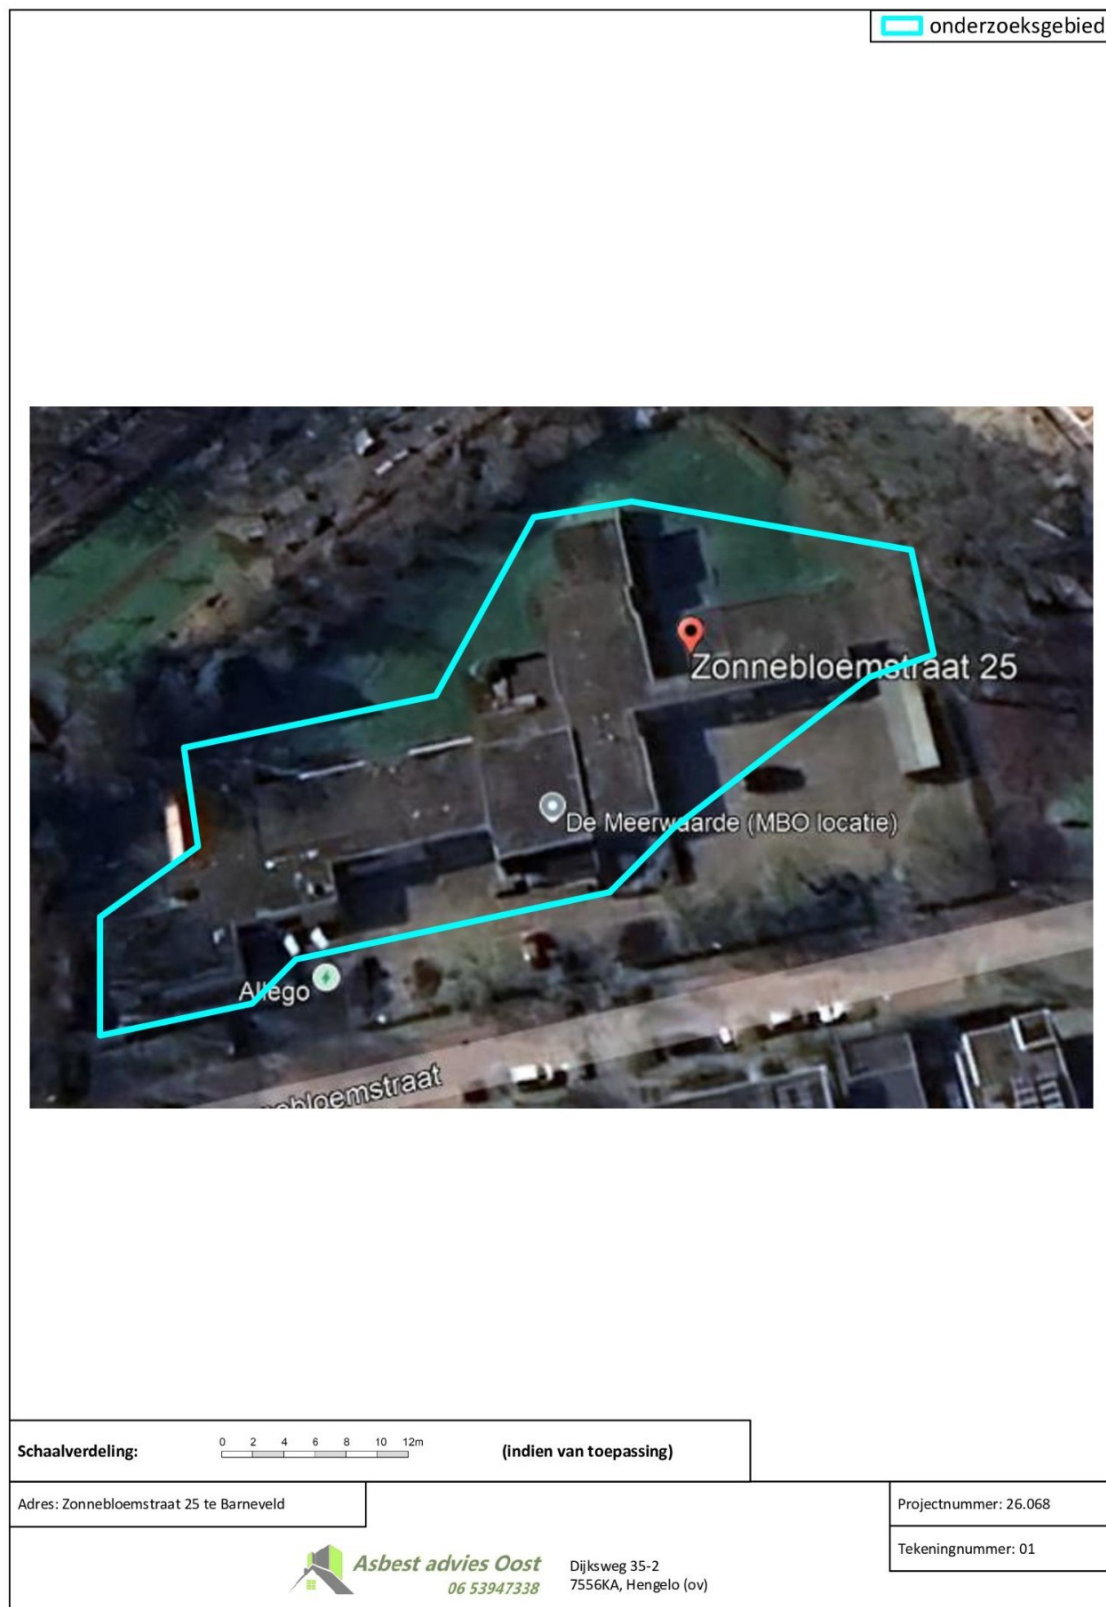



5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie



Normec Certification B.V.
 Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
 T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
 www.normeccertification.nl


Normec

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070183

Wouters dienstverlening h.o.d.n. Asbest advies Oost

Adres:	Dijksweg (ruimte 2) 35 7556 KA Hengelo	Datum uitgifte:	20-02-2024
Telefoonnr:	[REDACTED]	Vervaldatum:	20-02-2027
Contactpersoon:	[REDACTED]	Datum eerste uitgifte:	20-02-2018
		KvK-nummer:	55656579
		E-mail:	info@asbestadviesoost.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld door Stichting Ascert op 1 juni 2023 in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen [REDACTED] dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



Asbestinventarisatie



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070183
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070183.01


Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.


Nadruk verboden

Blad 1 van 1



5.6 Overige projectfoto's







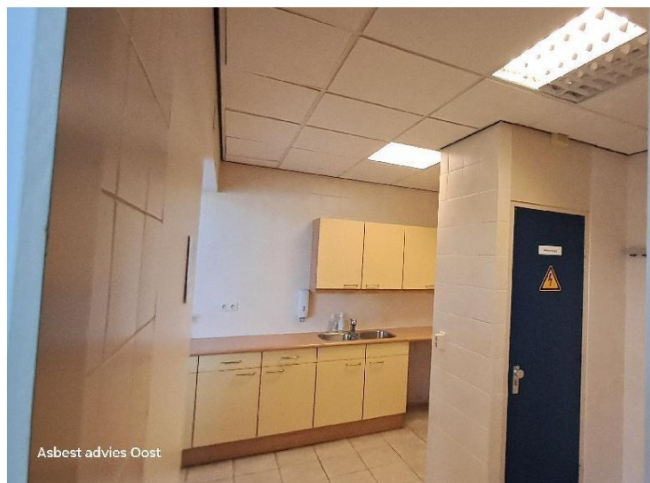


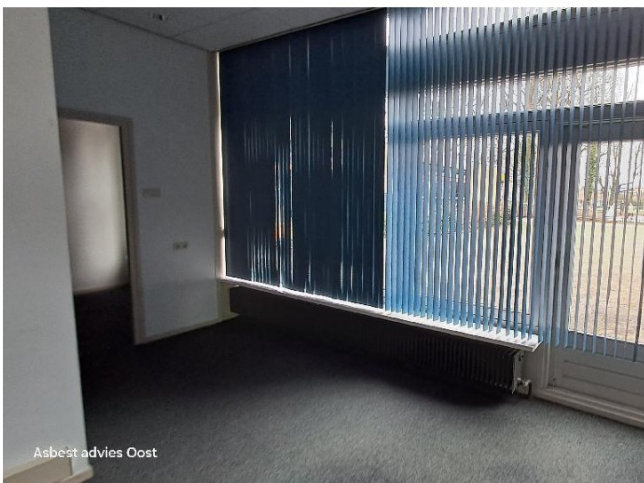





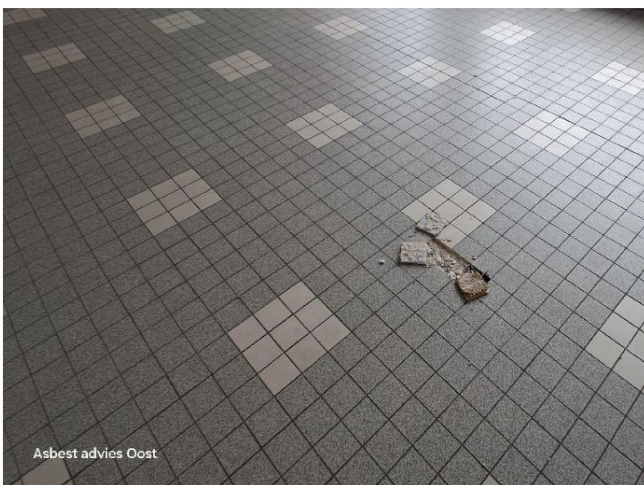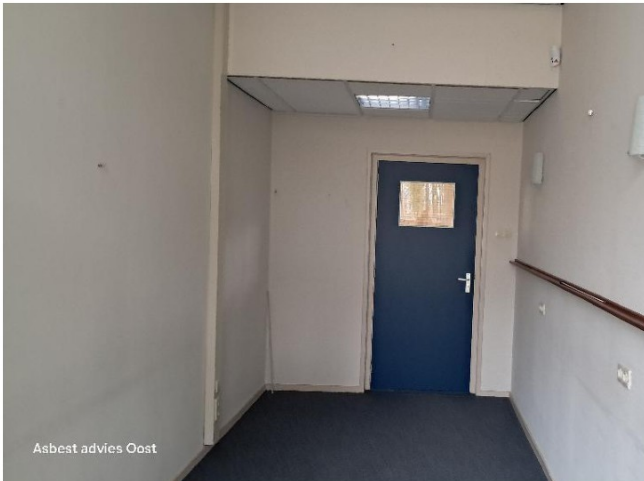

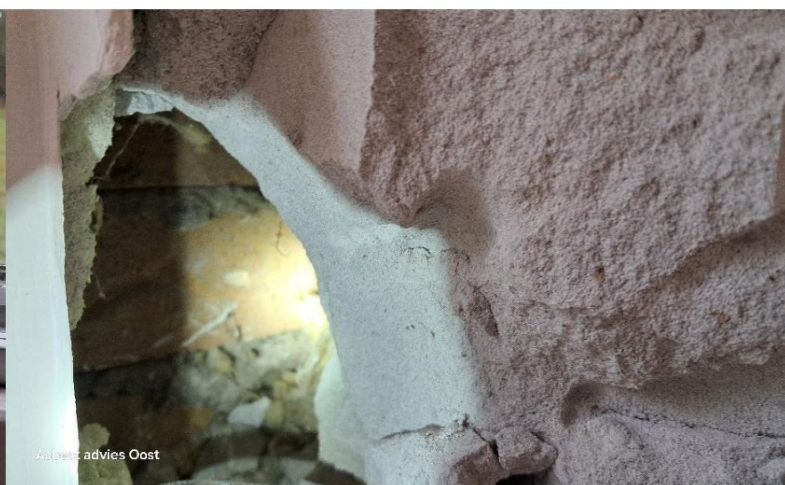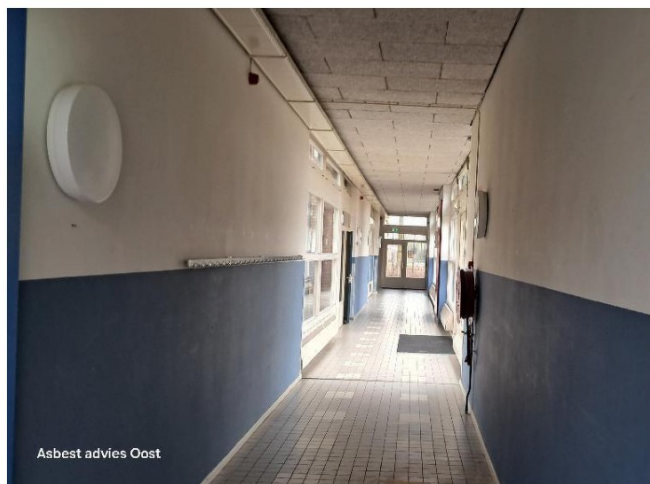

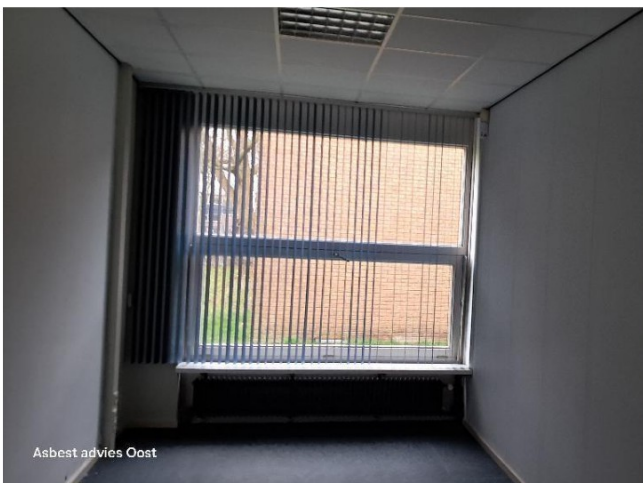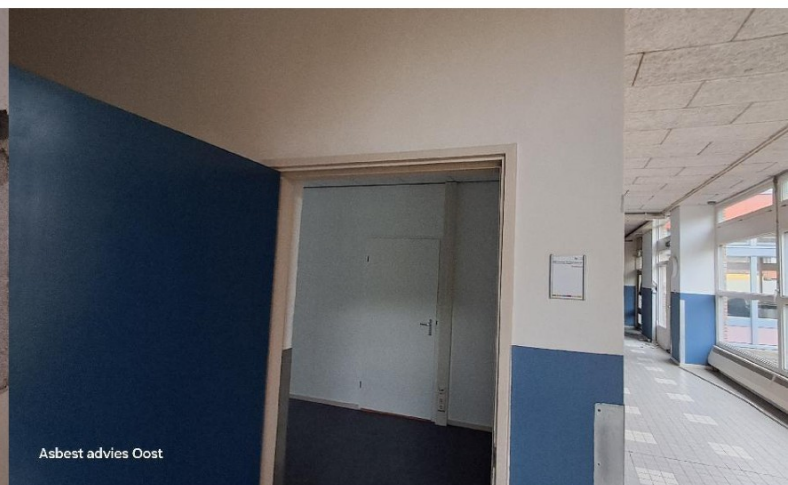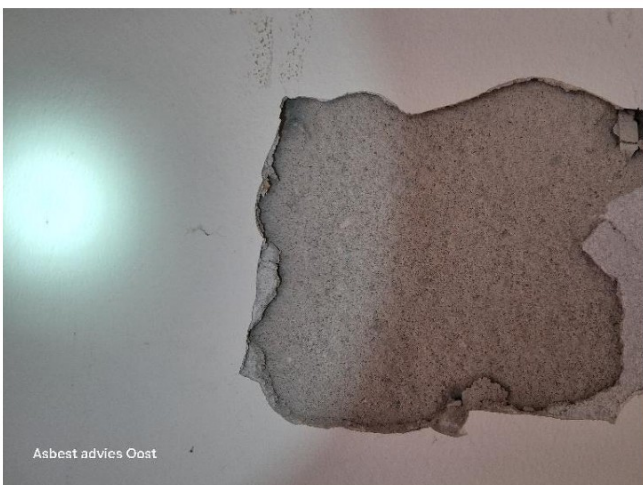







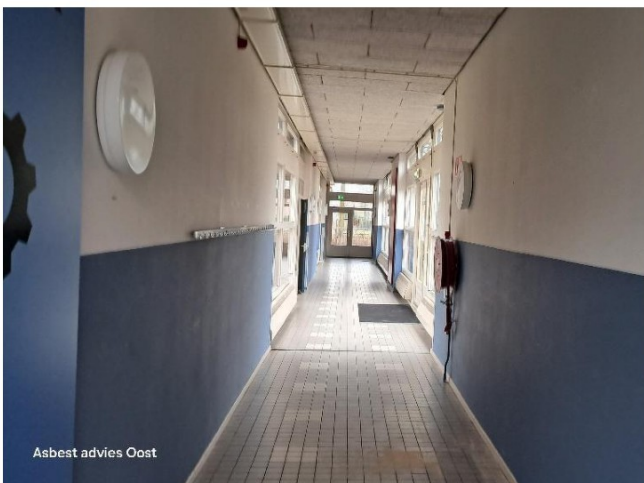
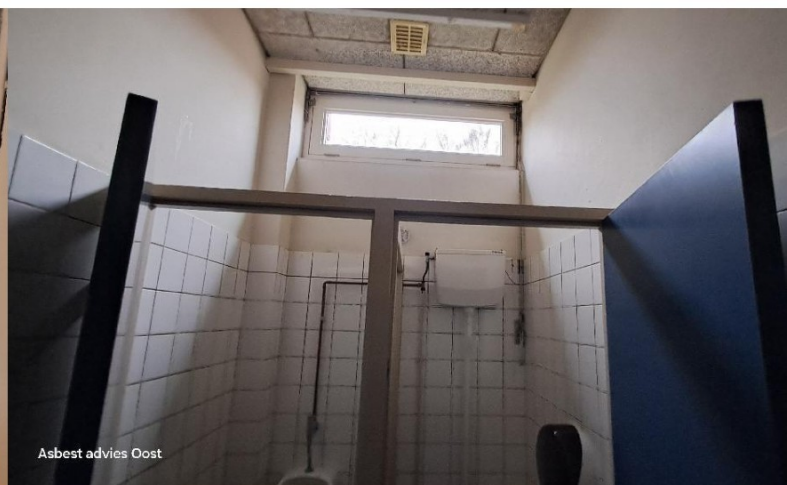







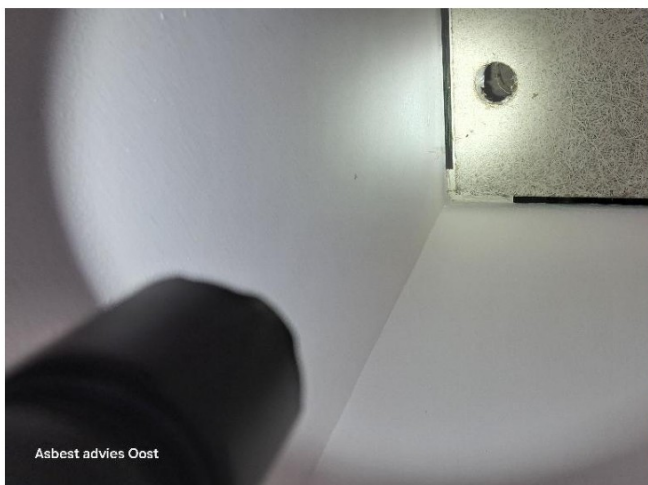


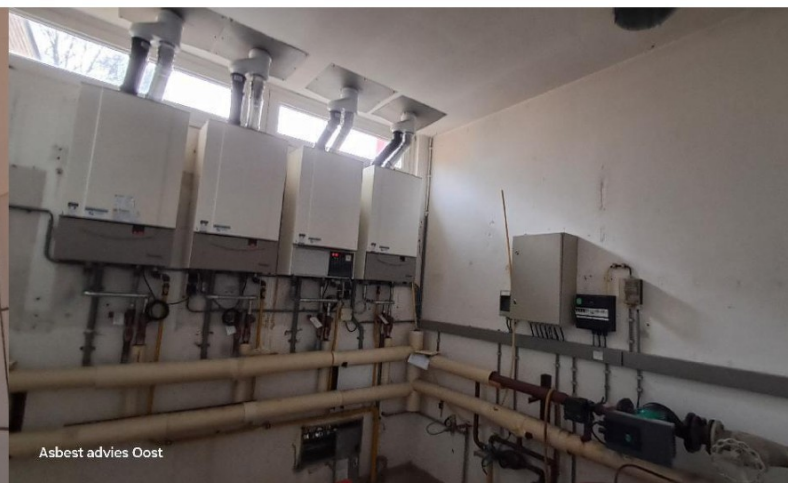
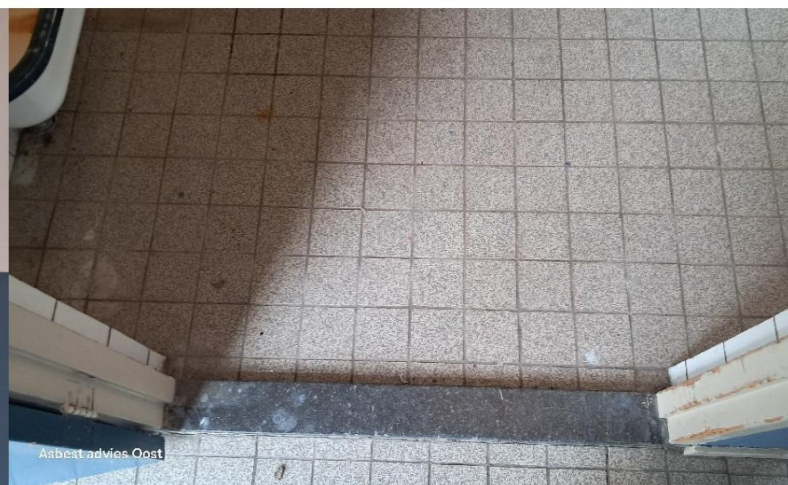


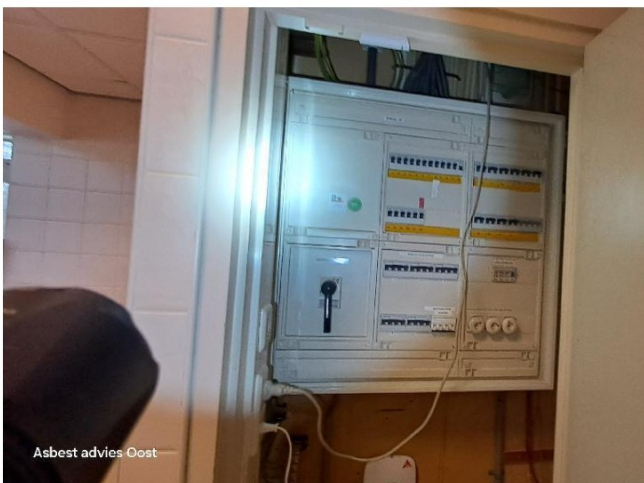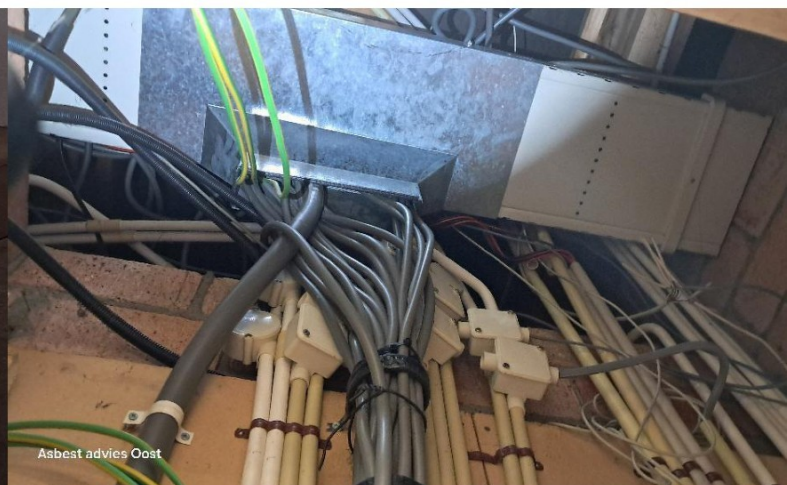
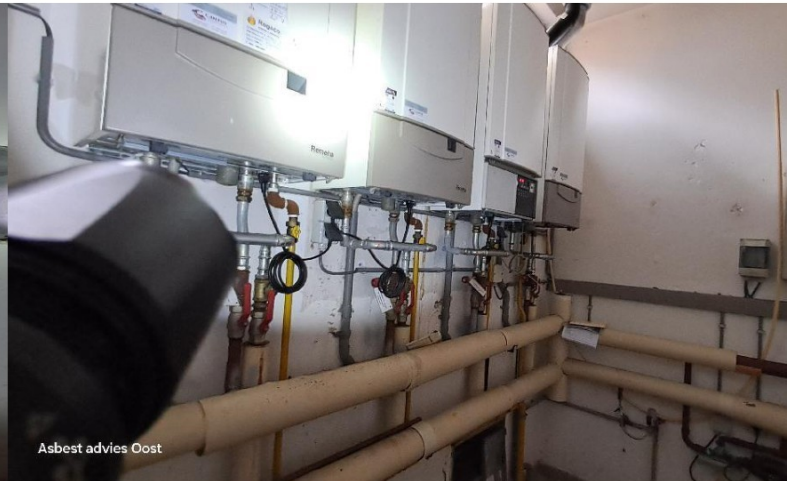





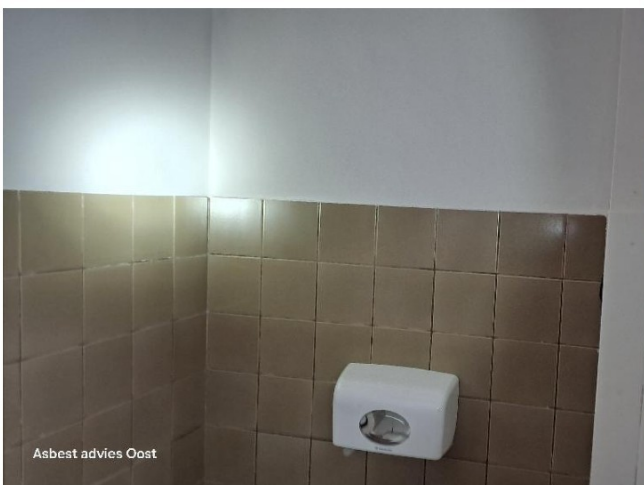



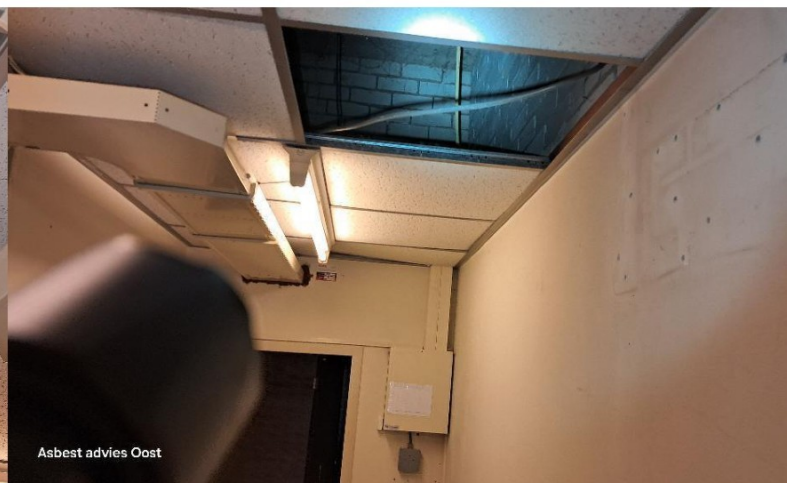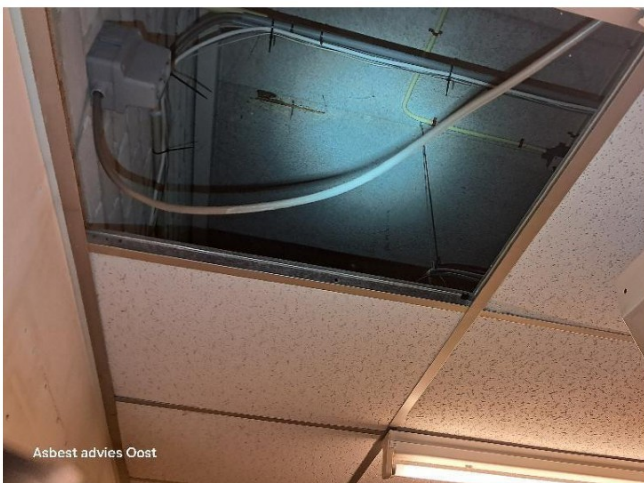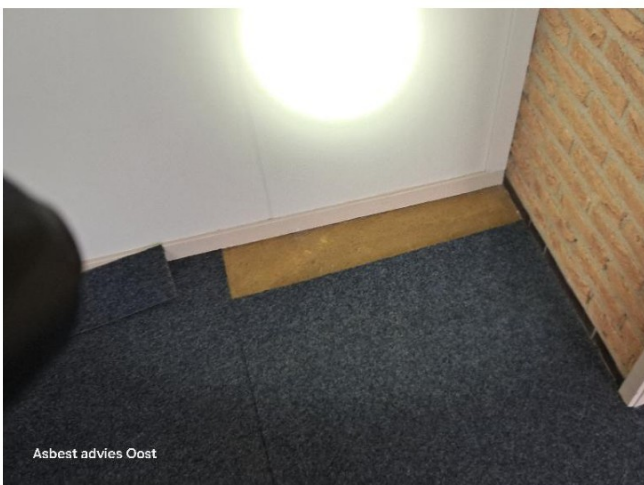

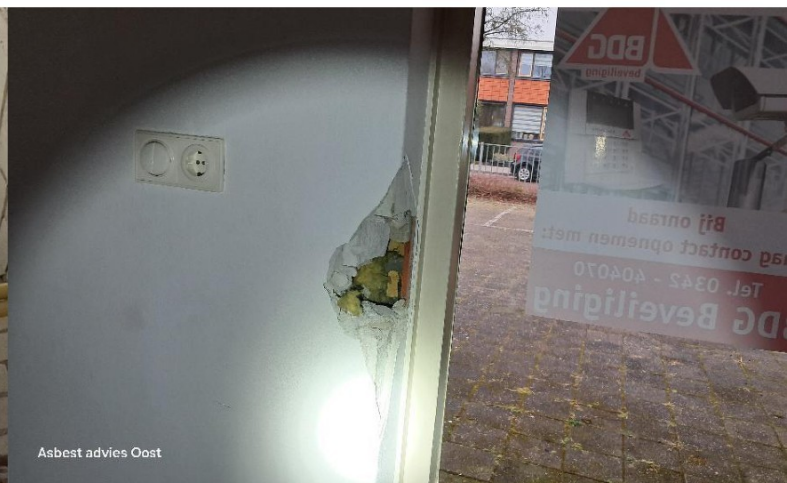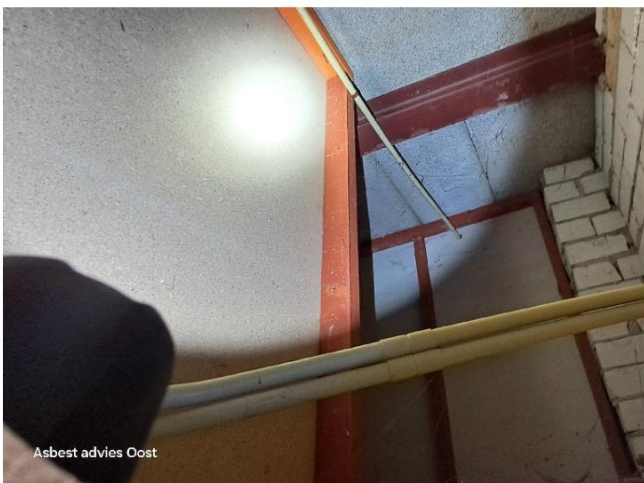


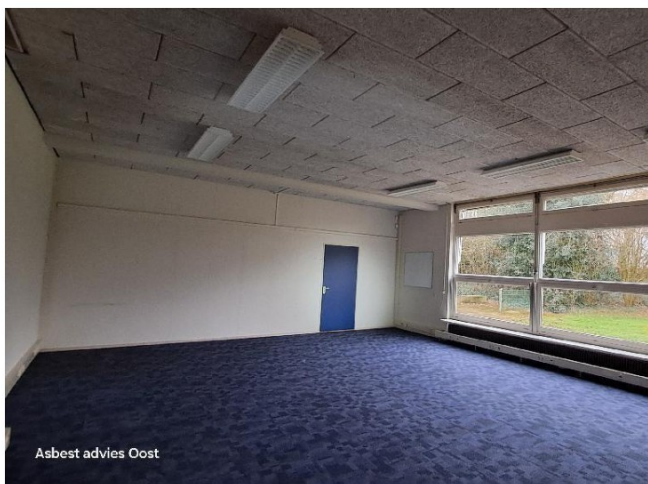

Asbest advies Oost



Asbest advies Oost

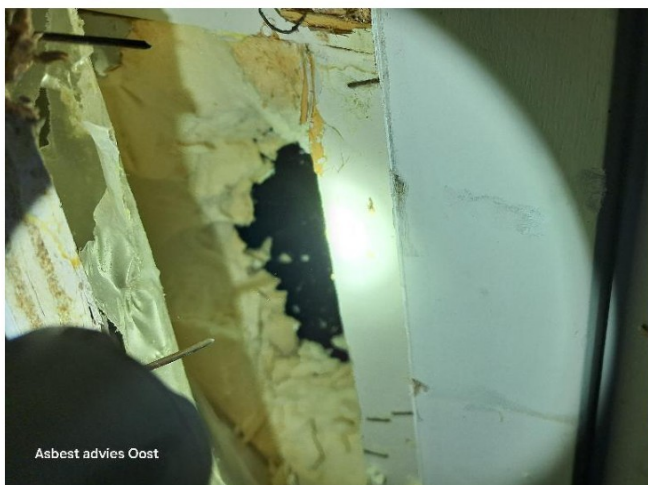


Asbest advies Oost



Asbest advies Oost



Asbest advies Oost

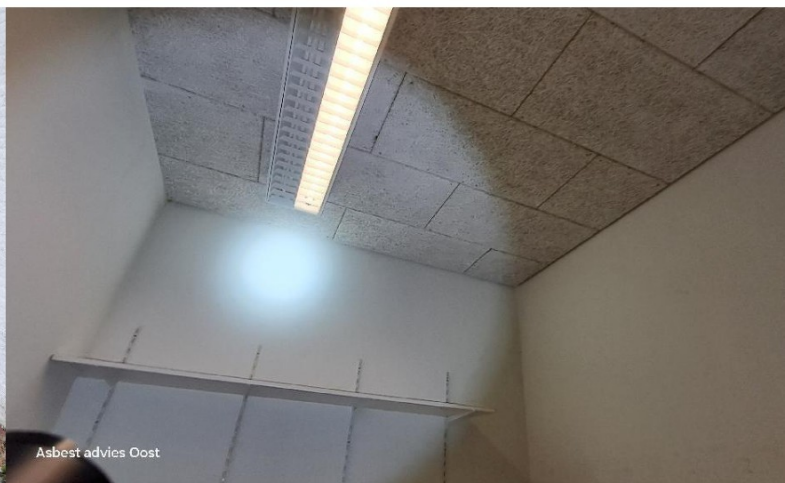

Asbest advies Oost





