

## Asbestinventarisatierapport

Opdrachtgever: Enzerink B.V.  
 Projectlocatie: Heijinkweg 13  
 Postcode, plaats: 7021 KE Zelhem

Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V.  
 SCA certificaat: 07-D070011.01  
 Onderzocht door: Dhr. R. ten Elsen (DIA-51E-130317-411107)  
 Technisch eindverantwoordelijke: Dhr. ing. L. Knikhuis (DIA 51E-081214-410661)  
 Projectnummer: I17300  
 Rapportnummer: I17300  
 Versie: 01



### Reikwijdte onderzoek

- ☐ Het gehele bouwwerk of het gehele object
- ☒ Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object
- ☒ Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object

### Inventarisatierapport geschikt voor

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- ☒ Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- ☒ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

*Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming*

**Projectgegevens**

Projectnummer: I17300  
Rapportnummer: I17300  
Versie: 01  
Locatieadres: Heijinkweg 13  
Postcode, plaats: 7021 KE Zelhem  
Type bouwwerk of object: Ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil

**Gegevens opdrachtgever**

Naam: Enzerink B.V.  
Adres: Varsselseweg 49  
Postcode, plaats: 7255 NR Hengelo (gld)

Contactpersoon: Dhr. G. Meenink


**Uitgevoerd door:**

Naam: ACMAA Advies B.V.  
Adres: 't Haarboer 6  
Postcode, plaats: 7561 BL Deurningen  
Telefoonnummer: 074-2455044  
Faxnummer: 074-2508245  
E-mailadres: advies@acmaa.nl  
SCA certificaat: 07-D070011.01  
Onderzocht door: Dhr. R. ten Elsen (DIA-51E-130317-411107)  
Onderzoeksdatum: 23-06-2017  
Gerapporteerd door: Mw. E. Kolkman

Datum: 27-06-2017

Geldig tot: 27-06-2020

Autorisatie: Dhr. ing. L. Knikhuis  
Technisch eindverantwoordelijke  
(DIA 51E-081214-410661)

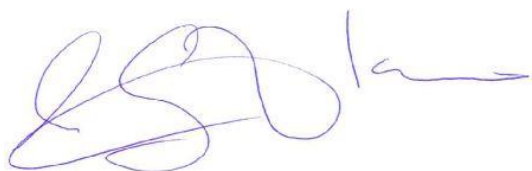A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. ten Elsen', written over a light blue grid background.

## Samenvatting

Dhr. G. Meenink heeft namens Enzerink B.V. aan ACMAA Advies B.V. opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen betreffende de ligboxenstal en werktuigenberging aan de Heijinkweg 13 te Zelhem.

Het betreft hier een asbestinventarisatie ten behoeve van verwijdering van uitsluitend de in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen en renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten van de gehele ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil.

Het doel van het onderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen die aanwezig zijn in de onderzochte bouwwerken of objecten.

Daarnaast wordt op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de asbesthoudende producten, de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden, een indeling in één van de drie risicoklassen voor verwijdering gemaakt. Tijdens de inventarisatie zijn in tabel 4.1 de aangetroffen asbestverdachte bronnen opgenomen, waarbij de bijhorende risicoklasse is aangegeven.

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van de in de constructie verborgen asbesthoudende materialen.

Als er tijdens sloop- of renovatiewerkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen, dient er een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.

### Opmerking/beperking:

Tijdens de inventarisatie stonden de mestkelders van de ligboxenstal en werktuigenberging vol met mest, zodoende zijn de ligboxenstal en werktuigenberging boven vloerpeil geïnventreiseerd.

Ondanks de zorgvuldige wijze waarop ACMAA Advies B.V. dit onderzoek heeft uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen worden aangetroffen, die niet in dit rapport staan vermeld.

ACMAA Advies B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventreiseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende of verdachte materialen.

## Inhoudsopgave

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Samenvatting .....                                | 3  |
| 1. Inleiding .....                                | 5  |
| 2. Doel van het onderzoek .....                   | 5  |
| 3. Methoden van onderzoek .....                   | 6  |
| 3.1 Inventarisatie .....                          | 6  |
| 3.2 Analyse .....                                 | 7  |
| 4. Resultaten .....                               | 8  |
| 4.1 Vooronderzoek (deskresearch) .....            | 8  |
| 4.2 Aangetroffen asbestverdachte materialen ..... | 8  |
| 4.3 Beperkingen .....                             | 9  |
| 5. Conclusie .....                                | 9  |
| 6. Opmerkingen/aanbeveling .....                  | 10 |
| 7. Literatuur .....                               | 10 |

## Bijlagen

1. Plattegrond
2. Bevindingen uit interviews en deskresearch
3. Analysecertificaat
4. Bron gerelateerde output van de SMA-rt risicoclassificatie

## 1. Inleiding

Dhr. G. Meenink heeft namens Enzerink B.V. aan ACMAA Advies B.V. opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen betreffende de ligboxenstal en werktuigenberging aan de Heijinkweg 13 te Zelhem.

Dit onderzoek is uitgevoerd op 23-06-2017 door dhr. R. ten Elsen (DIA-51E-130317-411107).

Het betreft hier een asbestinventarisatie ten behoeve van verwijdering van uitsluitend de in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen en renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten van de gehele ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil.

Datum autorisatie: 27-06-2017.

## 2. Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het inventariseren van de plaatsen waar zich asbesthoudende materialen bevinden. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

- Het vooronderzoek (deskresearch en interviews)
- Opstellen van inventarisatieplan
- Asbestinventarisatie op locatie
- Analyse van materiaalmonsters (indien van toepassing)
- Classificatie van de risicoklasse voor verwijdering
- Het verwerken van de resultaten in een overzichtelijk rapport

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling. ACMAA Advies B.V. is hiervoor gecertificeerd door Eerland Certification onder SCA-code: 07-D070011.01. Via de website [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl) is de geldigheid van het procescertificaat te controleren.

Ondanks alle zorg en aandacht die aan het onderzoek is besteed, kan het niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings- en sloopwerkzaamheden aan de gebouw(en) asbesthoudende onderdelen worden aangetroffen welke niet tijdens de inventarisatie zijn opgemerkt. De oorzaak hiervan kan liggen in het ontbreken van gegevens omtrent opbouw of mogelijke verbouwingen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan het voorkomen dat onderdelen in de gebouwen aanwezig zijn die zonder dat er destructief onderzoek heeft plaatsgevonden visueel niet te detecteren zijn. Voorbeelden van verborgen elementen zijn: asbesthoudend materiaal in schoorstenen, kruipruimtes, fundering, tussenwanden, waterleidingen, rioleringen, onder huidige vloerbedekking en boven vaste plafondplaten (in de ruimste zin des woord). Het is daarom mogelijk dat voorafgaand aan de bouwkundige sloop door de saneerder d.m.v. destructief onderzoek niet-direct-waarneembare asbest en asbesthoudende producten zijn opgespoord. Er behoort dan een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Het asbestinventarisatierapport vormt dan een aanvulling op het reeds beschikbare asbestinventarisatierapport.

ACMAA Advies B.V. acht zich niet aansprakelijk voor alle niet waargenomen asbesthoudende materialen welke visueel, zonder destructief onderzoek op het moment van de inventarisatie niet waar te nemen zijn.

### 3. Methoden van onderzoek

#### 3.1 Inventarisatie

Het betreft hier een inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Bij de inventarisatie kan gebruik worden gemaakt van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Om inzicht te krijgen in de situatie wordt van de asbesthoudende materialen het volgende inzichtelijk gemaakt:

- de exacte plaatsen
- de omschrijving van het materiaal
- de hoeveelheid (oppervlak/lengte in m<sup>2</sup> of in m<sup>1</sup>, of kg/ton, volume en/of massa-eenheden)
- het soort asbest en de concentratie asbest (massa %)
- de vezelverbinding; is het asbest wel of niet hechtgebonden
- de wijze van bevestiging van het asbesthoudende materiaal
- de conditie waarin zich het materiaal bevindt (mate van ververing en beschadiging)
- de risicogerichte classificatie van werkzaamheden met aangetroffen asbesthoudende producten (gebaseerd op een geautomatiseerd databestand van het ministerie van SZW onder de naam SMA-rt)

Indien relevant voor het bouwwerk of object wordt tevens een opsomming gegeven van de vermoedelijk niet-direct-waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in het bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie uitgevoerd zal moeten worden. Deze bevinding wordt in de samenvatting aangegeven.

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het vaststellen van de blootstellingsrisico's bij het verwijderen ervan. De bepalende factoren daarbij zijn o.a. soort asbest, conditie van het asbesthoudende product, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigd constructieonderdeel, de wijze waarop het is aangebracht en daarmee de methode van verwijderen en de beschermingsmaatregelen. De vaststelling van de risicoklasse is op basis van de inventarisatie aantoonbaar gedocumenteerd.

Het besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (SZW, Staatsblad nummer 348,2006) heeft er toe geleid dat het wettelijk verplicht is om saneringen van asbesthoudend materiaal in te delen in risicoklassen. De methode is gebaseerd op een geautomatiseerd databestand van het ministerie van SZW onder de naam SMA-rt.

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbo besluit. Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:

|                        | Risicoklasse 1               | Risicoklasse 2                                                                | Risicoklasse 2A                                                               |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Chrysotiel             | < 2000 vezels/m <sup>3</sup> | > 2000 vezels/m <sup>3</sup>                                                  | -                                                                             |
| Amfibool               | < 2000 vezels/m <sup>3</sup> | -                                                                             | > 2000 vezels/m <sup>3</sup>                                                  |
| Chrysotiel en Amfibool | < 2000 vezels/m <sup>3</sup> | ≥ 2000 vezels/m <sup>3</sup><br>Waarbij amfibool < 2000 vezels/m <sup>3</sup> | ≥ 2000 vezels/m <sup>3</sup><br>Waarbij amfibool ≥ 2000 vezels/m <sup>3</sup> |

Om een juiste indeling te kunnen maken zijn niet alleen gegevens nodig over het asbesthoudende materiaal (o.a. soort, samenstelling, asbestgehalte, graad van verwerking/aantasting, wijze van bevestiging etc). Ook moeten de beschikbare verwijderingstechnieken en –methoden bekend zijn, omdat de combinatie van materiaaleigenschappen en de bij demontage of sloop gebruikte technieken uiteindelijk het concentratieniveau aan asbest in de lucht tijdens de asbestverwijdering bepalen.

Als SMA-rt aangeeft dat de bron, indien deze in zijn geheel of slechts met sporadische breuk verwijderd kan worden, in risicoklasse 1 valt, kan ACMAA Advies B.V. als asbestinventarisatie bedrijf niet garanderen dat de grenswaarde tijdens het verwijderen van het materiaal niet overschreden zal worden.

Van elk type als asbestverdacht aangemerkt materiaal is per onderzoeksproject tenminste één representatief monster genomen. Van het materiaal waarin het asbest inhomogeen aanwezig is, worden meerdere analysemonsters selectief op verschillende toepassingslocaties genomen.

Van materialen waar een analysemonster van genomen is, is de methode van bemonsteren afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal. Tijdens de bemonstering zijn alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen.

De analysemonsters zijn dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes en voorzien van een asbestmerkten. Vervolgens worden de monsters getransporteerd naar het laboratorium van ACMAA Laboratoria B.V.

Indien bij het daadwerkelijk verwijderen van de asbesthoudende materialen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit. Verandering in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest en asbesthoudende producten. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

Bij twijfel over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, welke niet in deze rapportage staan beschreven, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voordat deze materialen worden verwijderd. In voorkomende gevallen zullen wij, indien noodzakelijk, met spoed een aanvullend onderzoek instellen en de hierbij benodigde rapportage verzorgen.

### 3.2 Analyse

De genomen analysemonsters zijn geanalyseerd door het RvA geaccrediteerd laboratorium van ACMAA Laboratoria B.V. op de aanwezigheid van asbest (soort en concentratie) conform NEN 5896. De identificatie van asbest is uitgevoerd met behulp van lichtmicroscopie (stereo- en polarisatiemicroscopie). Met deze techniek wordt asbest onderscheiden van andere vezelvormige materialen.

## 4. Resultaten

### 4.1 Vooronderzoek (deskresearch)

Zie bijlage 3.

### 4.2 Aangetroffen asbestverdachte materialen

Tijdens de inventarisatie is er asbestverdacht materiaal aangetroffen betreffende de ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil, welke is opgenomen in tabel 4.1. Indien van belang, worden bijzonderheden in tabel 4.1 verder toegelicht.

Op de plattegrond in bijlage 1 zijn de locaties van het asbestverdachte materiaal weergegeven.

In bijlage 2 zijn inspanningen m.b.t. deskresearch, gesprekken met gebouwbeheerder en de bevindingen betreffende deze informatie voor het veldwerk opgenomen. In bijlage 3 is het analysecertificaat opgenomen van de genomen materiaalmonsters. Tenslotte zijn voor de risicoclassificatie in bijlage 4 de oorspronkelijke bron gerelateerde output van de SMA-rt risicoclassificatie toegevoegd.

Tabel 4.1 Overzicht van het asbestverdachte materiaal betreffende de ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil aan de Heijinkweg 13 te Zelhem. De omvang is bij benadering.

#### Bronnummer: 1



Golfplaten en nokstukken op het dak van de werktuigenberging

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Monsternummer                        | M1                       |
| Identificatiecode analysecertificaat | R170600147 versie 1      |
| Omschrijving                         | Golfplaten en nokstukken |
| Locatie                              | Dak werktuigenberging    |
| Omvang                               | 280 m <sup>2</sup>       |
| Asbestsoort / asbestmassa            | Chrysotiel 10-15%        |
| Vezelverbinding                      | Hechtgebonden            |
| Bevestiging                          | Geschroefd               |
| Mate van beschadiging                | Niet beschadigd          |
| Mate van verwerking                  | Licht verweerd           |
| Bereikbaarheid                       | Goed                     |
| Risicoklasse B/C*                    | 2 B                      |
| Opmerkingen                          | Geen.                    |

\* B= buitensituatie C= containment

## Bronnummer: 2



Golfplaten en nokstukken op een gedeelte van het dak van de ligboxenstal

|                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monsternummer                        | M2                                                                                                                                                                 |
| Identificatiecode analysecertificaat | R170600147 versie 1                                                                                                                                                |
| Omschrijving                         | Golfplaten en nokstukken                                                                                                                                           |
| Locatie                              | Gedeelte dak van ligboxenstal                                                                                                                                      |
| Omvang                               | 510 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| Asbestsoort / asbestmassa            | Chrysotiel 10-15%                                                                                                                                                  |
| Vezelverbinding                      | Hechtgebonden                                                                                                                                                      |
| Bevestiging                          | Geschroefd                                                                                                                                                         |
| Mate van beschadiging                | Niet beschadigd                                                                                                                                                    |
| Mate van verwerking                  | Licht verweerd                                                                                                                                                     |
| Bereikbaarheid                       | Goed                                                                                                                                                               |
| Risicoklasse B/C*                    | 2 B                                                                                                                                                                |
| Opmerkingen                          | De aangegeven omvang van 510 m <sup>2</sup> is exclusief de NT-golfplaten.<br><br>Het dak is gedeeltelijk voorzien van NT-golfplaten (zie plattegrond, bijlage 1). |

\* B= buitensituatie C= containment

## 4.3 Beperkingen

Er waren geen beperkingen tijdens de inventarisatie.

## 5. Conclusie

- De golfplaten en nokstukken op het dak van de werktuigenberging zijn asbesthoudend en moeten, bij sanering, onder risicoklasse 2 worden verwijderd.
- De golfplaten en nokstukken op een gedeelte van het dak van de ligboxenstal zijn asbesthoudend en moeten, bij sanering, onder risicoklasse 2 worden verwijderd.

Het inventarisatierapport dient als basis voor de sloopmelding.

Als er tijdens sloop- of renovatiewerkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen dient er een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.  
De vergunningverlener (Gemeente) verplicht in de sloopmelding dan tot een aanvullende inventarisatie.

## 6. Opmerkingen/aanbeveling

Tijdens de inventarisatie stonden de mestkelders van de ligboxenstal en werktuigenberging vol met mest, zodoende zijn de ligboxenstal en werktuigenberging boven vloerpeil geïnventariseerd.

Ondanks de zorgvuldige wijze waarop ACMAA Advies B.V. dit onderzoek heeft uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen worden aangetroffen, die niet in dit rapport staan vermeld.

ACMAA Advies B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende of verdachte materialen.

## 7. Literatuur


- Arbeidsomstandighedenregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Productenbesluit Asbest
- Handboek Asbest; Verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties, Intechnum Woerden, 2000

## **Bijlagen**

- 1. Plattegrond**
- 2. Bevindingen uit interviews en deskresearch**
- 3. Analysecertificaat**
- 4. Bron gerelateerde gegevens (SMA-rt)**

## 1. Plattegrond

## 5 meter rondom de onderzochte bouwwerken is geïnventariseerd

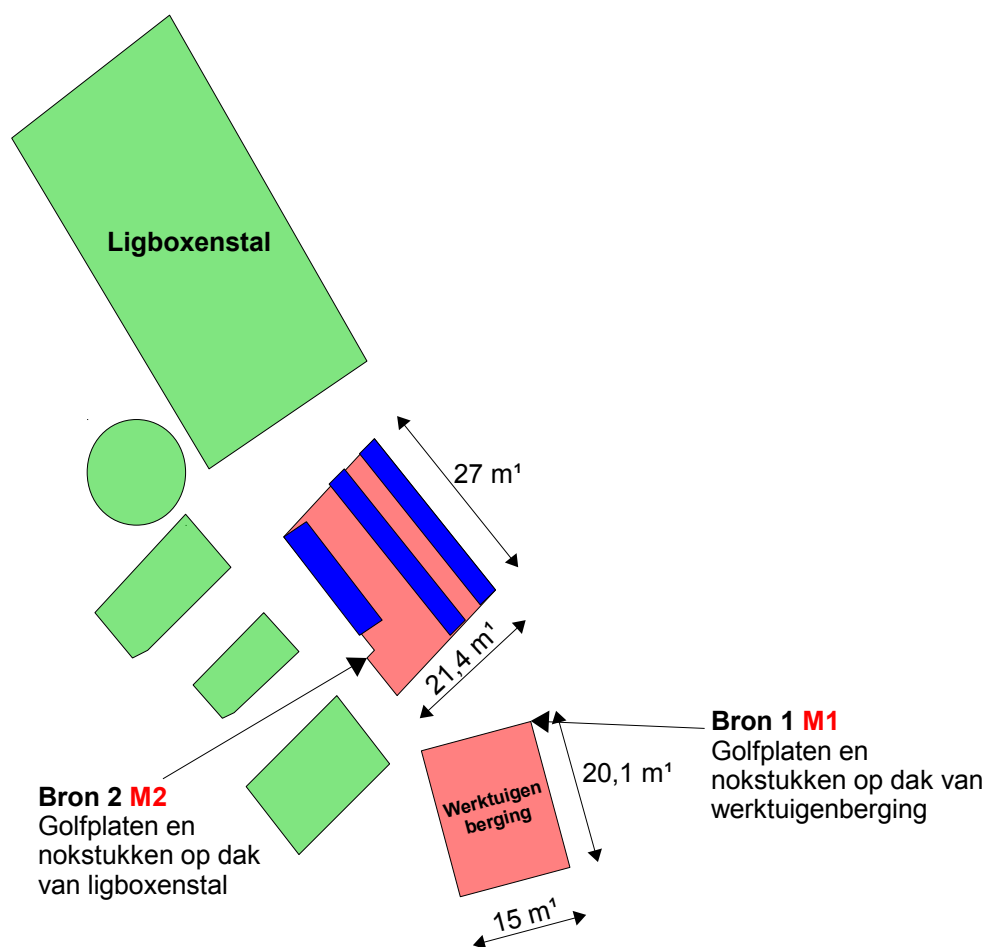

Projectnr: I17300  
Rapportnr: I17300

- = asbesthoudend
- = asbestvrij
- = asbestverdacht
- = niet geïnventariseerd

## **2. Bevindingen uit interviews en deskresearch**

**Projectnr:** I17300

**Rapportnr:** I17300

**Bouwkundige eenheden:**

Ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil gelegen aan de Heijinkweg 13 te Zelhem.

**Verslaglegging inspanningen deskresearch**

| Type gegevens (zoals tekeningen, rapporten, calamiteiten) | Bronvermelding |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Situatietekening                                          | Bagviewer      |
|                                                           |                |
|                                                           |                |
|                                                           |                |

**Verslaglegging van gesprekken met gebouwbeheerders**

**Gesproken met:** Dhr. G. Meenink

**Telefoon:**

**DIA:** Dhr. R. ten Elsen (DIA-51E-130317-411107)

De ligboxenstal en werktuigenberging moeten worden geïnventariseerd.  
 Er zitten asbestverdachte golfplaten op de daken.  
 In de ligboxenstal zit nog jongvee, de mestkelders zullen dan ook niet kunnen worden geïnventariseerd.

Bouwjaar ligboxenstal: 1976.  
 Bouwjaar werktuigenberging: 1989.

Er zijn geen tekeningen aanwezig.

**Conclusie:**

De verkregen gegevens zijn voldoende voor het onderzoek.

### 3. Analysecertificaat

## Analysecertificaat asbest

### Opdracht

|                      |                      |                  |                     |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Opdrachtgever        | ACMAA Advies B.V.    | Rapportnummer    | R170600147 versie 1 |
| Contactpersoon       | Dhr. R. ten Elsen    | Datum opdracht   | 23-06-2017          |
| Adres                | 't Haarboer 6        | Datum ontvangst  | 23-06-2017          |
| Postcode en plaats   | 7561 BL Deurningen   | Datum rapportage | 26-06-2017          |
| Projectcode          | I17300               | Pagina           | 1 van 1             |
| Project omschrijving | Heijinkweg 13 Zelhem |                  |                     |

|                   |                                                               |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Monstersoort      | Materiaal                                                     | Datum monsternamen | 23-06-2017 |
| Monsternamen door | Opdrachtgever                                                 | Datum analyse      | 26-06-2017 |
| Analyse methode   | Asbest in materiaal m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q) |                    |            |

Q = door RvA geaccrediteerd

### Resultaten

| Monstercode | Monstergegevens opdrachtgever | Eenheid | Chr.  | Amo. | Cro. | Ant. | Tre. | Act. | Typering materiaal | Hgb. |
|-------------|-------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|--------------------|------|
| V170601878  | M1 Golfplaat                  | % (m/m) | 10-15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Golfplaat          | Ja   |
| V170601879  | M2 Golfplaat                  | % (m/m) | 10-15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Golfplaat          | Ja   |

Chr. Chrysotiel (serpentine)  
 Amo. Amosiet (amfibool)  
 Cro. Crocidoliet (amfibool)  
 Ant. Anthophylliet (amfibool)  
 Tre. Tremoliet (amfibool)  
 Act. Actinoliet (amfibool)  
 Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monsternamen methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monsternamen methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Indien er in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld kit, teerlagen en colovinytiegels) of in klee monsters met de standaard PLM analysemethode (stereo- en polarisatiemicroscopie) geen asbestvezels zijn aangetroffen raden wij u aan het monster met SEM (scanning elektronen microscopie) te laten analyseren. De analyse resultaten voor organisch gebonden materialen verkregen met behulp van PLM kunnen vals negatief zijn omdat deze monsters mogelijk asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze niet gedetecteerd kunnen worden.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



#### **4. Bron gerelateerde gegevens (SMA-rt)**

# SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 27 juni 2017 om 11h35 (897251)

ACMAA Advies B.V.

SCA-code: 07-D070011.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070011.01-I17300]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

## Identificatie

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Adres       | Heijinkweg 13, Zelhem                                             |
| Projectcode | I17300                                                            |
| Projectnaam | Ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil |
| Broncode    | Bron 1: M1                                                        |
| Bronnaam    | Golfplaten en nokstukken op dak werktuigenberging                 |

## Feiten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Productspecificatie        | Asbestcement golfplaat     |
| Hechtgebondenheid          | Hechtgebonden              |
| Hoeveelheid asbest         | 280 m <sup>2</sup>         |
| Percentage Chrysotiel      | 10 - 15 %                  |
| Percentage Amfibool asbest | < 0.1 % (niet aantoonbaar) |
| Analysecertificaatnummer   | R170600147 versie 1        |

## Situatie

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bevestiging     | Geschroefd |
| Binnen / buiten | Buiten     |
| Beschadiging    | Niet       |
| Verweerdheid    | Licht      |

## Verwijdering

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Handeling | Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) |
|-----------|--------------------------------------------------|

## Risicoclassificatie

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Risicoklasse                        | 2                                            |
| Gebruikte versie classificatiemodel | SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017) |

## Werkplanelementen

### Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

# SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 27 juni 2017 om 11h35 (897252)

ACMAA Advies B.V.

SCA-code: 07-D070011.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070011.01-I17300]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

## Identificatie

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adres       | Heijinkweg 13, Zelhem                                                    |
| Projectcode | I17300                                                                   |
| Projectnaam | Ligboxenstal boven vloerpeil en werktuigenberging boven vloerpeil        |
| Broncode    | Bron 2: M2                                                               |
| Bronnaam    | Golfplaten en nokstukken op een gedeelte van het dak van de ligboxenstal |

## Feiten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Productspecificatie        | Asbestcement golfplaat     |
| Hechtgebondenheid          | Hechtgebonden              |
| Hoeveelheid asbest         | 510 m <sup>2</sup>         |
| Percentage Chrysotiel      | 10 - 15 %                  |
| Percentage Amfibool asbest | < 0.1 % (niet aantoonbaar) |
| Analysecertificaatnummer   | R170600147 versie 1        |

## Situatie

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bevestiging     | Geschroefd |
| Binnen / buiten | Buiten     |
| Beschadiging    | Niet       |
| Verweerdheid    | Licht      |

## Verwijdering

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Handeling | Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) |
|-----------|--------------------------------------------------|

## Risicoclassificatie

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Risicoklasse                        | 2                                            |
| Gebruikte versie classificatiemodel | SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017) |

## Werkplanelementen

### Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.