

Asbestinventarisatierapport

Opdrachtgever: Dhr. J.G.A. Bullee
 Projectlocatie: Brunsveldweg 4a
 Postcode, plaats: 7021 JH Zelhem

Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V.
 SCA certificaat: 07-D070011.01
 Onderzocht door: Dhr. M. Nijhuis (DIA-51E-130317-411106)
 Technisch eindverantwoordelijke: Dhr. ing. L. Knikhuis (DIA 51E-081214-410661)
 Projectnummer: I17203
 Rapportnummer: I17203
 Versie: 02



Reikwijdte onderzoek

- ☐ Het gehele bouwwerk of het gehele object
- ☐ Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object
- ☒ Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object

Inventarisatierapport geschikt voor

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- ☒ Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- ☒ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande toestemming

Projectgegevens

Projectnummer: I17203
Rapportnummer: I17203
Versie: 02
Locatieadres: Brunsveldweg 4a
Postcode, plaats: 7021 JH Zelhem
Type bouwwerk of object: Schuur 1

Gegevens opdrachtgever

Naam: Dhr. J.G.A. Bullee
Adres: Brunsveldweg 4a
Postcode, plaats: 7021 JH Zelhem

Contactpersoon: Dhr. J.G.A. Bullee


Uitgevoerd door:

Naam: ACMAA Advies B.V.
Adres: 't Haarboer 6
Postcode, plaats: 7561 BL Deurningen
Telefoonnummer: 074-2455044
Faxnummer: 074-2508245
E-mailadres: advies@acmaa.nl
SCA certificaat: 07-D070011.01
Onderzocht door: Dhr. M. Nijhuis (DIA-51E-130317-411106)
Onderzoeksdatum: 20-04-2017
Gerapporteerd door: Dhr. ing. L. Knikhuis

Datum: 08-05-2017

Geldig tot: 02-05-2020

Autorisatie: Dhr. ing. L. Knikhuis
Technisch eindverantwoordelijke
(DIA 51E-081214-410661)

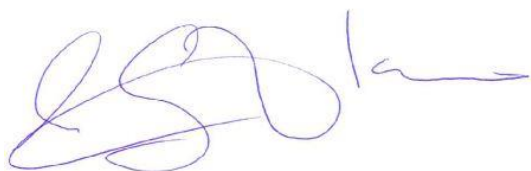A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Knikhuis'.

Samenvatting

Dhr. J.G.A. Bullee heeft aan ACMAA Advies B.V. opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen betreffende schuur 1 aan de Brunsveldweg 4a te Zelhem.

Het betreft hier een asbestinventarisatie ten behoeve van verwijdering van uitsluitend de in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen en renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten van de gehele schuur 1.

Het doel van het onderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen die aanwezig zijn in de onderzochte bouwwerken of objecten.

Daarnaast wordt op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de asbesthoudende producten, de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden, een indeling in één van de drie risicoklassen voor verwijdering gemaakt. Tijdens de inventarisatie is in tabel 4.1 de aangetroffen asbestverdachte bron opgenomen, waarbij de bijhorende risicoklasse is aangegeven

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van de in de constructie verborgen asbesthoudende materialen.

Tijdens de inventarisatie zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen buiten het toepassingsgebied.

Als er tijdens sloop- of renovatiewerkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen, dient er een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.

Opmerking/beperking:

Dit rapport betreft een actualisatie van schuur 1 van het type A inventarisatierapport I12124 d.d. 24-05-2012 van ACMAA Almelo B.V.

Rapport I12124 d.d. 24-05-2012 van ACMAA Almelo B.V. is niet meer van kracht.

In het rapport I17203, d.d. 02-05-2017 is de geldigheidsdatum op pagina 2 niet juist aangegeven. Deze is aangepast. Rapport I17203 d.d. 02-05-2017 van ACMAA Almelo B.V. is niet meer van kracht.

Ondanks de zorgvuldige wijze waarop ACMAA Advies B.V. dit onderzoek heeft uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen worden aangetroffen, die niet in dit rapport staan vermeld.

ACMAA Advies B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende of verdachte materialen.

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Inleiding	5
2. Doel van het onderzoek	5
3. Methoden van onderzoek	6
3.1 Inventarisatie	6
3.2 Analyse	7
4. Resultaten	8
4.1 Vooronderzoek (deskresearch)	8
4.2 Aangetroffen asbestverdachte materialen	8
4.3 Beperkingen	9
5. Conclusie	9
6. Opmerkingen/aanbeveling	9
7. Literatuur	9

Bijlagen

1. Plattegrond
2. Bevindingen uit interviews en deskresearch
3. Analysecertificaat
4. Bron gerelateerde output van de SMA-rt risicoclassificatie

1. Inleiding

Dhr. J.G.A. Bullee heeft aan ACMAA Advies B.V. opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen betreffende schuur 1 aan de Brunsveldweg 4a te Zelhem.

Dit onderzoek is uitgevoerd op 20-04-2017 door dhr. M. Nijhuis (DIA-51E-130317-411106).

Het betreft hier een asbestinventarisatie ten behoeve van verwijdering van uitsluitend de in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen en renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten van de gehele schuur 1.

De opdrachtgever heeft de volgende informatie en/of documenten ter beschikking gesteld:

- Inventarisatierapport I12124, d.d.24-05-2012

Dit object is reeds eerder onderzocht door:

ACMAA Almelo B.V.

Dhr. J. Zonnebeld DIA-51E-090312-410224

Rapportnummer I12124, d.d. 24-05-2012

Datum autorisatie: 08-05-2017.

2. Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het inventariseren van de plaatsen waar zich asbesthoudende materialen bevinden. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

- Het vooronderzoek (deskresearch en interviews)
- Opstellen van inventarisatieplan
- Asbestinventarisatie op locatie
- Analyse van materiaalmonsters (indien van toepassing)
- Classificatie van de risicoklasse voor verwijdering
- Het verwerken van de resultaten in een overzichtelijk rapport

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling. ACMAA Advies B.V. is hiervoor gecertificeerd door Eerland Certification onder SCA-code: 07-D070011.01. Via de website www.ascert.nl is de geldigheid van het procescertificaat te controleren.

Ondanks alle zorg en aandacht die aan het onderzoek is besteed, kan het niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings- en sloopwerkzaamheden aan de gebouw(en) asbesthoudende onderdelen worden aangetroffen welke niet tijdens de inventarisatie zijn opgemerkt. De oorzaak hiervan kan liggen in het ontbreken van gegevens omtrent opbouw of mogelijke verbouwingen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan het voorkomen dat onderdelen in de gebouwen aanwezig zijn die zonder dat er destructief onderzoek heeft plaatsgevonden visueel niet te detecteren zijn. Voorbeelden van verborgen elementen zijn: asbesthoudend materiaal in schoorstenen, kruipruimtes, fundering, tussenwanden, waterleidingen, rioleringen, onder huidige vloerbedekking en boven vaste plafondplaten (in de ruimste zin des woord). Het is daarom mogelijk dat voorafgaand aan de bouwkundige sloop door de saneerder d.m.v. destructief onderzoek niet-direct-waarneembare asbest en asbesthoudende producten zijn opgespoord. Er behoort dan een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Het asbestinventarisatierapport vormt dan een aanvulling op het reeds beschikbare asbestinventarisatierapport.

ACMAA Advies B.V. acht zich niet aansprakelijk voor alle niet waargenomen asbesthoudende materialen welke visueel, zonder destructief onderzoek op het moment van de inventarisatie niet waar te nemen zijn.

3. Methoden van onderzoek

3.1 Inventarisatie

Het betreft hier een inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Bij de inventarisatie kan gebruik worden gemaakt van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Om inzicht te krijgen in de situatie wordt van de asbesthoudende materialen het volgende inzichtelijk gemaakt:

- de exacte plaatsen
- de omschrijving van het materiaal
- de hoeveelheid (oppervlak/lengte in m² of in m¹, of kg/ton, volume en/of massa-eenheden)
- het soort asbest en de concentratie asbest (massa %)
- de vezelverbinding; is het asbest wel of niet hechtgebonden
- de wijze van bevestiging van het asbesthoudende materiaal
- de conditie waarin zich het materiaal bevindt (mate van verwerking en beschadiging)
- de risicogerichte classificatie van werkzaamheden met aangetroffen asbesthoudende producten (gebaseerd op een geautomatiseerd databestand van het ministerie van SZW onder de naam SMA-rt)

Indien relevant voor het bouwwerk of object wordt tevens een opsomming gegeven van de vermoedelijk niet-direct-waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in het bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie uitgevoerd zal moeten worden. Deze bevinding wordt in de samenvatting aangegeven.

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het vaststellen van de blootstellingsrisico's bij het verwijderen ervan. De bepalende factoren daarbij zijn o.a. soort asbest, conditie van het asbesthoudende product, asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigd constructieonderdeel, de wijze waarop het is aangebracht en daarmee de methode van verwijderen en de beschermingsmaatregelen. De vaststelling van de risicoklasse is op basis van de inventarisatie aantoonbaar gedocumenteerd.

Het besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (SZW, Staatsblad nummer 348,2006) heeft er toe geleid dat het wettelijk verplicht is om saneringen van asbesthoudend materiaal in te delen in risicoklassen. De methode is gebaseerd op een geautomatiseerd databestand van het ministerie van SZW onder de naam SMA-rt.

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbo besluit. Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:

	Risicoklasse 1	Risicoklasse 2	Risicoklasse 2A
Chrysotiel	< 2000 vezels/m ³	> 2000 vezels/m ³	-
Amfibool	< 2000 vezels/m ³	-	> 2000 vezels/m ³
Chrysotiel en Amfibool	< 2000 vezels/m ³	≥ 2000 vezels/m ³ Waarbij amfibool < 2000 vezels/m ³	≥ 2000 vezels/m ³ Waarbij amfibool ≥ 2000 vezels/m ³

Om een juiste indeling te kunnen maken zijn niet alleen gegevens nodig over het asbesthoudende materiaal (o.a. soort, samenstelling, asbestgehalte, graad van verwerking/aantasting, wijze van bevestiging etc). Ook moeten de beschikbare verwijderingstechnieken en –methoden bekend zijn, omdat de combinatie van materiaaleigenschappen en de bij demontage of sloop gebruikte technieken uiteindelijk het concentratieniveau aan asbest in de lucht tijdens de asbestverwijdering bepalen.

Als SMA-rt aangeeft dat de bron, indien deze in zijn geheel of slechts met sporadische breuk verwijderd kan worden, in risicoklasse 1 valt, kan ACMAA Advies B.V. als asbestinventarisatie bedrijf niet garanderen dat de grenswaarde tijdens het verwijderen van het materiaal niet overschreden zal worden.

Van elk type als asbestverdacht aangemerkt materiaal is per onderzoeksproject tenminste één representatief monster genomen. Van het materiaal waarin het asbest inhomogeen aanwezig is, worden meerdere analysemonsters selectief op verschillende toepassingslocaties genomen.

Van materialen waar een analysemonster van genomen is, is de methode van bemonsteren afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal. Tijdens de bemonstering zijn alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen.

De analysemonsters zijn dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes en voorzien van een asbestmerkten. Vervolgens worden de monsters getransporteerd naar het laboratorium van ACMAA Laboratoria B.V.

Indien bij het daadwerkelijk verwijderen van de asbesthoudende materialen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit. Verandering in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest en asbesthoudende producten. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

Bij twijfel over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, welke niet in deze rapportage staan beschreven, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voordat deze materialen worden verwijderd. In voorkomende gevallen zullen wij, indien noodzakelijk, met spoed een aanvullend onderzoek instellen en de hierbij benodigde rapportage verzorgen.

3.2 Analyse

Het genomen analysemonster is geanalyseerd door het RvA geaccrediteerd laboratorium van ACMAA Laboratoria B.V. op de aanwezigheid van asbest (soort en concentratie) conform NEN 5896. De identificatie van asbest is uitgevoerd met behulp van lichtmicroscopie (stereo- en polarisatiemicroscopie). Met deze techniek wordt asbest onderscheiden van andere vezelvormige materialen.

4. Resultaten

4.1 Vooronderzoek (deskresearch)

Zie bijlage 3.

4.2 Aangetroffen asbestverdachte materialen

Tijdens de inventarisatie is er asbestverdacht materiaal aangetroffen betreffende schuur 1, welke is opgenomen in tabel 4.1. Indien van belang, worden bijzonderheden in tabel 4.1 verder toegelicht. Op de plattegrond in bijlage 1 is de locatie van het asbestverdachte materiaal weergegeven. In bijlage 2 zijn inspanningen m.b.t. deskresearch, gesprekken met gebouwbeheerder en de bevindingen betreffende deze informatie voor het veldwerk opgenomen. In bijlage 3 is het analysecertificaat opgenomen van het genomen materiaalmonster. Tenslotte is voor de risicoclassificatie in bijlage 4 de oorspronkelijke bron gerelateerde output van de SMA-rt risicoclassificatie toegevoegd.

Tabel 4.1 Overzicht van het asbestverdachte materiaal betreffende schuur 1 aan de Brunsveldweg 4a te Zelhem. De omvang is bij benadering.

Bronnummer: 1



Golfplaten op dak van schuur 1.

Monsternummer	M2 (V120500612)
Identificatiecode analysecertificaat	R120500049
Omschrijving	Golfplaat
Locatie	Op dak van schuur 1
Omvang	357 m ²
Asbestsoort / asbestmassa	Chrysotiel 10-15%
Vezelverbinding	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Mate van beschadiging	Licht beschadigd
Mate van verwerking	Licht verweerd
Bereikbaarheid	Goed
Risicoklasse B/C*	2B
Opmerkingen	Geen

* B= buitensituatie C= containment

4.3 Beperkingen

Er waren geen beperkingen tijdens de inventarisatie.

5. Conclusie

- De golfplaten op schuur 1 zijn asbesthoudend en moeten, bij sanering, onder risicoklasse 2 worden verwijderd.

Het inventarisatierapport dient als basis voor de sloopmelding.

Als er tijdens sloop- of renovatiewerkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen dient er een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.

De vergunningverlener (Gemeente) verplicht in de sloopmelding dan tot een aanvullende inventarisatie.

6. Opmerkingen/aanbeveling

Dit rapport betreft een actualisatie van schuur 1 van het type A inventarisatierapport I12124 d.d. 24-05-2012 van ACMAA Almelo B.V.

Rapport I12124 d.d. 24-05-2012 van ACMAA Almelo B.V. is niet meer van kracht.

In het rapport I17203, d.d. 02-05-2017 is de geldigheidsdatum op pagina 2 niet juist aangegeven. Deze is aangepast. Rapport I17203 d.d. 02-05-2017 van ACMAA Almelo B.V. is niet meer van kracht.

Ondanks de zorgvuldige wijze waarop ACMAA Advies B.V. dit onderzoek heeft uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen worden aangetroffen, die niet in dit rapport staan vermeld.

ACMAA Advies B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende of verdachte materialen.

7. Literatuur


- Arbeidsomstandighedenregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Productenbesluit Asbest
- Handboek Asbest; Verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties, Intechnum Woerden, 2000

Bijlagen

- 1. Plattegrond**
- 2. Bevindingen uit interviews en deskresearch**
- 3. Analysecertificaat**
- 4. Bron gerelateerde gegevens (SMA-rt)**

1. Plattegrond

5 meter rondom schuur 1 is onderzocht

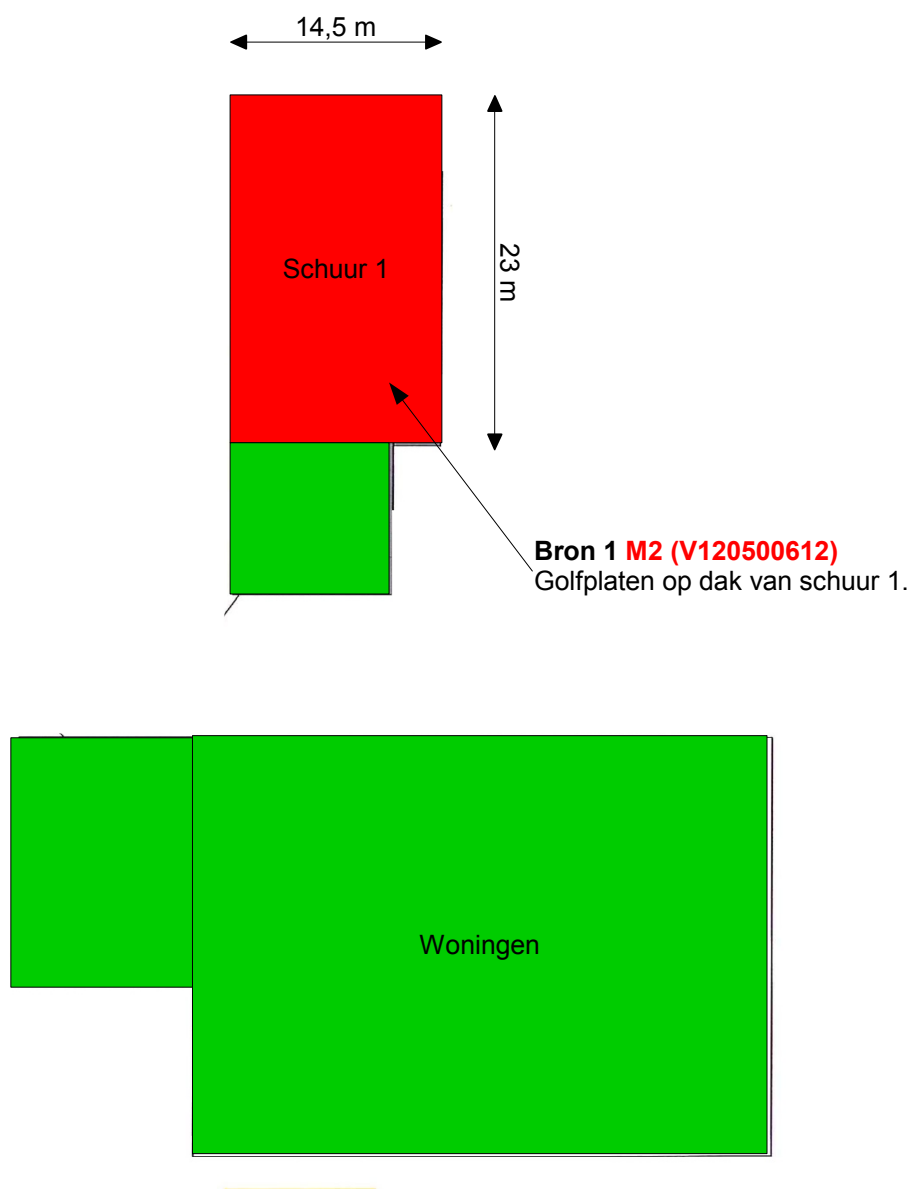

Projectnr: I17203
Rapportnr: I17203v.02

- = asbesthoudend
- = asbestvrij
- = asbestverdacht
- = niet geïnventariseerd

2. Bevindingen uit interviews en deskresearch

Projectnr: I17203
Rapportnr: I17203v.02

Bouwkundige eenheden:

Schuur 1 gelegen aan de Brunsveldweg 4a te Zelhem.

Verslaglegging inspanningen deskresearch

Type gegevens (zoals tekeningen, rapporten, calamiteiten)	Bronvermelding
Situatietekening	Bagviewer
Inventarisatierapport I12124, d.d. 24-05-2012	ACMAA Almelo B.V.

Verslaglegging van gesprekken met gebouwbeheerders

Gesproken met: Dhr. J.G.A. Bullee

Telefoon:

DIA: Dhr. M. Nijhuis (DIA-51E-130317-411106)

Het betreft alleen een actualisatie van schuur 1. Op deze schuur zitten asbesthoudende golfplaten. Het inventarisatierapport I12124 is toegevoegd en ingezien.

Conclusie:

De verkregen gegevens zijn voldoende voor het onderzoek.

3. Analysecertificaat

Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Acmaa Almelo	Opdrachtcode	R120500049
Contactpersoon	Dhr. J. Zonnebeld	Datum opdracht	14-05-2012
Adres	Krommendijk 20a	Datum ontvangst	14-05-2012
Postcode en plaats	7603 NK Almelo	Datum rapportage	15-05-2012
Projectcode	I 12124	Pagina	1 van 1
Project omschrijving			

Naam	--	Datum monsternamen	11-05-2012
Monstersoort	Materiaal	Datum analyse	15-05-2012
Monsternamen door	ACMAA Almelo	Barcode	
Analyse methode	Asbest in materiaal m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Monstercode	Naam	Eenheid	Chr.	Amo.	Cro.	Ant.	Tre.	Act.	Hgb.
V120500611	M1: Golfplaat	% (m/m)	10-15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ja
V120500612	M2: Golfplaat	% (m/m)	10-15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ja

Chr.	Chrysotiel (serpentiin)
Amo.	Amosiet (amfibool)
Cro.	Crocidoliet (amfibool)
Ant.	Anthophylliet (amfibool)
Tre.	Tremoliet (amfibool)
Act.	Actinoliet (amfibool)
Hgb.	Hechtgebondenheid

Eerste analist asbest

Dhr. S. Moes



Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium. Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.

4. Bron gerelateerde gegevens (SMA-rt)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 01 mei 2017 om 21h16 (848764)

ACMAA Advies B.V.

SCA-code: 07-D070011.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070011.01-I17203]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Adres	Brunsveldweg 4a, Zelhem
Projectcode	I17203
Projectnaam	Schuur 1
Broncode	Bron 1: zie M2(V120500612)
Bronnaam	Golfplaten op schuur 1.

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	357 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	R120500049

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 01052017 (ingangsdatum 01-05-2017)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.