

Verantwoording van foto's en afbeeldingen, bronnen en colofon

Verantwoording van foto's en afbeeldingen

Voorblad- (zijkant boven) Stadsarchief Rotterdam (SAR), fotocollectie archief 4100, foto: 4100_XIV-224-00-01; (zijkant midden) MEI architects and planners (MEI), historische foto's, nr 17

Afb 1- (a) SteenhuisMeurs 2016, p 20; (b) MEI historische foto's, nr 3; (c) collectie Stadsarchief Rotterdam, uit: SteenhuisMeurs 2016, p 23; (d) collectie Stadsarchief Rotterdam, uit: SteenhuisMeurs 2016, p 23; (e) KLM Aerocarto, ongedateerd. Nationaal Archief, Den Haag, Fotocollectie Elsevier Binnenland, nummer toegang 2.24.05.02, inventarisnummer 167, bestanddeelnummer 073 0922; (f)-MEI fotodocumentatie 170228_DOPRES_16034_Bestaande situatie- Foto's, p 9 (foto 1.01.002.)

Afb 2, 3, 8, 13, 15- MEI architects and planners

Afb 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 20, 25, 28, 31- Stadsarchief Rotterdam

Bijlage 1- Stadsarchief Rotterdam. Dossier P25-14-1942, tekening P25-14-1942_V001 < http://mijnadrespubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=3-0&id=14377698&index=> bezocht 30 juni 2017

Voor zover in het onderschrift geen herkomst staat vermeld zijn de foto's genomen door Erfgoedzorg.

Bronnen

Erfgoedzorg. *WEST507 Kleurhistorisch onderzoek en bouwhistorische verdieping. Plan van Onderzoek*. 14 juli 2017 i.o.v. Waterford Investments en Vervat Vastgoed

MEI architects and planners. Bestand. *Historische foto's*

MEI architects and planners. Document. *170531_DOPRES_16034_Bouwhistorisch Onderzoek_Tekeningen.pdf* d.d. 24 mei 2017

MEI architects and planners. Fotodocumentatie huidige situatie. *170228_DOPRES_16034_Bestaande situatie - Foto's.pdf* d.d. 24 mei 2017

MEI architects and planners. Tekeningdocumentatie. *170531_DOPRES_16034_Bestaande situatie - Bouwtechnische opname.pdf* d.d. 24 mei 2017

MEI architects and planners. Tekeningkopieën. *Tekeningen uit Oceaanhuis*

Monumentenregister. *Rijksmonumentomschrijving nummer 524328 Oceaanhuis (vm Stokvisgebouw)*. <<https://monumentenregister.cultureel.erfgoed.nl/monuments?MonumentId=524328>> 10 april 2017

NCS Group. *Natural Colour System (NCS)*. <<http://ncscolour.com>> bezocht 12 april 2017

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. *Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek*. Amersfoort, 2009. <<https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/richtlijnen-bouwhistorisch-onderzoek.pdf>> 12 april 2017

SteenhuisMeurs. *Hoofdkantoor firma Stokvis. Cultuurhistorisch onderzoek & waardstelling*. 15 december 2016, i.o.v. Waterford Oceanhouse b.v.

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. *Uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch Onderzoek (URL 2004)*. <<http://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/url2004>> bezocht 10 juli 2017

Colofon

West507- transformatie Oceaanhuis

Kleurhistorisch onderzoek en bouwhistorische verdieping
dossier 9- Goederenliften

In opdracht van Waterford Investments & Vervat Vastgoed

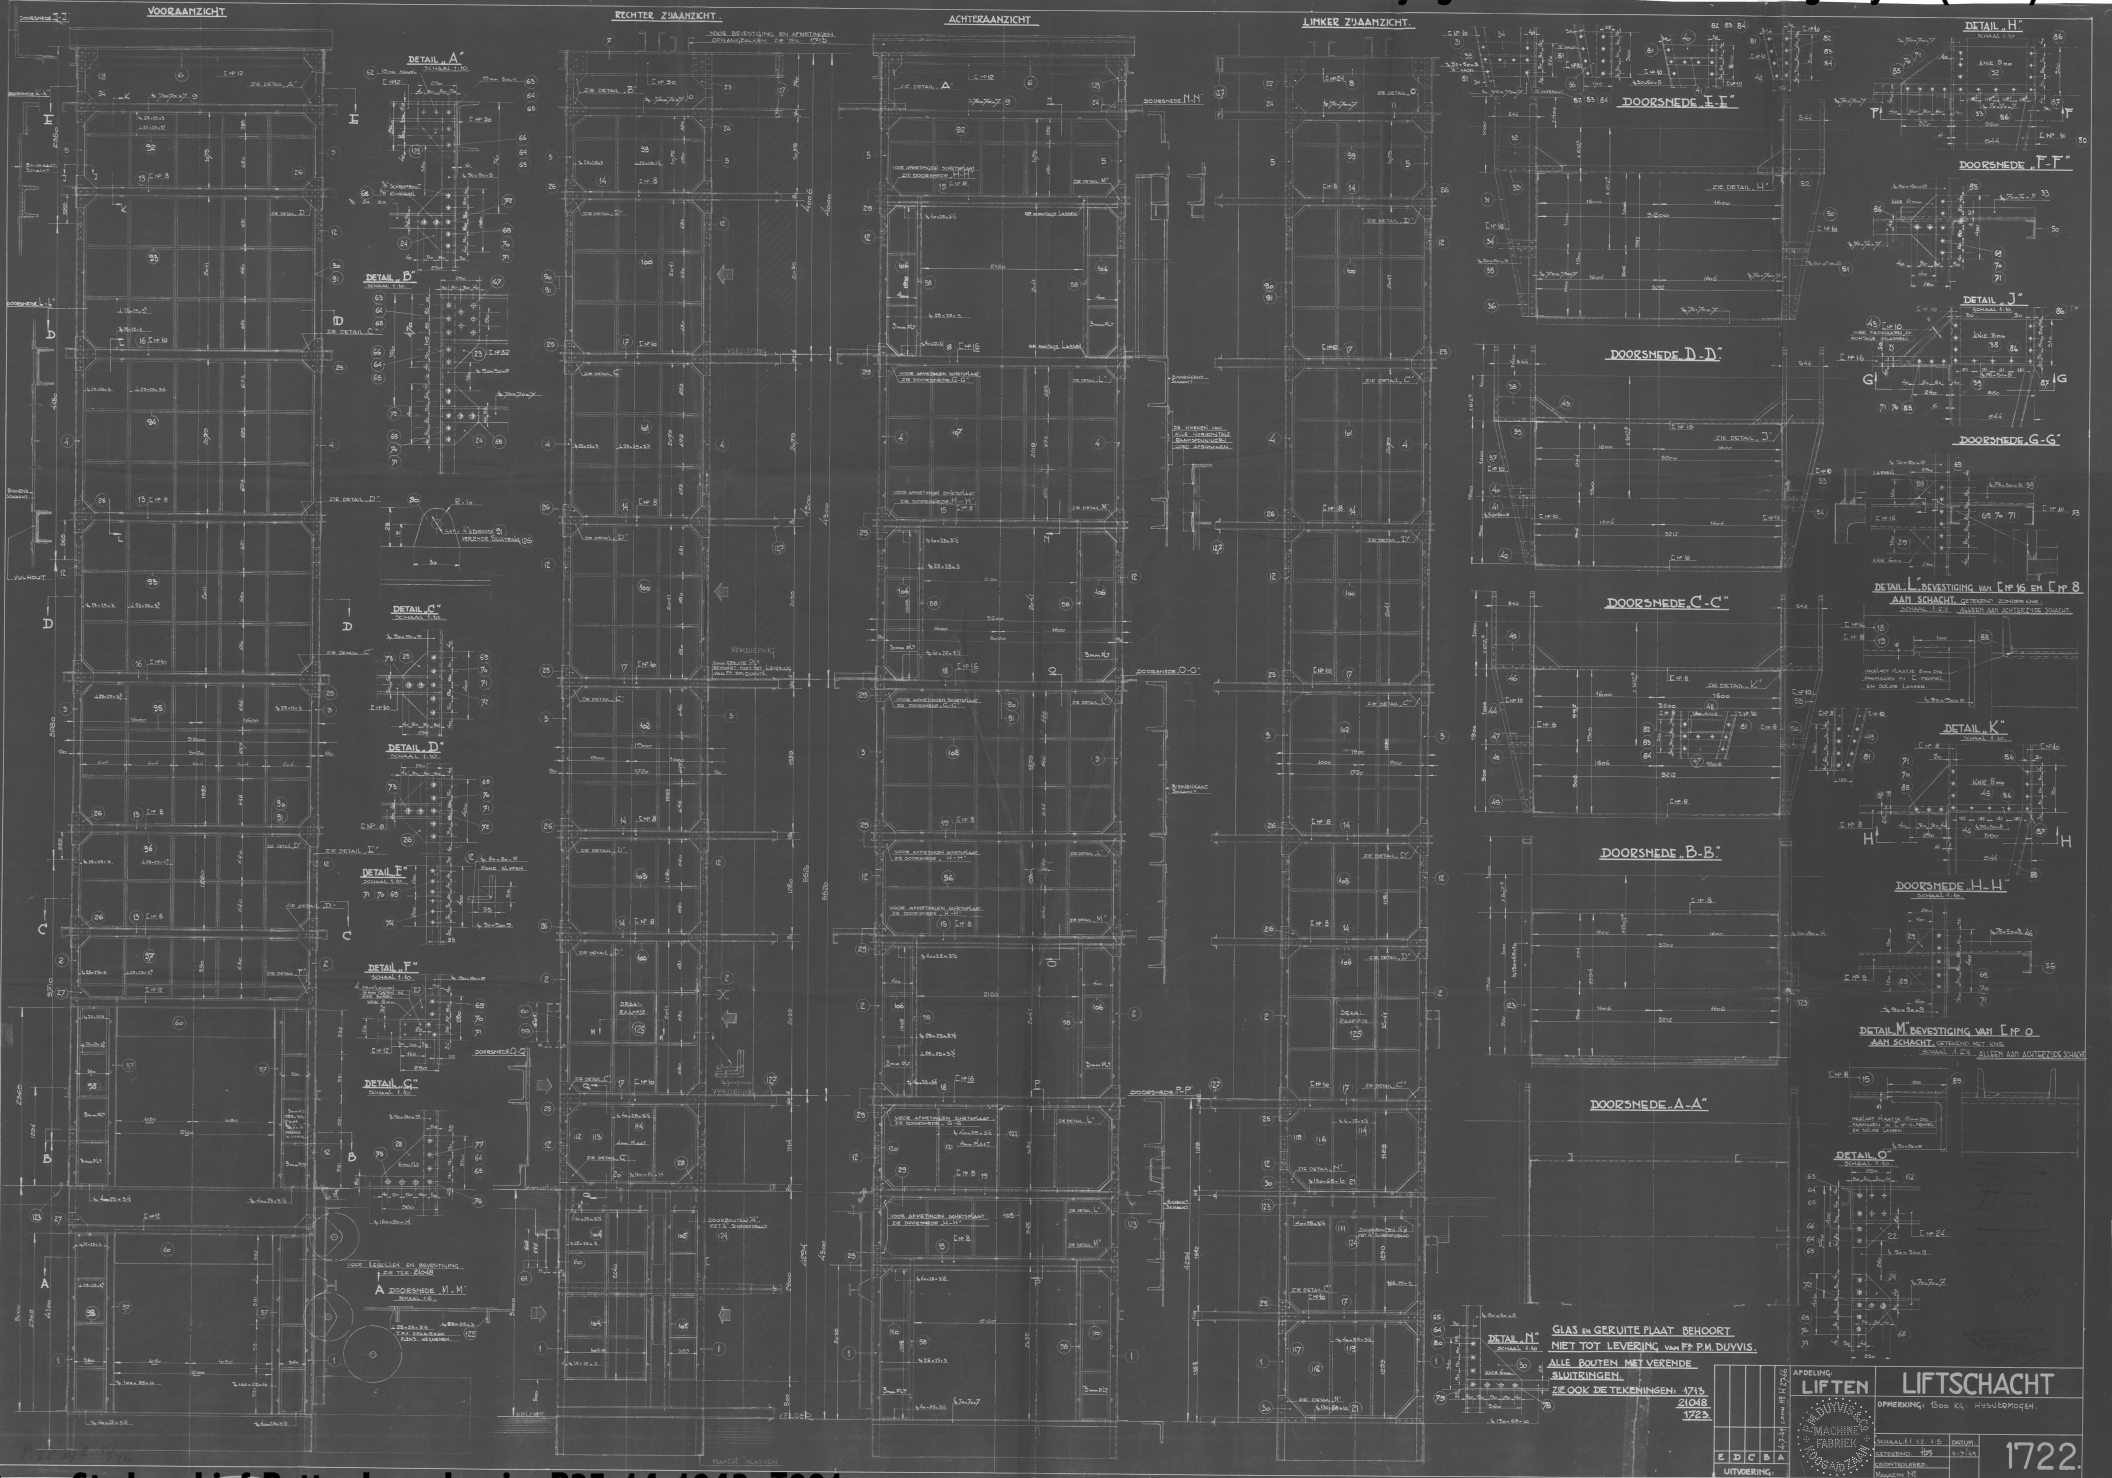
28 juli 2017

Erfgoedzorg

Iris Broersma MSc MA MBA
Lise Wolfert MA PDRes

info@erfgoedzorg.nl
+31(0)6 5368 3274

www.erfgoedzorg.nl
Groenendaal 397
3011 ZW Rotterdam



Kleuronderzoek WEST 507 Fase II Goederenlift

WEST 507
27 en 28/6/2017

Naam stratigrafie

2.02	2.01	2.14
Deur 2e etage	Kozijn 2e etage	Binnenkant deur 2e

Deuren 2e etage

Bijlage 2.1

2.04	2.03	2.05
Deur 1e etage	Kozijn 1e etage	Binnenkant deur 1e

Deuren 1e etage

Liftdeuren en -kozijnen

2.20
Kozijn begane grond

Deuren BG

2.19	2.18
Deur kelder	Binnenkant deur kelder

Deuren kelder

Stadium	Periode	Omschrijving
III.2 / IV	1959-2016	Huidige afwerking Voorbewerking
III.2	1959	Donkergroen 1e afwerking Donkergroen voorbewerking Menie Metaal

Grijs	Grijs	
Lichtgrijs	Lichtgrijs	
Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen
Menie	Menie	Menie
Metaal	Metaal	Metaal

Rood	Crème	Donkergroen ?
Rood		
Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen
Menie	Menie	Menie
Metaal	Metaal	Metaal

Grijs
Lichtgrijs
?
Menie
Metaal

Bruin	
?	Donkergroen
Menie	Menie
Metaal	Metaal

Kleuronderzoek WEST 507 Fase II Goederenlift

WEST 507
27 en 28/6/2017

Naam stratigrafie

2.16	2.17
Raamprofiel (1e etage interieur)	Hoekprofiel liftschacht (1e etage interieur)

2.15	2.21	2.22
Hoekprofiel liftschacht (1e etage exterieur)	Schoor liftschacht (atrium exterieur, achter muur)	Schoor liftschacht (atrium in het zicht)

Interieur liftschacht

Exterieur liftschacht (boven atriumpeil)

Stadium	Periode	Omschrijving
IV	1973-heden	Huidige afwerking Vorbewerking Vorbewerking
III.2	1950-1973	Huidige afwerking Vorbewerking
III.1	1950	Lichtgele eerste afwerking Lichtgele vorbewerking Menie Metaal

	Crème Crème Lichtgrijs
Lichtgrijs/geel	Lichtgrijs/geel
	Donkergrijs

Lichtgeel

Lichtgeel	Geel
Lichtgeel	Lichtgeel
Menie	Menie
Metaal	Metaal

Lichtgeel	Lichtgeel	
Lichtgeel	Lichtgeel	Lichtgeel
Menie	Menie	Menie
Metaal	Metaal	Metaal

Kleuronderzoek WEST 507 Fase II Goederenlift

West 507
27 en 28/6/2017

Naam stratigrafie

2.06	2.08	2.09
Hoekstijl liftschacht	Stalen 'ruitje'	Raamstijl

Bijlage 2.3 Schacht onder atriumpeil

2.10	2.11	2.12	2.13
Afdichtingsplaat linksboven	Afdichtingsplaat middenboven	Afdichtingsplaat rechtsboven	Stijl nieuw

Liftschacht (onder atriumpeil)

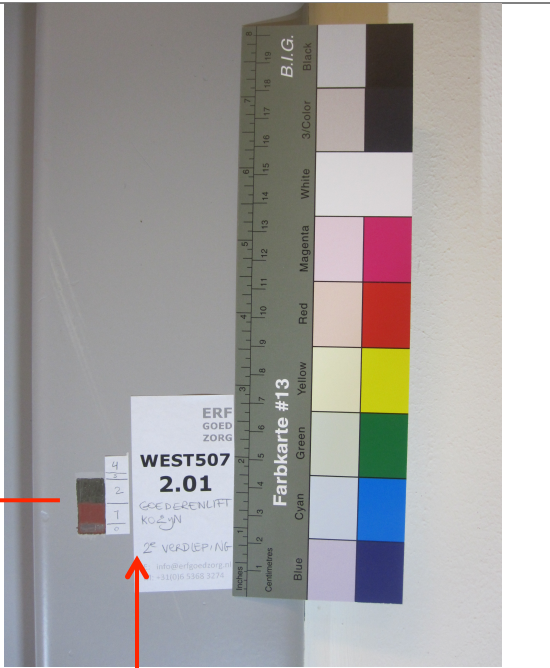
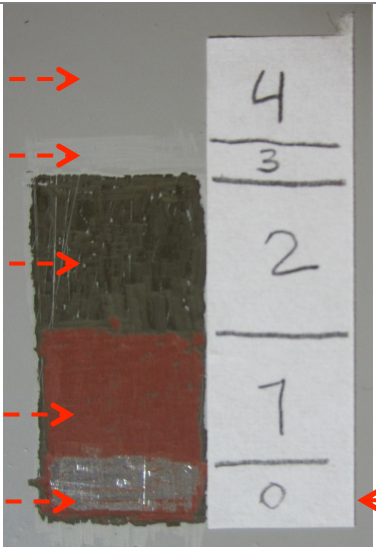
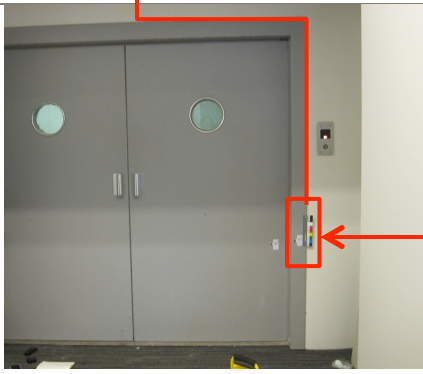
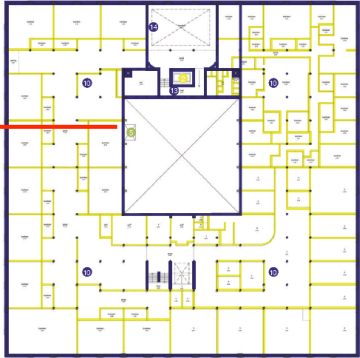
Stadium	Periode	Omschrijving
IV	1959-2016	Huidige bruine afwerking
III.2	1959	Grijze afwerking Voorbewerking Verflagen door herbruik Verflagen door herbruik Verflagen door herbruik Verflagen door herbruik Verflagen door herbruik Voorbewerking Metaal
III.1	1950	Lichtgele 2e afwerking Lichtgele voorbewerking Lichtgele 1e afwerking Menie Metaal

Bruin	Bruin	Bruin
Grijs	Grijs	Grijs
	Rood (menie?)	Rood (menie?)
	Metaal	
Lichtgeel		Lichtgeel
Lichtgeel		
Lichtgeel		
Menie		Menie
Metaal		Metaal







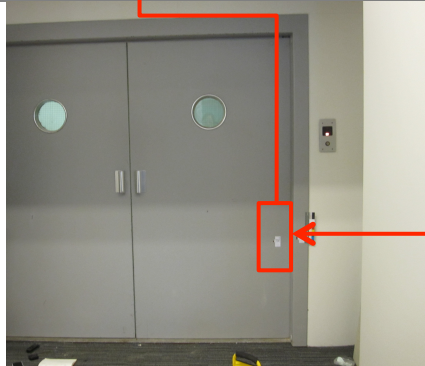
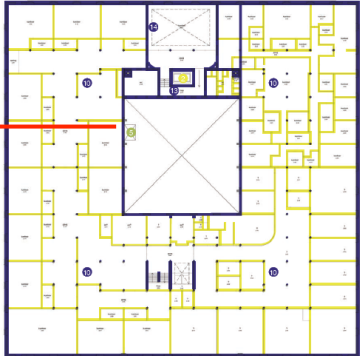
Deurafdichting

Bruin	Bruin	Bruin	Bruin
Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Rood (menie?)	Rood (menie?)	Rood (menie?)	Rood (menie?)
Lichtgroen	Bruin		
Lichtgroen			
Geel			
Blauw	Blauw		
Wit	Wit		
Paars	Paars		
Metaal	Metaal	Metaal	Metaal

Bijlage 3 – 2.01

Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<p style="text-align: right;">ERF GOED ZORG</p> <p style="text-align: center;">WEST507 2.01</p> <p>E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274</p>
4 Grijs huidige afwerking	S 3500-N	→		
3 Lichtgrijs	S 3000-N	→		
2 Donkergroen 1 ^e afwerking	S 8010-Y10R	→		
1 Menie		→		
0 Metaal		→		
<p>Opmerkingen: De opbouw van deze stratigrafie komt overeen met de opbouw van stratigrafie 2.02 deur goederenlift.</p>				<p>Kozijn goederenlift</p>
				
			<p>Stratigrafie: Lise Wolfert</p>	
			<p>Foto's: Lise Wolfert</p>	<p>Datum: 27/28-06-2017</p>

Bijlage 3 – 2.02

Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<p style="text-align: right;">ERF GOED ZORG</p> <p style="text-align: center;">WEST507 2.02</p> <p>E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274</p>
4 Grijs huidige afwerking	S 3500-N			
3 Lichtgrijs	S 3000-N			
2 Donkergroen 1 ^e afwerking	S 8010-Y10R			
1 Menie				
0 Metaal				
<p>Opmerkingen: De opbouw van deze stratigrafie komt overeen met de opbouw van stratigrafie 2.01 kozijn goederenlift.</p>			<p>Deur goederenlift</p> 	<p>2^e etage</p> 
			<p>Stratigrafie: Lise Wolfert</p>	
			<p>Foto's: Lise Wolfert</p>	<p>Datum: 27/28-06-2017</p>