
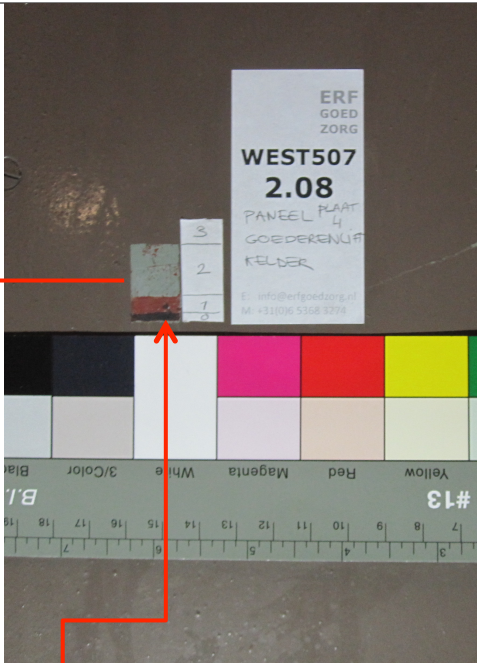



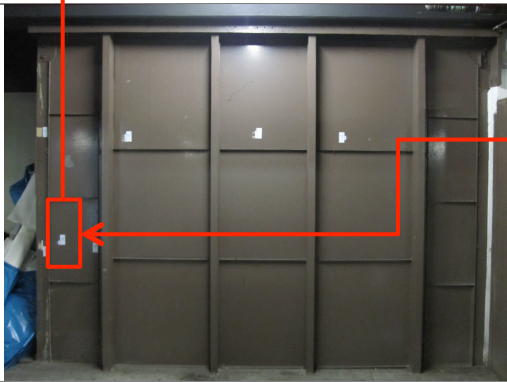
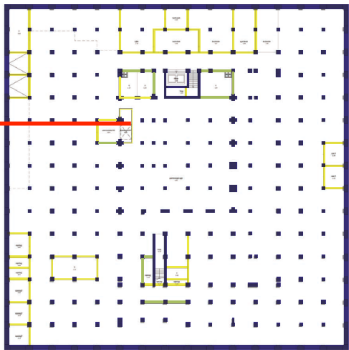
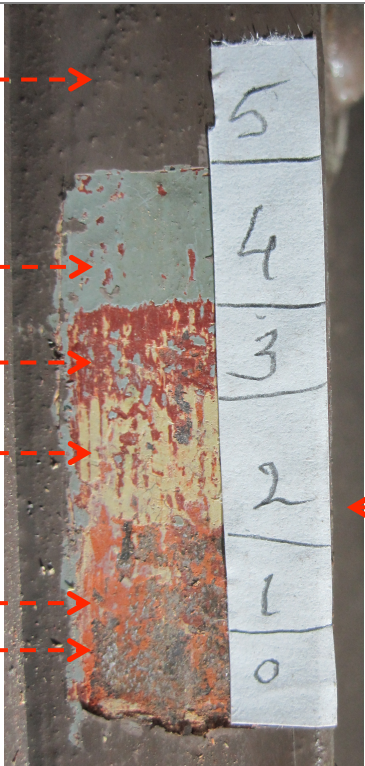
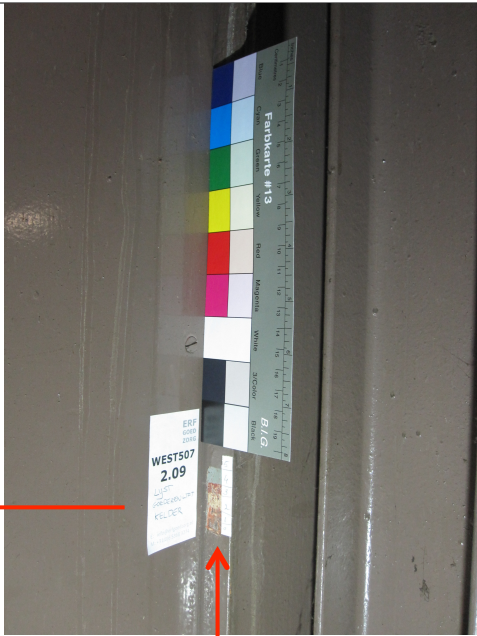



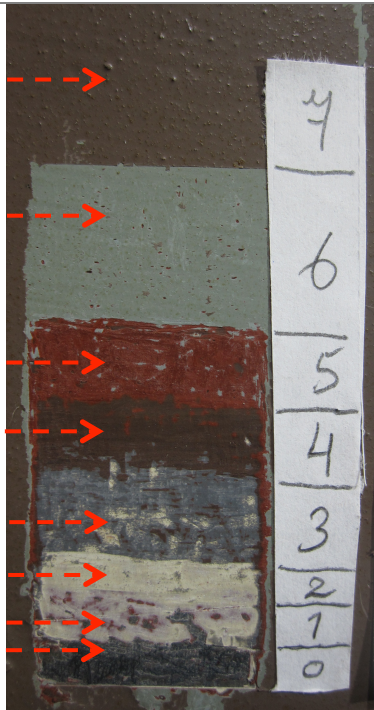

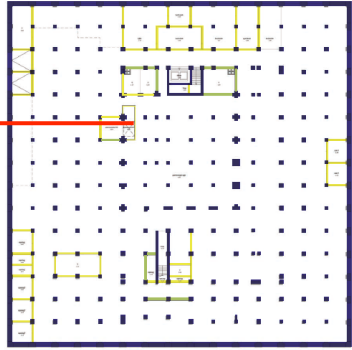

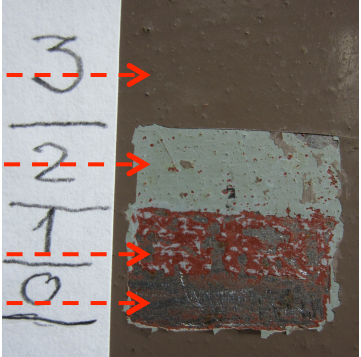
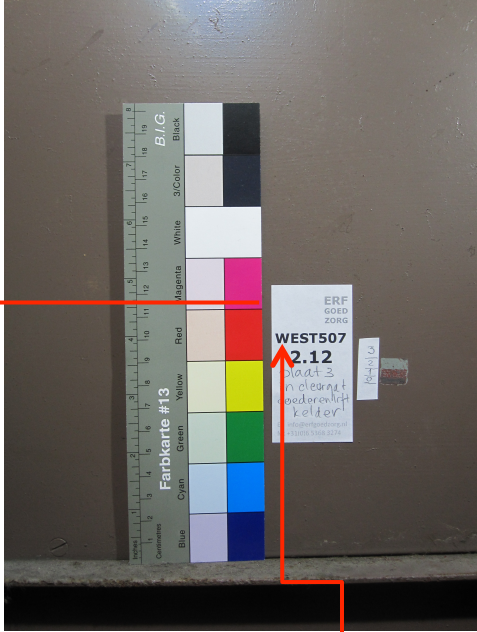
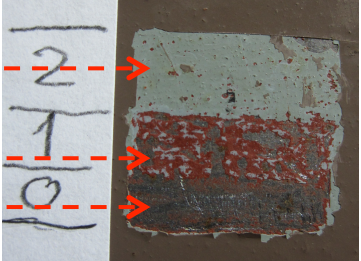

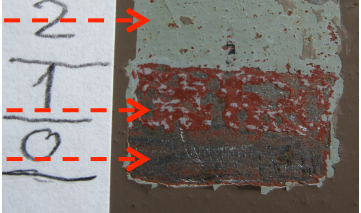
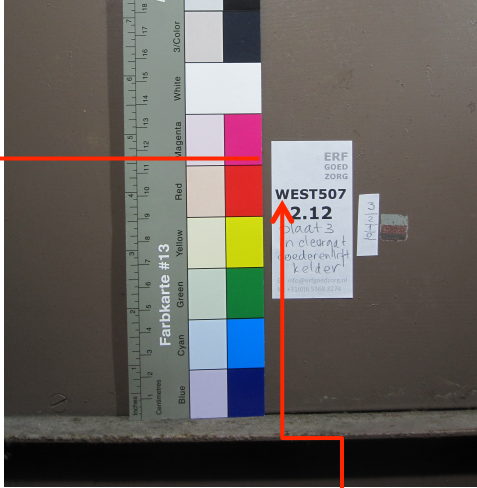


Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<div data-bbox="2078 188 2168 288" style="text-align: right;"> ERF GOED ZORG </div> <div data-bbox="1845 355 2089 467" style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;"> WEST507 2.08 </div> <div data-bbox="1771 759 2074 831" style="text-align: right;"> E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274 </div>
3 Bruin huidige afwerking	6010-Y50R			
2 Grijs	4005-B80G			
1 Menie			Stalen 'ruitje' goederenlift	Kelder
0 Metaal				
<p>Opmerkingen: De grijze laag is mogelijk een eerste afwerking. Dit paneel toont zeer weinig lagen in vergelijking met de kozijnen eromheen. Mogelijk is dit paneel in '59 geplaatst ter vervanging van glazen ramen. Daarom mist de lichtgele afwerking op deze panelen. De rode laag is waarschijnlijk een menie die integraal over de nieuwe onderdelen van de schacht werd geschilderd.</p>				
			Foto's: Lise Wolfert	Datum: 27/28-06-2017

Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<p style="text-align: right;">ERF GOED ZORG</p> <p style="text-align: center;">WEST507 2.09</p> <p>E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">5</td><td>Bruin huidige afwerking</td><td>6010-Y50R</td></tr> <tr><td>4</td><td>Grijs</td><td>5005-B80G</td></tr> <tr><td>3</td><td>Menie</td><td>6030-Y70R</td></tr> <tr><td>2</td><td>Lichtgeel</td><td>2010-Y30R</td></tr> <tr><td>1</td><td>Menie</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>Metaal</td><td></td></tr> </table>	5	Bruin huidige afwerking	6010-Y50R		4	Grijs	5005-B80G	3	Menie	6030-Y70R	2	Lichtgeel	2010-Y30R	1	Menie		0	Metaal				
5	Bruin huidige afwerking	6010-Y50R																				
4	Grijs	5005-B80G																				
3	Menie	6030-Y70R																				
2	Lichtgeel	2010-Y30R																				
1	Menie																					
0	Metaal																					
<p>Opmerkingen: In vergelijking met 2.06 mist deze stratigrafie twee lichtgele lagen. Onder de grijze laag bevindt zich een rode kleur die niet in 2.06 aanwezig is. Dit is mogelijk een menie die in 1959 bij het dichtzetten van de deur over de nieuwe onderdelen werd aangebracht. In dit geval is deze menie ook over een ouder onderdeel aangebracht, waarschijnlijk om gemakkelijk snel te kunnen werken.</p>																						

Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<p style="text-align: right;">ERF GOED ZORG</p> <p style="text-align: center;">WEST507 2.10</p> <p>E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">9</td><td>Bruin huidige afwerking</td><td>6010-Y50R</td></tr> <tr><td>8</td><td>Grijs</td><td>4005-B80G</td></tr> <tr><td>7</td><td>Rood</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Lichtgroen</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Lichtgroen voorbereiding</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Geel</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Blauw</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Wit</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>Paars (doorschijnend) menie</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>Metaal</td><td></td></tr> </table>	9	Bruin huidige afwerking	6010-Y50R		8	Grijs	4005-B80G	7	Rood		6	Lichtgroen		5	Lichtgroen voorbereiding		4	Geel		3	Blauw		2	Wit		1	Paars (doorschijnend) menie		0	Metaal				
9	Bruin huidige afwerking	6010-Y50R																																
8	Grijs	4005-B80G																																
7	Rood																																	
6	Lichtgroen																																	
5	Lichtgroen voorbereiding																																	
4	Geel																																	
3	Blauw																																	
2	Wit																																	
1	Paars (doorschijnend) menie																																	
0	Metaal																																	
<p>Opmerkingen: In deze stratigrafie zijn zeer veel verflagen aangetroffen die nergens anders terugkomen, zoals de lichtgroene en de oker kleur. Waarschijnlijk is dit paneel van elders afkomstig en in kader van zuinigheid hergebruikt.</p>			<p>Afdichtingsplaat linksboven goederenlift</p> 	<p>Stratigrafie: Lise Wolfert</p> <p>Foto's: Lise Wolfert</p> <p>Datum: 27/28-06-2017</p>																														

Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<p style="text-align: right;">ERF GOED ZORG</p> <p style="text-align: center;">WEST507 2.11</p> <p>E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274</p>
7 Bruin huidige afwerking	6010-Y50R			
6 Grijs	5005-B80G			
5 Rood				
4 Bruin				
3 Blauw				
2 Wit				
1 Paars (doorschijnend) menie				
0 Metaal				
<p>Opmerkingen: De eerste paarse laag is dun en moeilijk vrij te leggen. Mogelijk is dit een menie. De blauwe en bruine verflagen (laag 4 en 5), zijn niet elders gevonden, mogelijk is deze plaat hergebruikt.</p>			<p>Afdichtingsplaat midden boven goederenlift</p>	<p>Kelder</p> 
				
			<p>Stratigrafie: Lise Wolfert</p>	<p>Datum: 27/28-06-2017</p>
			<p>Foto's: Lise Wolfert</p>	

Laagopbouw	Kleurcode NCS	Detailfoto stratigrafie	Detailfoto locatie	<p style="text-align: right;">ERF GOED ZORG</p> <p style="text-align: center;">WEST507 2.12</p> <p>E: info@erfgoedzorg.nl M: +31(0)6 5368 3274</p>
3 Bruin huidige afwerking	6010-Y50R			
2 Grijs	5005-B80G			
1 Rood				
0 Metaal		