


**Bijlage 6: Wijzigingen legger en beheerregister watersysteem**

**Boven Slinge (BOS00.000.A)**

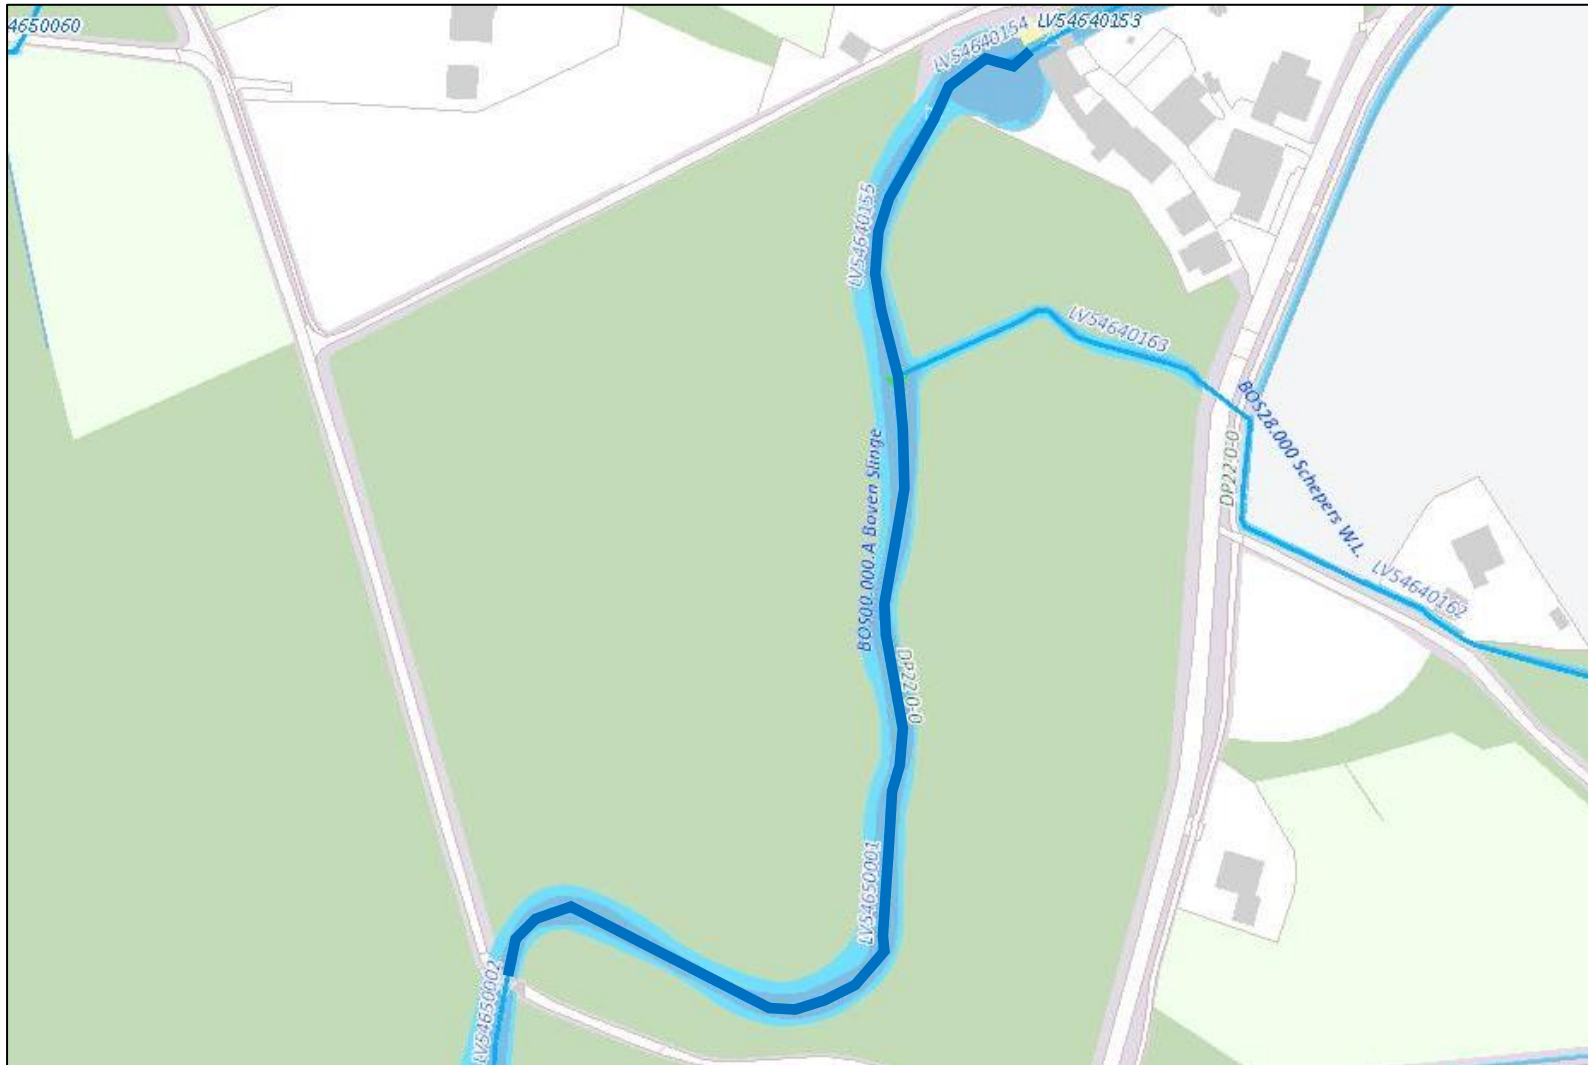

| Omschrijving   | Huidige situatie  | Nieuwe situatie   |
|--|-------------------|-------------------|
| Leidingvak LV54640154 (molenkolk)                      |                   |                   |
| Bodembreedte   | 4,0 m1            | 4,0 m1            |
| Taludhelling   | 1:1,5             | 1:1,5             |
| Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)         | 28,60+ tot 28,60+ | 28,70+ tot 28,70+ |
| Keurprofiel  | DP22 0-0          | DP22 0-0          |
| Onderhoudsverplichting                                 | Waterschap        | Waterschap        |
|  |                   |                   |
| Leidingvak LV54640155 (molenkolk-Schepers W.L.)        |                   |                   |
| Bodembreedte   | 4,0 m1            | 4,0 m1            |
| Taludhelling   | 1:1,5             | 1:1,5             |
| Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)         | 29,60+ tot 29,49+ | 29,70+ tot 29,59+ |
| Keurprofiel  | DP22 0-0          | DP22 0-0          |
| Onderhoudsverplichting                                 | Waterschap        | Waterschap        |
|  |                   |                   |
| Leidingvak LV54650001 (Schepers W.L. – Klandermansweg) |                   |                   |
| Bodembreedte   | 4,0 m1            | 4,0 m1            |
| Taludhelling   | 1:1,5             | 1:1,5             |
| Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)         | 29,49+ tot 29,36+ | 29,59+ tot 29,46+ |
| Keurprofiel  | DP22 0-0          | DP22 0-0          |
| Onderhoudsverplichting                                 | Waterschap        | Waterschap        |

## Mister Mark W.L. (BOS34.000)



| Omschrijving                                       | Huidige situatie    | Nieuwe situatie     |
|--|---------------------|---------------------|
| Leidingvak LV54650065 (einde tot duiker Brinkeweg) |                     |                     |
| Bodembreedte                                       | 0,5 m1              | 0,5 m1              |
| Taludhelling                                       | 1:1                 | 1:1                 |
| Bodemhoogte boven- en benedenstrooms (m1+ NAP)     | 31,70+ tot 30,70+   | 31,70+ tot 31,10+   |
| Keurprofiel  | DP22 0-0 / DP1A 3-0 | DP22 0-0 / DP1A 3-0 |
| Onderhoudsverplichting                             | Waterschap          | Waterschap          |

| <b>Omschrijving</b>          | <b>Huidige situatie</b> | <b>Nieuwe situatie</b> |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Stuw nr. 1 (houten overlaat) |                         |                        |
| Streefpeil (m1+ NAP)         | n.v.t.                  | 31,50+                 |
| Breedte stuw                 | n.v.t.                  | 1,00 m1                |
| Onderhoudsverplichting       | n.v.t.                  | Waterschap             |

20 februari 2019