

Vragen Provincie Gelderland St. Martinuskerk Doornenburg

Datum: 10 februari 2025

Zaaknummer: 2025-000661

- Kunt u een concretere planning aanleveren met betrekking tot de duur van de werkzaamheden?

Het werk zal aanvangen in het najaar van augustus 2025, met de intentie de school op te leveren in de zomervakantie van het daaropvolgende jaar (binnen één jaar). Aangezien het een doorlopend project betreft, kan geen gedetailleerdere planning worden verstrekt. Het werk zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij het kerkgebouw wordt gerenoveerd per ruimte. Dit omvat de realisatie van nieuwe raampartijen, binnenisolatie en het uitvoeren van kleinere reparaties aan dak en gevel. Tevens is het voor de ecologie niet van belang aan welke zijde van de kerk de werkzaamheden starten.


- Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van een massawinterverblijfplaats waardoor de conclusie niet kan worden getrokken dat deze er niet is (paragraaf 3.3.1 van het nader onderzoeksrapport). Graag ontvang ik een onderbouwing waarin u dit nader kunt uitleggen.

Om de aanwezigheid van een massawinterverblijfplaats uit te sluiten, dienen volgens het vleermuisprotocol 2021 tussen 1 augustus en 10 september twee gerichte onderzoeken uitgevoerd te worden, waarbij ook het middennacht uur wordt meegenomen in de inventarisatie. Het 1^e onderzoek voldoet aan deze eisen. Het 2^e onderzoek heeft plaatsgevonden op 16 september tussen 23:00 en 01:00 uur. De weerscondities waren op 16 september echter nog voldoende om aan de gestelde eisen te voldoen (temperatuur > 14°C; windsnelheid < 4 Bft). Tijdens dit onderzoek zijn de vleermuizen foeragerend en baltsend waargenomen.

Het aantal vleermuizen die gelijktijdig aanwezig was, is laag. Op geen moment zijn zwermende vleermuizen waargenomen. Gezien de goede weersomstandigheden en het ontbreken van zwermende vleermuizen wordt met voldoende zekerheid een massawinterverblijf uitgesloten.

- Diverse entreestenen zijn voorzien voor locaties naast of boven ramen of boven een pannendak (<2 meter), deze entreestenen dienen verplaatst te worden naar locaties verder van ramen vandaan en met een vrije uitvliegroute.

Het verplaatsen van de entreestenen naar locaties met een vrije invliegroue is akkoord. De tekeningen die zijn bijgevoegd in het plan van aanpak zijn niet op schaal en op sommige locaties is de werkelijke afstand veel groter. Afbeelding 1 geeft de aangepaste locaties voor de entreestenen.

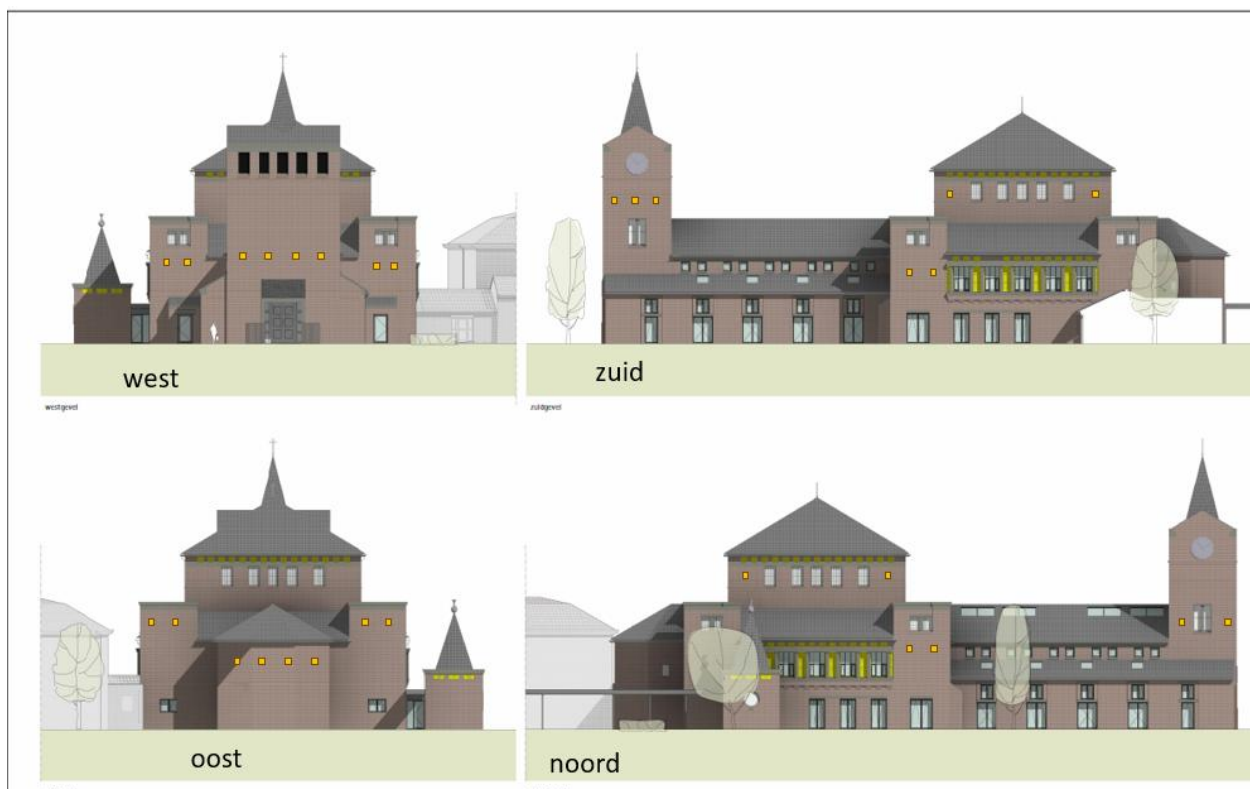

Afbeelding 1. Nieuwe locaties van de entreestenen (oranje blokjes).

Het ontwerp is nog niet definitief. De architect zal een definitief ontwerp opstellen. Dit definitieve ontwerp wordt vervolgens met de Provincie gedeeld.

- Op basis van de geveltekening op pagina 15 lijkt het er niet op dat er ramen zijn bijgemaakt. Zijn hier de nieuwe ramen al ingetekend of moet dat nog gebeuren?

Afbeelding 1 toont het nieuwe ontwerp, waarop tevens de locaties van de entreestenen zijn aangegeven. De nieuwe ramen zijn in dit ontwerp al ingetekend.

- Kunt u het belang rond het plaatsen van nieuwe ramen verder uitleggen?

Voor het creëren van een gezond binnenklimaat voor scholing is voldoende daglicht essentieel. Voldoende natuurlijk licht is belangrijk voor de algemene gezondheid, concentratie, welzijn en de biologische klok van de toekomstige gebruikers van het gebouw. De eis voor 'Frisse scholen' klasse B kan alleen worden gehaald door het plaatsen van nieuwe ramen, aangezien dit noodzakelijk is om de vereiste daglichtfactor te realiseren. Het plaatsen van deze ramen is dan ook van belang voor de volksgezondheid en vereist om te voldoen aan de geldende bouwvoorschriften.

- Het plan rond de tijdelijke kasten ziet er goed uit. Kunt u als aanvulling een kaart aanleveren waarin deze locaties zijn weergegeven ten opzichte van het plangebied?

De kaart is weergegeven in afbeelding 2.



Afbeelding 2. Locaties van de tijdelijke kasten. Blauw= plangebied, gele ster= locaties tijdelijke kasten.

- Klopt het dat de kerktoeren onaangetast blijft? Op welke manier wordt de aangetroffen verblijfplaats aangetast?

Bij de kerktoeren vinden geen grote ingrepen plaats. Onder de kerktoeren wordt een technische ruimte ingericht, maar hierbij worden de toren en de verblijfsmogelijkheden niet aangetast. Kleine reparaties aan de toren, zoals het herstellen van voegwerk of het repareren van loodslabben, kunnen wel nodig zijn. Verstoring van de verblijfplaats kan niet worden uitgesloten. Er worden voldoende tijdelijke voorzieningen getroffen om het gebruik van de verblijfplaats te waarborgen en te voorkomen dat deze wordt verstoord. Hiernaast wordt permanent gemitigeerd voor de aanwezige verblijfplaats.