

INFORMATIEBLAD

Soort onderzoek

Asbestinventarisatie o.b.v. het Certificatieschema voor het
Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in artikel
1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Risicobeoordeling

- ☒ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART)
☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2015)

Aantal asbesthoudende bronnen : 5
Aantal monsters : 6
Aantal bladzijden : 41

Uitgevoerd door : 
SCA code : 
Email : 

Reikwijdte onderzoek*:

- ☒ Gehele bouwwerk of object
☐ Gedeelte van bouwwerk of object
☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object

* De omvang van het onderzoek wordt nader gespecificeerd in de
samenvatting in dit rapport.

Geschiktheid rapportage*, dit rapport is:

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling
noodzakelijk
☒ Geschikt voor de verwijdering van het in dit rapport
genoemde asbesthoudende materiaal
☒ Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te
tasten
☒ Voor volledige renovatie of totaalsloop


* De geschiktheid van deze rapportage wordt nader gespecificeerd
in de samenvatting in dit rapport.

Best Vision Inventarisaties BV besteedt veel aandacht aan de uitvoering van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de eisen, welke zijn vastgelegd in het Wettelijk Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijke verwijderen het inspectierapport ouder is dan 3 jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Alle door derden aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen vallen niet onder de verantwoording van Best Vision Inventarisaties BV tenzij deze gegevens door het inventarisatiebureau zijn gevalideerd.

De ondergetekende verklaart hierbij dat de technische inhoud van dit rapport is gecontroleerd en in overeenstemming is met de gemaakt afspraken.

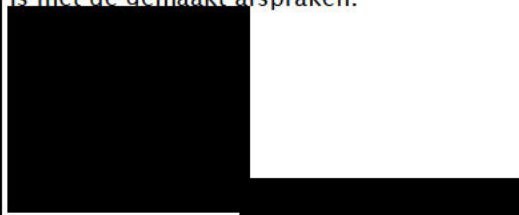

Projectleider/Auteur



Interne Autorisatie/Technisch verantwoordelijke



Locatie : Korenburgerveenweg 20- 22

7119 AR Winterswijk Corle

Omschrijving : Boerderij complex

Opdrachtgever : Provincie Gelderland

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Datum rapportage : 7 mei 2025

Datum uitvoering : 2 juni 2023 en 2 mei 2025

Datum autorisatie : 7 mei 2025

Vervaldatum : 8 juni 2026

LAVS

Activeringscode : 2ba105c7-6e28-48ea-9c42-1e0afc969465

Projectnummer: 17BV17325 Versie: 3

Bedrijfsgegevens:

Best Vision Inventarisaties BV Tel: 074 2592703
Topaasstraat 19, 7554 TJ Hengelo

Website: www.bestvision.nl
Email: info@bestvision.nl

Certificaat nr: 07-D070137
SCA code: 07-D070137.01

Revisie master : 08-21/rev.16

Verspreiding : 1x email (beveiligde pdf), 1x archief (digitaal)

Revisieblad

Revisie nummer	Omschrijving
Revisie nr. 1	Tekstuele aanpassing onder tabel technische installaties
Revisie nr. 2	aanvullend lokatiebezoek ivm update rapportage en opstellen asbestbeheersplan en bestickeren van de bronnen. bron 2 (haard) niet meer aanwezig er staat een nieuwe asbestvrije haard.
Revisie nr. 3	Aanvullend lokatiebezoek dd 1 mei 2025 om beperking uit de te slopen schuren te halen (tegellijm melklokaal), dit heeft geen nieuwe asbestbronnen opgeleverd. Na sloopwerk bleek het tegelwerk zetwerk in specie te zijn.   
Revisie nr. 4	
Revisie nr. 5	

Met deze revisie komt het originele rapport versie 2 te vervallen.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting.....	4
1.1	Samenvatting aangetroffen materialen	4
2	Omschrijving opdracht.....	5
3	Inleiding.....	6
3.1	Aanleiding.....	6
3.2	Doel	6
3.3	Opbouw rapport.....	6
4	Plaatsen die buiten het doel van het onderzoek vallen	7
5	Conclusie	8
5.1	SLOTOPMERKING	8
Bijlage A:	Tekeningen en schetsen	9
Bijlage B:	Vooronderzoek.....	10
Bijlage C:	Bronbladen met foto's.....	15
Bijlage D:	Analyserapporten Laboratorium.....	25
Bijlage E:	SMA-rt uitdraaien	26
Bijlage F:	Projectfoto's	30

1 SAMENVATTING

In opdracht van Provincie Gelderland is er door [REDACTED] van Best Vision Inventarisaties BV op 2 juni 2023 en 2 mei 2025 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Korenburgerveenweg 20- 22 te Winterswijk Corle (gemeente Winterswijk).

1.1 Samenvatting aangetroffen materialen

Tijdens het onderzoek zijn de volgende asbesthoudende bronnen aangetroffen:

Bron	Ruimte	Bron	Risico-Klasse
1	Buitenzijde woonhuis	Dakbeschot	2
3	Binnenzijde woonhuis	Tegelboard toilet deel	2
5	Buitenzijde ligboxenstal (links)	Golfplaten op het dak	2
6	Binnenzijde ligboxenstal (links)	Vloerluik melktank	1
7	Buitenzijde machine berging	Golfplaten op het dak	2

Opm. : Voor overige informatie betreffende de bron(nen), wordt verwezen naar het betreffende bronblad

Tijdens het onderzoek zijn de volgende niet-asbesthoudende bronnen aangetroffen:

Bron	Ruimte	Bron
4	Binnenzijde woonhuis	Brandwerende plaat in deur

Het betreft een inventarisatie van een boerderij complex. Naar aanleiding van de voorgenomen sloop/asbestverwijdering is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen gedaan, die voorafgaande aan sloop of renovatie verwijderd dienen te worden.

Aanvullende informatie en foto's omtrent het gebouw vindt u onder bijlage B (vooronderzoek) en Bijlage F (Projectfoto's).

Specificatie van de omvang van het onderzoek

De reikwijdte van de inventarisatie betreft: 'Gehele bouwwerk of object'. Boerderij complex

Toelichting: Het onderzoeksgebied omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van een eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit.

In bijlage A is in de plattegrond van de projectlocatie duidelijk aangegeven welk (deel/delen van het) bouwwerk is/zijn onderzocht en indien van toepassing, duidelijk aangegeven wat door de inventariseerder wordt beschouwd als toekomstige saneringszone(s), c.q. onderzoeksgebied(en).

Geschiktheid rapportage

Het rapport is geschikt voor: 'Geschikt voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal'. Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten' m.u.v. de onderdelen zoals vermeld in hfst 4. **Voor volledige renovatie of totaalsloop van de schuren.**

2 OMSCHRIJVING OPDRACHT

In opdracht van Provincie Gelderland is door De heer B.R. Heerze (51E-280124-513104) van Best Vision Inventarisaties BV op 2 juni 2023 en 2 mei 2025 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Korenburgerveenweg 20- 22 te Winterswijk Corle (gemeente Winterswijk).

Het betreft een inventarisatie van een boerderij complex. Naar aanleiding van de voorgenomen sloop/asbestverwijdering is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen gedaan, die voorafgaande aan sloop of renovatie verwijderd dienen te worden.

Ruimtes/ gebouwen en/of objecten die niet toegankelijk waren voor onderzoek worden vermeld in de samenvatting.

Dit inventarisatierapport geeft de situatie weer zoals deze is aangetroffen tijdens de inventarisatiewerkzaamheden op de betreffende locatie. Best Vision Inventarisaties B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen die na de uitgevoerde inventarisatie op locatie worden aangebracht in of aan het bouwwerk, het object of het geïnspecteerde onderzoeksgebied.

Bij wijzigingen in, op of aan het bouwwerk of asbesthoudende toepassingen dient deze rapportage te worden geactualiseerd naar de huidige situatie.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen zoals gesteld in het Certificatieschema voor het Procecertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen door 1 of meerdere personen. De herkenning van verdachte materialen is gebaseerd op de ruime kennis en ervaring van de medewerkers van Best Vision Inventarisaties BV.

3 INLEIDING

3.1 Aanleiding

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is dat ten behoeve van sloop/renovatie van de bouwkundige eenheid een sloopmelding vereist is. Ten behoeve van deze melding dient een asbestinventarisatie rapport overlegd te worden.

3.2 Doel

Het doel is na te gaan of het bouwwerk asbesthoudende materialen bevat, die met specifieke beschermende maatregelen verwijderd dienen te worden.

3.3 Opbouw rapport

In dit rapport wordt allereerst een samenvatting van de resultaten gegeven en een omschrijving van de opdracht. Vervolgens wordt de in het kader van dit onderzoek van belang zijnde wet- en regelgeving omtrent asbest besproken (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 worden de gehanteerde methoden voor de veldwerkzaamheden en laboratoriumwerkzaamheden besproken. In hoofdstuk 6 worden de bevindingen van de monsteranalyse weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt de tabel vermeld met de aangetroffen asbesthoudende bronnen. In hoofdstuk 8 wordt de conclusie van de inventarisatie vermeld. In de bijlagen worden respectievelijk vermeld de: tekeningen en schetsen, vooronderzoek, bronbladen met foto's, analysecertificaten en SMA-rt bladen.

4 PLAATSEN DIE BUITEN HET DOEL VAN HET ONDERZOEK VALLEN

In onderstaande tabel worden de onderdelen genoemd die buiten het doel van het onderzoek vallen.

Type	Locatie	Materiaal	Waar te verwachten	Aanvullend onderzoek noodzakelijk
Beperking woning	Beglazingskit	kit	Tussen glas en sponning	Aanvullend onderzoek naar uitsluitingen
				
Uitsluiting woning	badkamer, keuken, toilet	lijm	achter tegels	Aanvullend onderzoek naar uitsluitingen
Redelijk vermoeden woning	in het rookgasafvoerkanaal (alleen mogelijk door destructief onderzoek)	buis	In kanaal	Aanvullend onderzoek naar uitsluitingen

5 CONCLUSIE

Er zijn in totaal 6 asbestanalyses uitgevoerd (de analyse certificaten staan onder bijlage D).

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Een erkend asbestsaneringsbedrijf beschikt over een procescertificaat asbestverwijdering.

Geadviseerd wordt om de beheerders van het complex evenals te werk gestelde aannemers en installateurs op de hoogte te stellen van de bevindingen van dit onderzoek.

De asbestinventarisatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bij de sloop van het geïnspecteerde gebouw of object, aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit is een risico dat door middel van geen enkel onderzoek kan worden weggenomen.

De uitgevoerde inventarisatie is een moment opname en het resultaat ervan is niet alleen afhankelijk van de inspanning van de inspecteur maar ook van diverse externe niet te beïnvloeden factoren. De uit te voeren inventarisatie is derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Best Vision Inventarisaties BV heeft, conform het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, tijdens het asbestinventarisatieproject gestreefd naar een zo volledig mogelijk detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.

Na sanering kan het wettelijk verplicht zijn een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een vrijgave te laten doen, teneinde de saneerder te controleren op zijn werkzaamheden en te bepalen of de ruimtes veilig kunnen worden betreden. Het is in ieder geval raadzaam om een onafhankelijk laboratorium in te schakelen. Maar ook tijdens de sanering kan het verstandig zijn een onafhankelijk laboratorium of adviesbureau toezicht te laten houden op het project en controle uit te laten oefenen op de werkzaamheden. Ook een gehele project begeleiding vanaf het moment van het inschakelen van de saneerders tot en met de vrijgave is een te overwegen optie. Best Vision biedt haar diensten ook in opvolgende fases van het project graag aan.

5.1 SLOTOPMERKING

Bij elke inventarisatie die Best Vision Inventarisaties BV uitvoert wordt zeer systematisch te werk gegaan.

Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet worden waargenomen. Best Vision Inventarisaties BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet, e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden van Best Vision Inventarisaties BV.

Indien er tijdens werkzaamheden niet-gerapporteerde asbestverdachte toepassingen worden aangetroffen, dan zal Best Vision Inventarisaties BV een aanvullend onderzoek op locatie moeten uitvoeren. Hiervoor zal een separate overeenkomst worden aangegaan.

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Best Vision Inventarisaties BV van toepassing.

Indien men voornemens is om werkzaamheden te gaan uitvoeren in het gebouw of aan een object, dan dienen de betrokken werknemers eerst op de hoogte te worden gesteld van het onderhavige inventarisatie rapport.

BIJLAGE A: TEKENINGEN EN SCHETSEN



Met een pijl zijn de bron en de plaats van monsterneming bij benadering aangeduid.

Projectnr.	17BV17325
Adres	Korenburgerveenweg 20- 22
Plaats	Winterswijk Corle


Reikwijdte inventarisatie




20 m

Met een pijl zijn de bron en de plaats van monsterneming bij benadering aangeduid.

Projectnr.	17BV17325 Revisie_1
Adres	Korenburgerveenweg 20- 22
Plaats	Winterswijk Corle

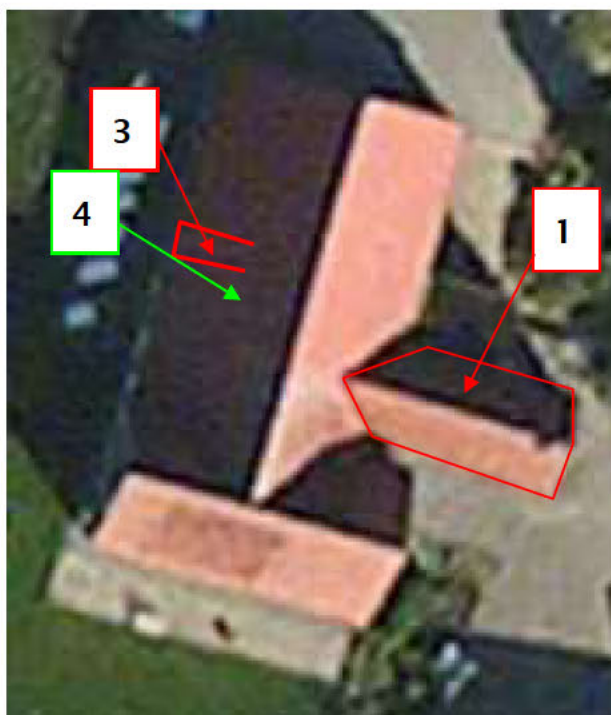

5 m

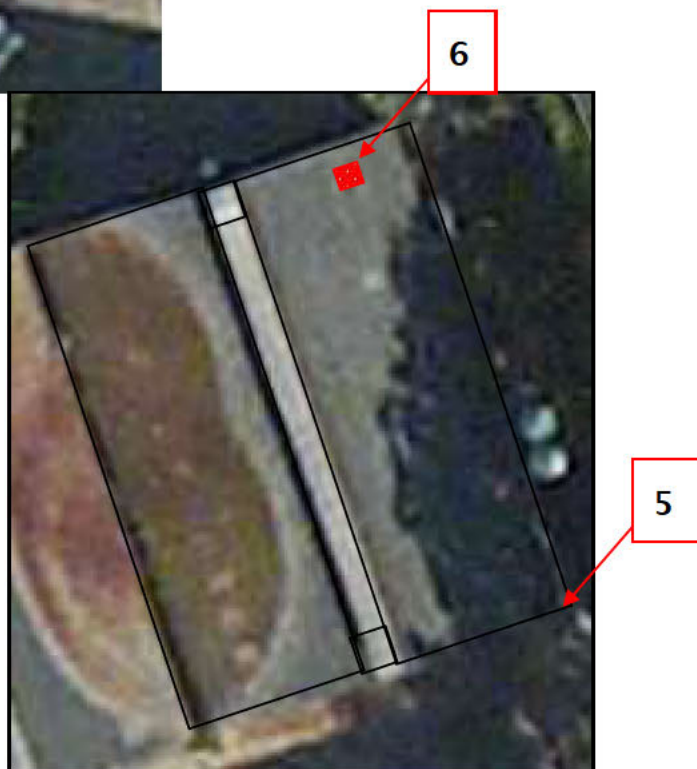

Met een pijl zijn de bron en de plaats van monsterneming bij benadering aangeduid.

Projectnr.	17BV17325 Revisie_1
Adres	Korenburgerveenweg 20- 22
Plaats	Winterswijk Corle



Met een pijl zijn de bron en de plaats van monsterneming bij benadering aangeduid.

Projectnr.	17BV17325 Revisie_1
Adres	Korenburgerveenweg 20- 22
Plaats	Winterswijk Corle

BIJLAGE B: VOORONDERZOEK

De tijdens de inventarisatie aangetroffen situatie komt overeen met de situatie zoals opgenomen in het werkplan.

Het vooronderzoek heeft de volgende aanvullende informatie opgeleverd; Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. Zover bekend zijn in het recente verleden geen asbestsaneringen uitgevoerd.

Bronnen en verkregen informatie:

Inspanning / Verkregen stukken / Interview met	Naar voren gekomen toepassing / Bron	Wel / Niet aangetroffen tijdens inventarisatie
Interview gebruikers van het gebouw	door de eigenaar is aangegeven dat een klein stukje van het dak van de woning nog is voorzien van asbesthoudend dakbeschot, het overige deel is na 1994 gerenoveerd.	wel
Interview overige	Het rechterdeel van de ligboxenstal is van 2004, de jongveeschuur is van 2015, het dak van het kippenhok is in 2012 vervangen, het nieuwe deel van de werktuigenloods is van 2010	-

Gebruikte Literatuur en of website:

- Arbeidsomstandighedenwet
- Handboek Asbest; Verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, Intechnum Woerden, 2000
- Productenbesluit Asbest
- Certificatieschema voor het Procecertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
- www.ascert.nl

De bouw van het pand is in hoofdlijn als volgt te beschrijven:

Onderwerp	Beschrijving
Algemene informatie	rechterdeel ligboxenstal 2004, jongveeschuur 2015, kippenhok dak vervangen ca 2012, werktuigenloods nieuwe deel is van 2010, kap woonhuis ca 1994 grotendeels vervangen
Dakconstructie	Dakpannen
Schoorsteen	Metselwerk
Eindpijp	Gres
Dakkapel	Geen
Hemelwaterafvoer	PVC
Kozijnpanelen	hout
Aantal bouwlagen	begane grond en eerste verdieping
Vloerbedekking	tegels en tapijt (-tegels)
Kruipruimte riolering	Niet zichtbaar
Binnenwanden	Gemetseld en gipswanden
Plafonds	gipsplaten en Schrootjes
Ventilatiekanaal WC	PVC
Ventilatiekanalen badkamer	PVC
Drempels	natuursteen en hout
Vensterbanken	Vensterbanktegels
Verwarmingsinstallatie	Pelgrim gevelkachel in keuken, atag blauwe engel cv op deel
Type leidingisolatie	Synthetisch

Conclusie: De gegevens uit het deskresearch en interviews zijn voldoende gebleken voor het onderzoek op de desbetreffende lokatie.

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden.

BIJLAGE C: BRONBLADEN MET FOTO'S

Bronnummer	1
Bron	Dakbeschot
Monsternummer	M1

Locatie	Buitenzijde woonhuis
Materiaal	Asbestcement vlakke plaat
Certificaatnummer	1706-0152
Percentages (%)	Chrysotiel 2 - 5 %
Hoeveelheid	1 x 67 m ²
Bevestigingsmethode	Gespijkerd
Binding	Hechtgebonden
Mate verweerdheid	Niet verweerd
Mate beschadiging	Niet beschadigd
Risicoklasse	2
Saneringstype	Open lucht met de best bestaande technieken
Bereikbaarheid	Redelijk
Saneringsurgentie	Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- en/of renovatiewerkzaamheden te saneren
Opmerkingen	Alleen tpv aanbouw



Foto 1 | Dakbeschot

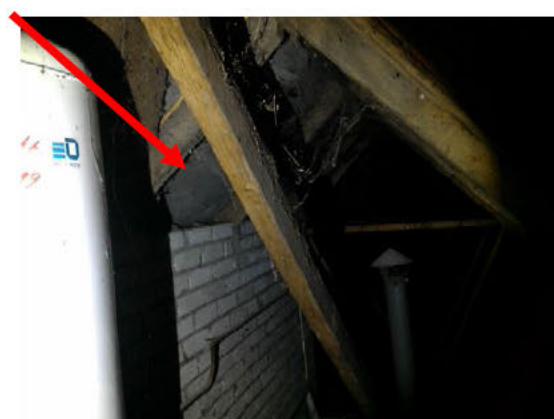


Foto 2 | Dakbeschot



Foto 3 | Dakbeschot



Foto 4 | Dakbeschot



Foto 5 | Dakbeschot

Bronnummer	3
Bron	Tegelboard toilet deel
Monsternummer	M2

Locatie	Binnenzijde woonhuis
Materiaal	Asbestcement vlakke plaat
Certificaatnummer	1706-0152
Percentages (%)	Chrysotiel 2 - 5 %
Hoeveelheid	1 x 8,5 m ²
Bevestigingsmethode	Geschroefd
Binding	Hechtgebonden
Mate verweerdheid	Niet verweerd
Mate beschadiging	Niet beschadigd
Risicoklasse	2
Saneringstype	Containment met de best bestaande technieken
Bereikbaarheid	Goed
Saneringsurgentie	Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- en/of renovatiewerkzaamheden te saneren
Opmerkingen	

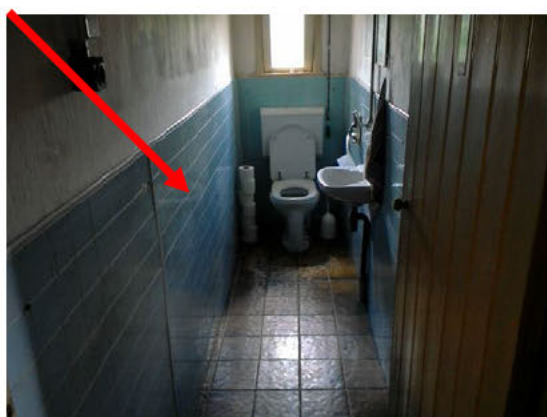


Foto 8 | Tegelboard toilet deel



Foto 9 | Tegelboard toilet deel



Foto 10 | Tegelboard toilet deel

Bronnummer	5
Bron	Golfplaten op het dak
Monsternummer	M4

Locatie	Buitenzijde ligboxenstal (links)
Materiaal	Asbestcement golfplaat
Certificaatnummer	1706-0152
Percentages (%)	Chrysotiel 10 - 15 %
Hoeveelheid	1 x 649 m ²
Bevestigingsmethode	Geschroefd
Binding	Hechtgebonden
Mate verweerdheid	Licht verweerd
Mate beschadiging	Licht beschadigd
Risicoklasse	2
Saneringstype	Open lucht met de best bestaande technieken
Bereikbaarheid	Redelijk
Saneringsurgentie	Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- en/of renovatiewerkzaamheden te saneren
Opmerkingen	Hokjes aan zijkant zijn voorzien van asbestvrije platen. Aan het dak zijn dakgoten gemonteerd, deze dienen onder asbestcondities gedemonteerd en gereinigd te worden. Bij het totale aantal vierkante meters dakoppervlak (zoals vermeld in de rapportage), is reeds rekening gehouden met 10% overlap van de platen. De aanwezige lichtplaten zijn meegenomen in de gemeten hoeveelheden van het totale dakoppervlak. De waargenomen opstaande randen in de nok zijn meegenomen in de hoeveelheden en zijn ook asbesthoudend.



Foto 14 | Golfplaten op het dak



Foto 15 | Golfplaten op het dak



Foto 16 | Golfplaten op het dak



Foto 17 | Golfplaten op het dak

Bronnummer	6
Bron	Vloerluik melktank
Monsternummer	M5

Locatie	Binnenzijde ligboxenstal (links)
Materiaal	Asbestcement vlakke plaat
Certificaatnummer	1706-0152
Percentages (%)	Chrysotiel 10 - 15 %
Hoeveelheid	1 x 1 stuk(s)
Bevestigingsmethode	Los
Binding	Hechtgebonden
Mate verweerdheid	Niet verweerd
Mate beschadiging	Licht beschadigd
Risicoklasse	1
Saneringstype	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
Bereikbaarheid	Redelijk
Saneringsurgentie	Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- en/of renovatiewerkzaamheden te saneren
Opmerkingen	



Foto 18 | Vloerluik melktank



Foto 19 | Vloerluik melktank



Foto 20 | Vloerluik melktank

Bronnummer	7
Bron	Golfplaten op het dak
Monsternummer	M6

Locatie	Buitenzijde machine berging
Materiaal	Asbestcement golfplaat
Certificaatnummer	1706-0152
Percentages (%)	Chrysotiel 10 - 15 %
Hoeveelheid	1 x 301 m ²
Bevestigingsmethode	Geschroefd
Binding	Hechtgebonden
Mate verweerdheid	Licht verweerd
Mate beschadiging	Licht beschadigd
Risicoklasse	2
Saneringstype	Open lucht met de best bestaande technieken
Bereikbaarheid	Redelijk
Saneringsurgentie	Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt het materiaal vóór sloop- en/of renovatiewerkzaamheden te saneren
Opmerkingen	Aan het dak zijn dakgoten gemonteerd, deze dienen onder asbestcondities gedemonteerd en gereinigd te worden. Bij het totale aantal vierkante meters dakoppervlak (zoals vermeld in de rapportage), is reeds rekening gehouden met 10% overlap van de platen. De aanwezige lichtplaten zijn meegenomen in de gemeten hoeveelheden van het totale dakoppervlak. De waargenomen nokstukken zijn meegenomen in de hoeveelheden en zijn ook asbesthoudend. Eerste spantvak voorzijde en deel eerste spantvak achterzijde zijn recent vervangen na stormschade. Deze hoeveelheid (ca 59,5 m²) zit bij de totale hoeveelheid in.



Foto 21 | Golfplaten op het dak



Foto 22 | Golfplaten op het dak



Foto 23 | Golfplaten op het dak



Foto 24 | Golfplaten op het dak



Foto 25 | Golfplaten op het dak



Foto 26 | Golfplaten op het dak



Foto 27 | Golfplaten op het dak



Foto 28 | Golfplaten op het dak

Niet asbesthoudende bronnen

Bronnummer	4
Bron	Brandwerende plaat in deur
Monsternummer	M3

Opmerkingen



Foto 11 | brandwerende plaat in deur



Foto 12 | brandwerende plaat in deur



Foto 13 | brandwerende plaat in deur

BIJLAGE D: ANALYSERAPPORTEN LABORATORIUM

RPS

Analyse certificaat

V140317_1

Datum rapportage 02-06-2017

Rapportnummer: 1706-0152_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl

W www.rps.nl

Ordernummer RPS 1706-0152
Ordernummer opdrachtgever 17BV17325
Opdrachtgever Best Vision Inventarisaties B.V.

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Datum order 01-06-2017
Datum analyse 02-06-2017
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Start datum monsternamen 31-05-2017
Adres monsternamen Korenburgerveen 20- 22 Winterswijk Corle
Aantal monsters 6

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens opdrachtgever	Soort materiaal	Soort asbest+massa % bij benadering	Hechtgebondenheid	Opmerking
17-110208	M1 Dakbeschot	Asbestcement/ vlakke plaat 5 mm	Chrysotiel 2 - 5 %	Goed	-
17-110209	M2 Tegelboard toilet deel	Asbestcement/ vlakke plaat 3mm	Chrysotiel 2 - 5 %	Goed	-
17-110210	M3 Brandwerende plaat in deur	Brandwerende zachte beplating	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
17-110211	M4 Golfplaten op het dak	Asbestcement golfplaten	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
17-110212	M5 Vloerluis melktank	Asbestcement/ plaatmateriaal 2 cm	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
17-110213	M6 Golfplaten op het dak	Asbestcement golfplaten	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
 In sommige organische matrices (zoals bijv. katten, bitumen en coloviny) zijn asbestvezels
 middels de in NEN 5896 omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
 In het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
 Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.



RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01

Pagina 1 / 1

Nederland | Engeland | Ierland | Rusland | Verenigde Staten | Canada | Australië | Zuidoost-Azië | Brazilië | Midden-Oosten | Afrika

BIJLAGE E: SMA-RT UITDRAAIEN

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 08 juni 2023 om 16h40 (2378637)

Bestvision Inventarisaties BV

SCA-code: 07-D070137



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070137-178V17325].

Identificatie

Adres	Korenburgerveenweg 20, Winterswijk Corle
Projectcode	178V17325
Projectnaam	Boerderij complex
Broncode	1
Bronnaam	dakbeschot

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	67 m ³
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1706 0152

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 20042023 (ingangsdatum 20-04-2023)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2378637)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 08 juni 2023 om 16h40 (2378640)

Bestvision Inventarisaties BV

SCA-code: 07-D070137



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070137-178V17325].

Identificatie

Adres	Korenburgerveenweg 20, Winterswijk Corle
Projectcode	178V17325
Projectnaam	Boerderij complex
Broncode	3
Bronnaam	tegelboard deel

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	8.5 m²
Percentage Chrysotiel	2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1706 0152

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 20042023 (ingangsdatum 20-04-2023)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2378640)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 08 juni 2023 om 16h40 (2378633)

Bestvision Inventarisaties BV

SCA-code: 07-D070137



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatie rapport [07-D070137-178V17325].

Identificatie

Adres	Korenburgerveenweg 20, Winterswijk Corle
Projectcode	178V17325
Projectnaam	Boerderij complex
Broncode	5 en 7
Bronnaam	Golfplaten op het dak

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	950 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1706-0152

Situatie

Bevestiging	Geschoefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 20042023 (ingangsdatum 20-04-2023)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2378633)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 08 juni 2023 om 16h40 (2378641)

Bestvision Inventarisaties BV

SCA-code: 07-D070137



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070137-17BV17325].

Identificatie

Adres	Korenburgerveenweg 20, Winterswijk Corle
Projectcode	17BV17325
Projectnaam	Boerderij complex
Broncode	6
Bronnaam	vloerluik

Felten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1706 0152

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 20042023 (ingangsdatum 20-04-2023)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2378641)

BIJLAGE F: PROJECTFOTO'S

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven.



Foto project



Foto project



Foto project

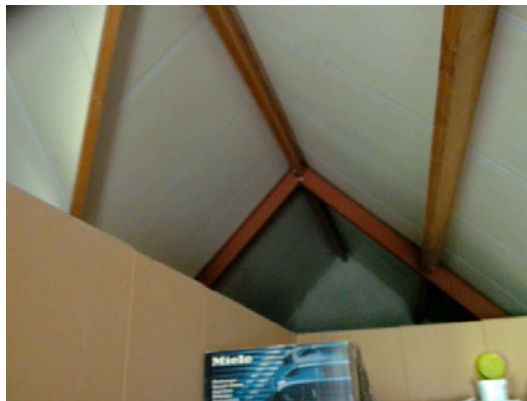


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

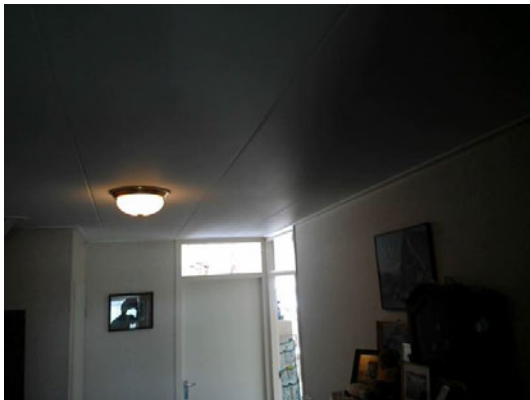


Foto project



Foto project

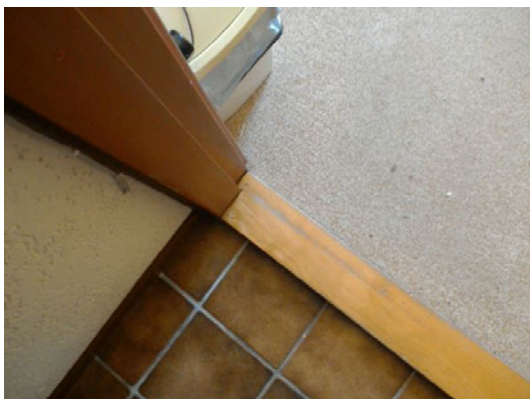


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

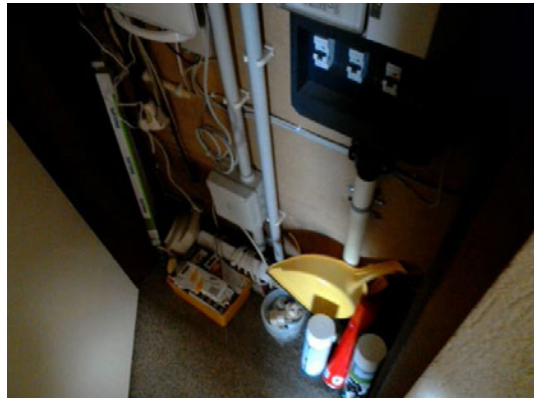


Foto project



Foto project



Foto project

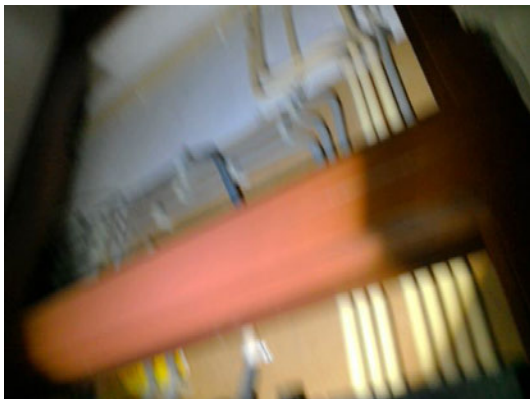


Foto project

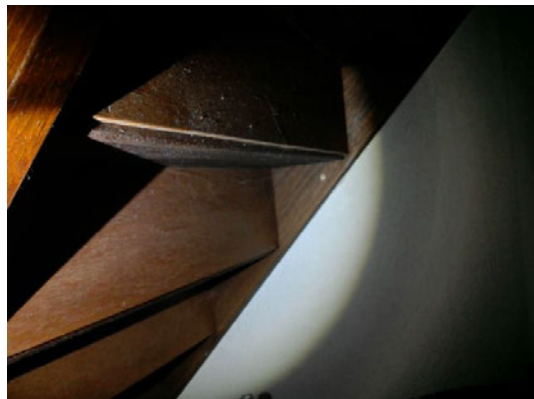


Foto project



Foto project



Foto project

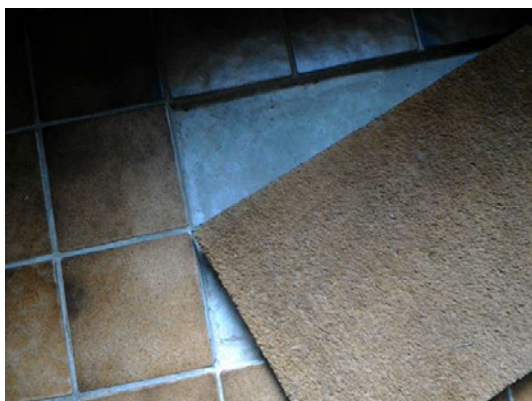


Foto project



Foto project

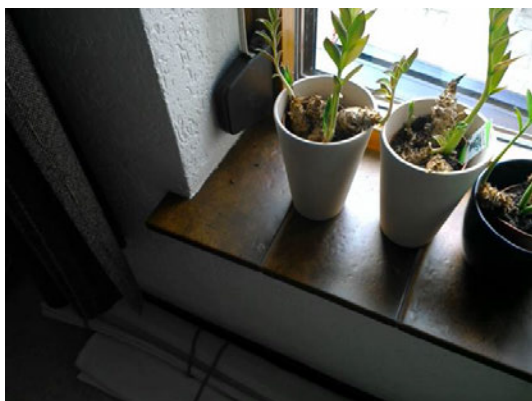


Foto project

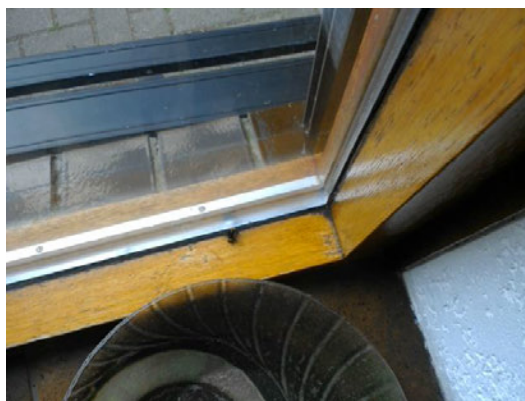


Foto project

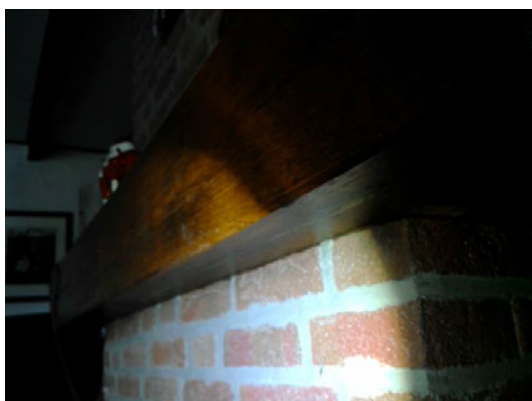


Foto project

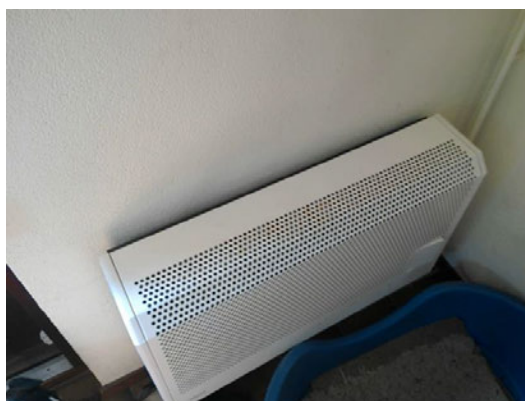


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

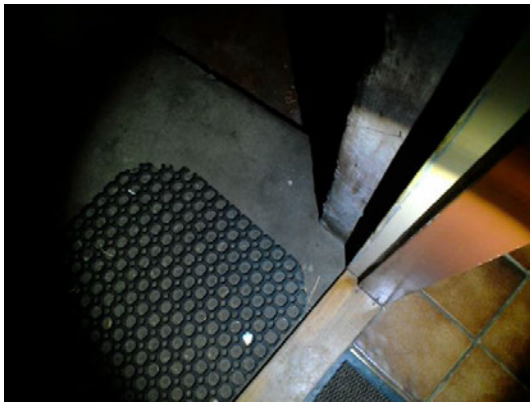


Foto project

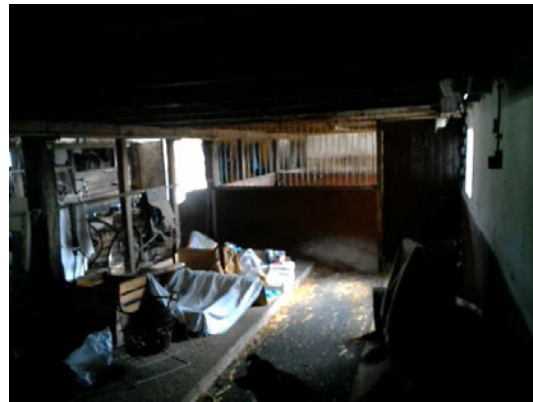


Foto project

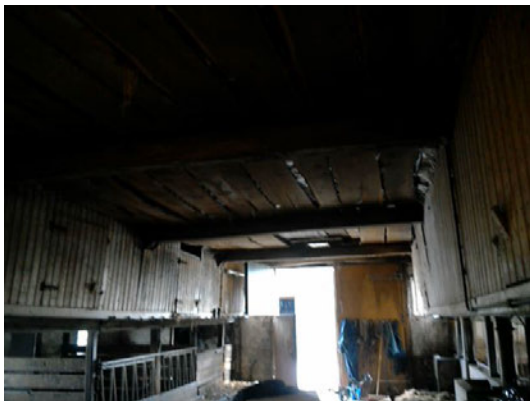


Foto project



Foto project



Foto project

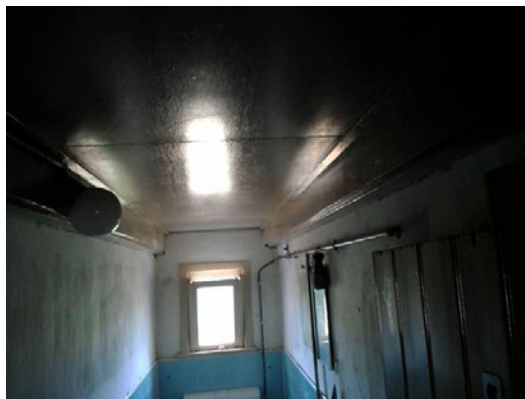


Foto project

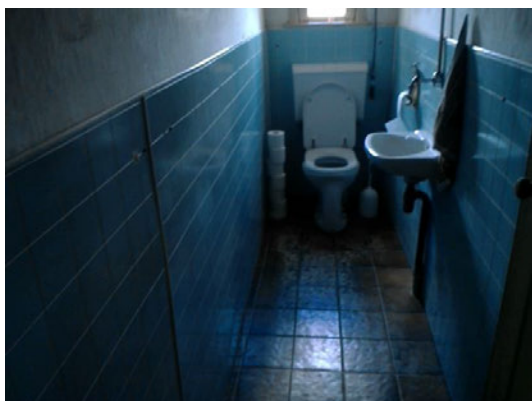


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

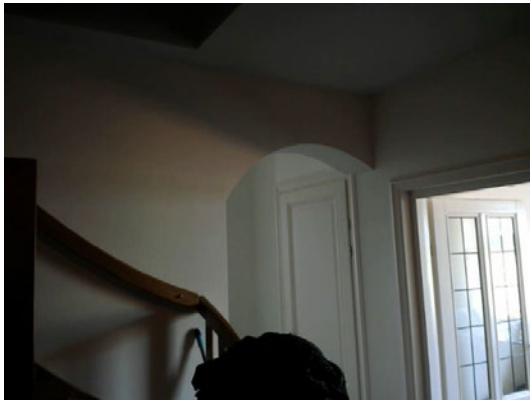


Foto project

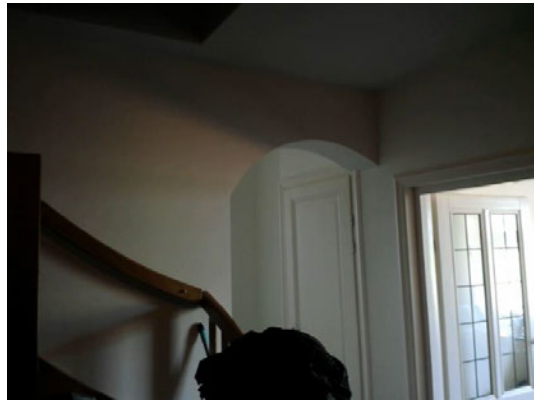


Foto project

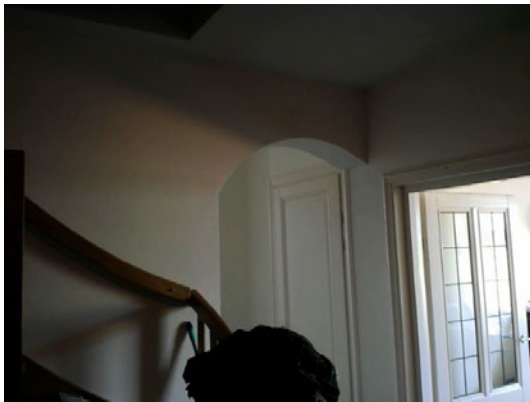


Foto project

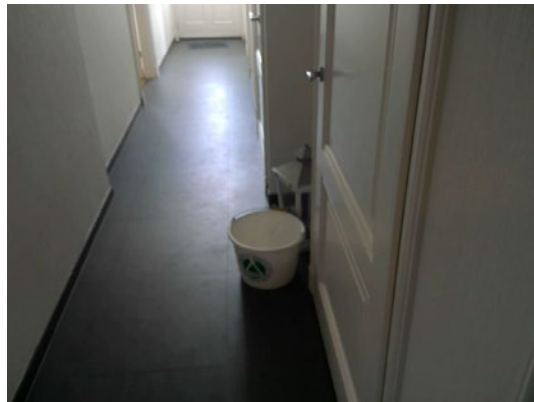


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

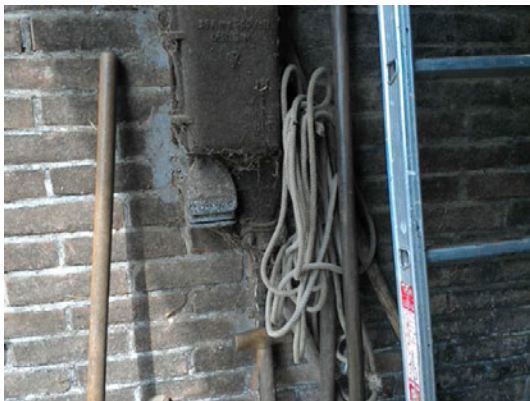


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

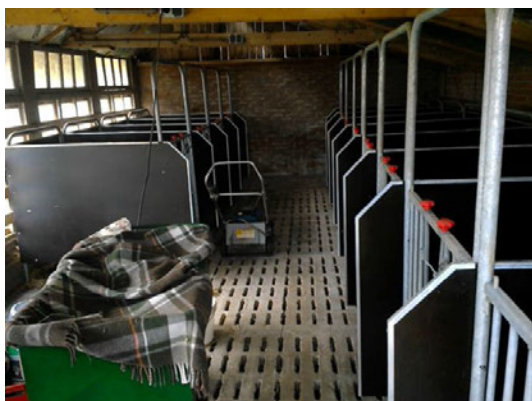


Foto project

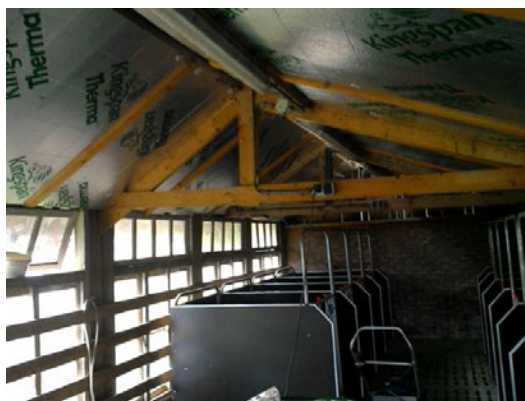


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

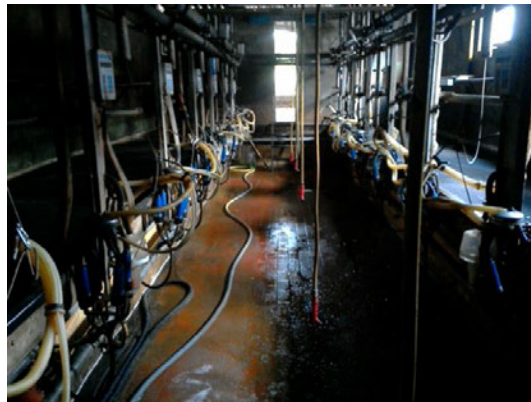


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project